

Zustandsbericht

Besichtigungsdatum: 18.05.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model 3 Langstreckenbatt. Allradantrieb Dual Motor		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LRW3E7EK3PC770636
Erstzulassung	23.05.2023	Laufleistung (abgelesen)	62.053 km
HSN/TSN	1480 / AAR 00285	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Schwarz Uni	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	153 kW / 0 ccm	Nächste HU	02/2027
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.232 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4
Vertragsnummer	77010723_1	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/40 R19 96V	Winterreifen auf Leichtmetall	Dunlop	6mm / 6mm	i.O.
2	235/40 R19 96V	Winterreifen auf Leichtmetall	Dunlop	5mm / 5mm	n.i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/40 R19 96W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	4mm / 4mm	i.O.
2	235/40 R19 96W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend

-Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage

Bremsleuchte, drittes

Dual Motor Allradantrieb

Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle

Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang

Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht

Heckscheibe beheizt

Individuelle Fahrerprofile

Innendekor Holz

Innenraum (Premium) in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)

Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien

Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung

Kopfstützen vorne (2)

LED-Nebelscheinwerfer

Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone

Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio

Navigation: Premium-Navigationssystem mit Satellitenkarten und Echtzeit-Verkehrsflussanzeig

Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz

Premium-Soundsystem (15 Lautsprecher) Mit mehr Leistung, Hochtöner, Surround -Lautsprecher und Subwoofer

Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren

Schlüsselloser Zugang

Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung

Sitze: Beheizte Rücksitze

Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofilspeicher

Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar

Sprachgesteuerte Funktionen

Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Bezeichnung

Lackierung: Uni

Räder: 19-Zoll Sport-Felgen Mit Bereifung 235/40 R19

1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren
2	Kotflügel links	Kotflügel links - Steinschlag - auslegen / polieren
3	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Steinschlag - auslegen / polieren
4	Seitenwand rechts	Seitenwand (Vogelkot. Polieren) - auslegen / polieren
5	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren
6	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
7	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern
8	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - lackieren
9	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
10	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - beschädigt - kein Abzug
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
6	Rad/Reifen	Reifen hinten links (Kundeneigentum) - beschädigt - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Winterradsatz ist Kundeneigentum.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

▪

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne

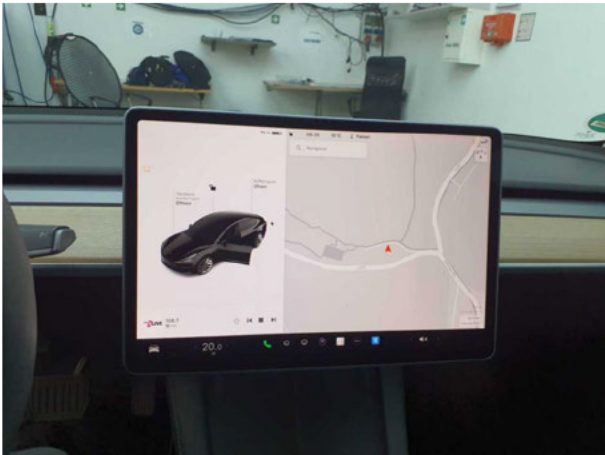


Abbildung 9: Kombiinstrument

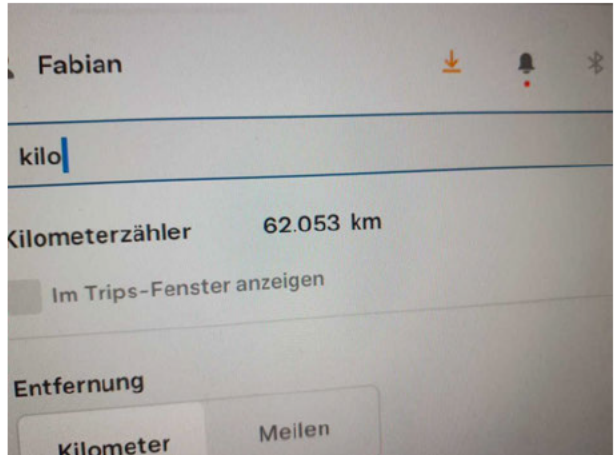


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

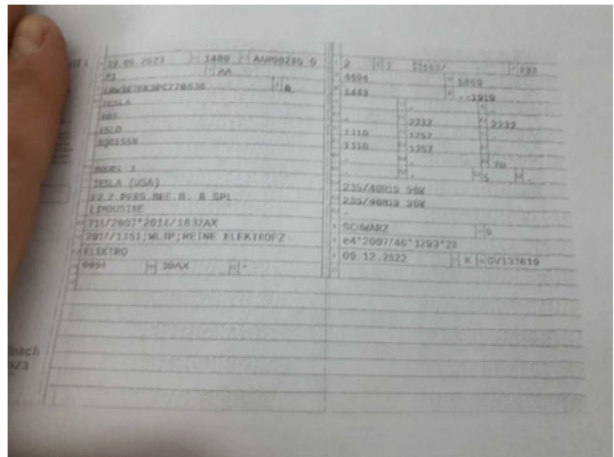


Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Kotflügel links: Kotflügel links - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Kotflügel links: Kotflügel links - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand (Vogelkot. Polier... - auslegen / polieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand (Vogelkot. Polieren) - auslegen / polieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren




Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

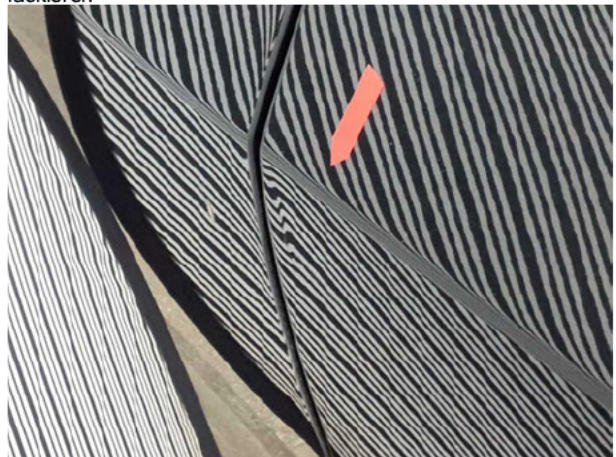

Beschädigung #9: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren