

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002467260
Besichtigt am:	28.05.2026 11:43
Berichts-Nr:	10686308
FIN:	WVGZZZ5NZNM052256

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CLE
Erstzulassungsdatum:	23.02.2022
Laufleistung:	89.304 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Oryxweiß Perlmuttereffekt
Farbe Dach:	Oryxweiß Perlmuttereffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Grau-Titanschwarz-Flintgrau- Kristallgrau/Titanschwarz/Schwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket	Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Dachhimmel schwarz
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dachreling schwarz
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dämpfung hinten
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Dämpfung vorn
3 Kopfstützen hinten	Dekoreinlagen "Carbon Grey" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
4 Leichtmetallräder "Suzuka" 8,5 J x 20 in Schwarz	Design-Paket Exterieur "Black Style"
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW	Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Digitaler Radioempfang DAB+
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Diversity-Antenne für FM-Empfang
Abgasnorm EU6 AP	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Doppelton-Signalhorn
Adaptive Fahrwerksregelung DCC	Drehstromgenerator 180 A
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
AirStop®-Reifen 255/40 R 20	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Allradantrieb 4MOTION	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Ambientebeleuchtung 30-farbig	ECO-Funktion
Ambientebeleuchtung außen, leuchtende(s) Stylingelement(e) vorn	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, mit "R-Line"-Logo
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Entfall Ablagefach im Dachhimmel
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außenspiegel rechts, konvex	Entfall Tire Mobility Set
Außenspiegelgehäuse schwarz	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrerassistenzpaket "Plus"
Batterie 380A (68Ah)	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bergabfahrassistent	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fertigungsablauf Mexiko
Betriebsspannung 12 V	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Fußgängererkennung
Bordwerkzeug	

Gepäcknetz	Nebelschlussleuchte
Gepäckraumabdeckung	Netztrennwand
Gepäckraumauskleidung in Textil	Nicht Heissland
Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar	Normal-Lackierung
Gewichtsbereich 21 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Halterung für Verbandkasten/Warndreieck	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Head-up-Display	Ohne 2. Batterie
Heckspoiler im "R"-Styling in Schwarz	Ohne Ablagenpaket/box
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Ohne alternativ-Antriebssystem
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Aufkleber und Embleme
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Keine Aktionsausführung	Ohne Feuerlöscher
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Garagentoröffner
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Ladedose
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kühlergrill	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kurzheck	Ohne spezielle Aufkleber/Schilder
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Überführungsausrüstung
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leergewichtsbereich Standard	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Leuchte im Fußraum vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Linkslenker	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Mit Individualeinbau	Pedale in Edelstahl gebürstet
Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Mittelarmlehne vorn	Radio
Motorenstart Standard	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Müdigkeitserkennung	Radstand
Multifunktionskamera	Rechtsverkehr
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Regensensor
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Regionscode " ECE " für Radio
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
	Reifenkontrollanzeige
	R-Line Ausstattung

Rückfahrkamera "Rear View"	Vordersitze mit Höheneinstellung
Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne	Warnleuchte für Waschwasserstand
Schalthebelknopf in Leder	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Scheibenbremsen hinten	Wartungsintervallverlängerung
Scheibenbremsen vorn	Zierleisten schwarz
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung	
Schubladen unter den Vordersitzen	
Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem	
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, zu ca. 90 % lichtabsorbierend	
Seitenschutzleiste	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)	
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt	
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitze in Stoff "R-Line", -innenwangen in "ArtVelours"	
Soundsystem "Harman Kardon", 8+1 Lautsprecher, 480 Watt Gesamtleistung, digitaler 16-Kanal-Verstärker, Subwoofer	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachbedienung	
Spurwechselassistent "Side Assist"	
Stabilisator hinten	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwahluhr	
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwahluhr	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Stoßfänger in Wagenfarbe, im "R-Line"-Styling, mit Design-Elementen in Schwarz	
Suzuka 8,5 J x 20 in Schwarz, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 255/40 R 20	
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	
Textilfußmatten vorn und hinten mit Ziernähten in Grau	
Top-Komfortsitze vorn	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder	
Typprüfand Deutschland	
Variante co2	
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste	
Verkehrszeichenerkennung	
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"	
Vordersitze beheizbar	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	6,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	6,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	3,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	3,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2029

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Unfallschaden	Pauschalbetrag
2	Stoßfänger vorne	Gebrochen	Ersetzen und lackieren
3	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
4	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
5	Batterie vorne	Keine/schlechte Funktion	Ersetzen
6	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Getriebe	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
8	Fehlfunktion	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
9	Fehlfunktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
10	Reifen vorne links	Verschlissen	Ersetzen
11	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen
12	Mittelkonsole	Gebrochen	Ersetzen
13	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Nachweis fehlt	Ersetzen
14	Türzierleiste vorne links	Kratzer	Smart Repair
15	Einstieg Verkleidung vorne rechts	Delle(n)	Ersetzen
16	Radkastenverkleidung hinten rechts	Kratzer	Ersetzen
17	Stoßfängerzierblende vorne links	Kratzer	Ersetzen
18	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Lackieren
19	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Lackieren
20	Heckklappe	Anhaftung	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Lenkrad	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumabdeckung (Rollo)	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein

Vorschäden feststellbar: Nein

Nachlackierungen vorhanden: Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	258,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZNM052256

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Schlechter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt, Schwer zugänglich

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

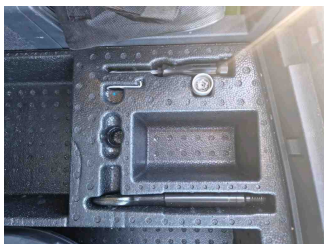

Equipment - Bordwerkzeug

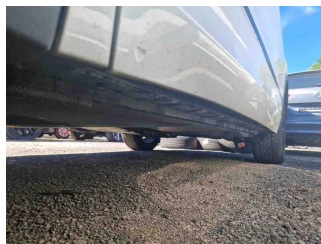


Seitenansicht - Schweller links

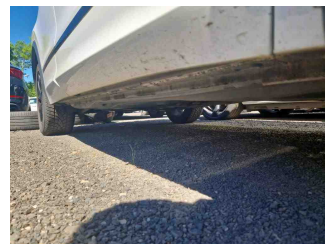


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

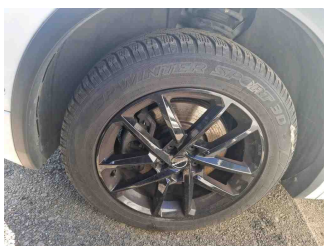

Räder - Rad montiert vorne
links

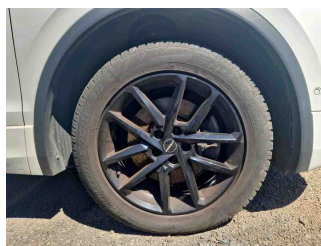

Räder - Rad montiert vorne
rechts

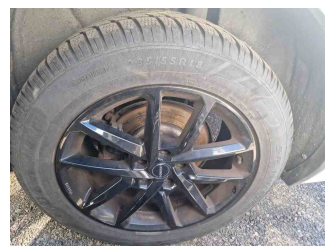


Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1

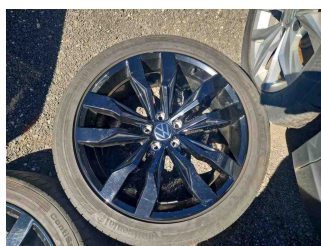


Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4

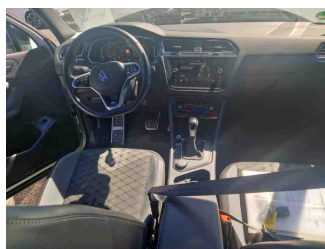

Innenraum - Mittelkonsole

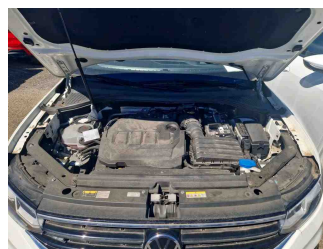

Fahrzeug - Motorraum offen

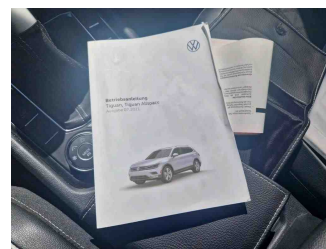

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Seitenwand hinten
links

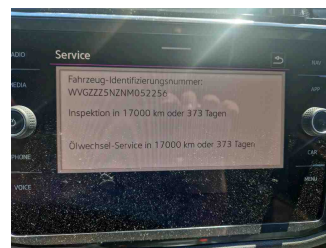

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

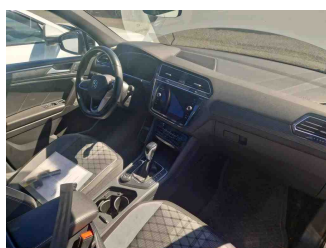


Innenraum - vorne

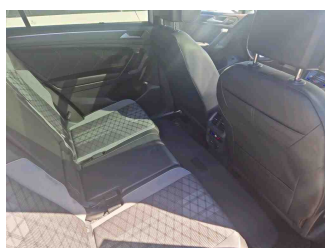

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

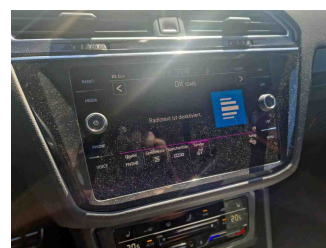

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger hinten - Unfallschaden - Pauschalbetrag




2 - Stoßfänger vorne - Gebrochen - Ersetzen und lackieren

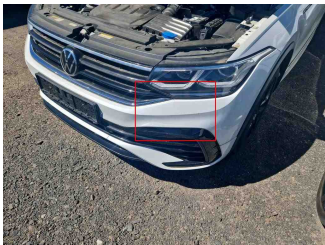


3 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden

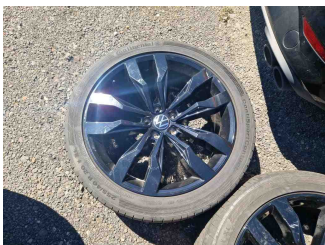

4 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden

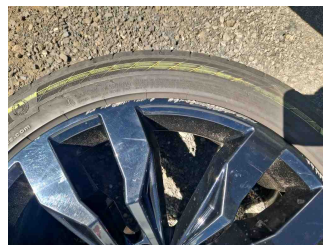

5 - Batterie vorne - Keine/schlechte Funktion - Ersetzen

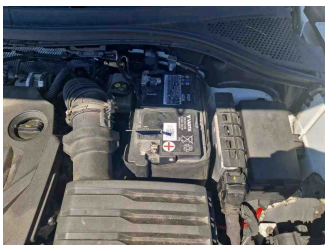

6 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - Getriebe - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar





Fahrzeug lässt sich weder vorwärts noch rückwärts bewegen.



8 - Fehlfunktion - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich



9 - Fehlfunktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

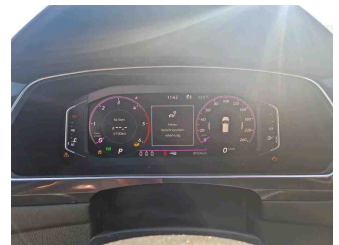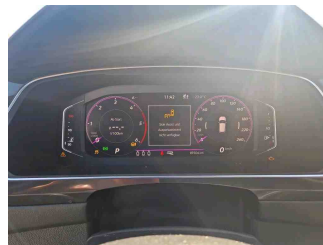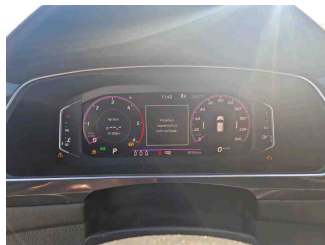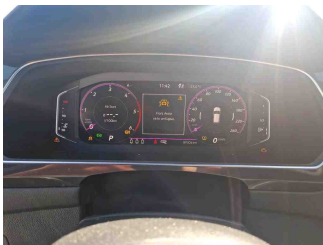


10 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen



11 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen



12 - Mittelkonsole - Gebrochen - Ersetzen

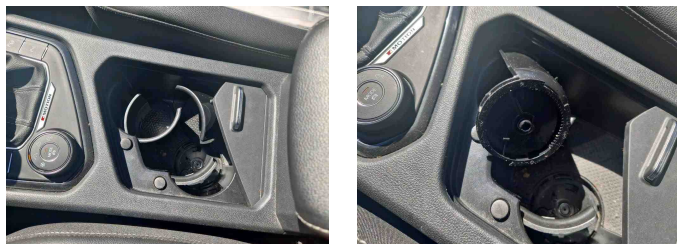


13 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Nachweis fehlt - Ersetzen



14 - Türzierleiste vorne links - Kratzer - Smart Repair



15 - Einstieg Verkleidung vorne rechts - Delle(n) - Ersetzen

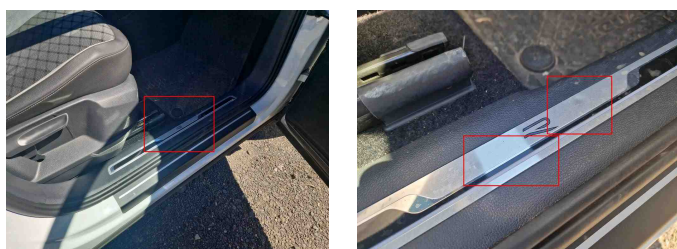


16 - Radkastenverkleidung hinten rechts - Kratzer - Ersetzen



17 - Stoßfängerzierblende vorne links - Kratzer - Ersetzen




18 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Lackieren

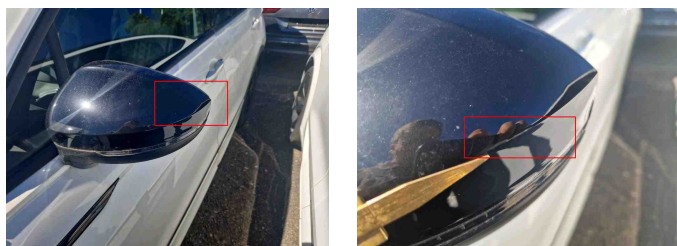

19 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Lackieren



20 - Heckklappe - Anhaftung - Polieren

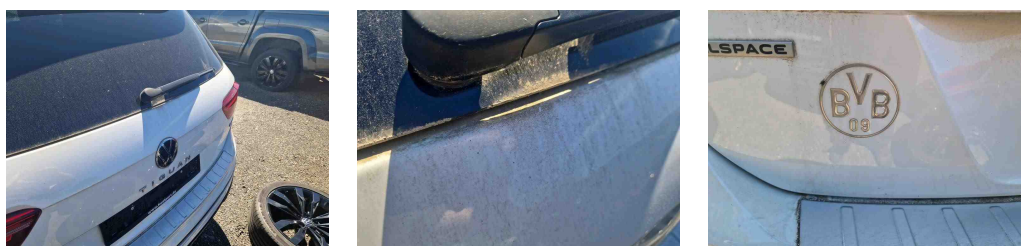

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Lenkrad - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Kofferraumabdeckung (Rollo) - Fehlt - Ersetzen

