



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>RS-OR 11E</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000922984-DE926</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31189267</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Uniq Elektro 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>KMHKR81CPNU084979</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>64700 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>01.06.2022 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>03.06.2026 Wuppertal</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Limousine</b>
Kraftstoff:	<b>Elektro</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>0 ccm / 225 kW (306 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Heckantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Galactic Grey / MET</b>
Lackart:	<b>Metallic</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>06.2027 / 06.2027</b>
Polster Art:	<b>Leder</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>59823 / 25.02.2026</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
		Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>255/45/R20/105Y 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>255/45/R20/105W 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Goodyear</b>	<b>255/45/R20/105Y 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Goodyear</b>	<b>255/45/R20/105Y 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart Allradantrieb
- Audiosystem Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert
- Dachspoiler  
3. Bremsleuchte
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 225 kW (cont. 76 kW, Dual-Elektromotor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)  
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (Kreuzungs-Assistent)
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem  
Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Effizienz-Paket  
Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Batterieheizsystem
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0)
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)

- Fahrassistenz-System Querverkehrs-Assistent (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Head-up-Display
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 72,6 kWh (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion  
Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Mineraleffekt-Lackierung Mystic-Olive
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Notladekabel (ICCB)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach Schublade
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibenwischer
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- LED-Paket  
Pixel-LED-Scheinwerfer, LED-Leuchtband vorn, Heckleuchten LED (Pixel-Design), Radlaufabdeckung vorn und hinten lackiert, Seitenschutzleisten grau
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Park-Paket  
Kamerasystem Around View, Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, rückwärts (PCA-R), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM)

- Parkbremse elektrisch (EPB)
  - Radioempfang digital (DAB+)
  - Reifendruck-Kontrollsystem
  - Rücksitzbank verschiebbar
  - Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
  - Scheibenwischer mit Regensensor
  - Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
  - Service-System: Remote Services (Blue Link)
  - Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
  - Sitz vorn links höhenverstellbar
  - Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Pedale Aluminium
  - Reifen-Reparaturkit
  - Rückfahrkamera
  - Rücksitzlehne geteilt/klappbar
  - Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
  - Seitenairbag vorn
  - Service-System: MBUX Augmented Reality Head-up-Display
  - Servolenkung
  - Sitz vorn links elektr. verstellbar
  - Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
  - Sitz-Paket  
Sitzbezug / Polsterung: Leder, Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung), Sitzheizung vorn, Ambiente-Beleuchtung, Fahrassistenten-System: Ausstiegswarnung
- Sitzheizung hinten
  - Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
  - Sonnenrollo Türscheiben hinten
- Smart-Key
  - Sonnenblenden mit Spiegel
  - Sound-System BOSE  
Verglasung Akustikglas, Subwoofer, 8 Lautsprecher
- Start-Stop-Knopf
  - Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
  - Tagfahrlicht LED
  - Türgriffe außen Wagenfarbe
  - USB-Anschluss hinten
  - Verglasung getönt
  - Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
  - Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
  - Steckdose (12V-Anschluß) vorn
  - Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch
  - Uniq-Paket
  - USB-Anschluss Mittelkonsole
  - Verglasung hinten abgedunkelt
  - Wegfahrsperrung (elektronisch)

### Sonderausstattung

- LM-Felgen 8,5x20
- Relax-Paket  
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory, Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory), Sitze vorn elektr. verstellbar (rechts mit Memory), Sitz vorn links mit Relax-Funktion, Sitz vorn rechts mit Relax-Funktion, Rücksitz(e) elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Solardach

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

### Allgemeine Prüfung



<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

Unfallschadenprüfung	
<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	<b>Keine feststellbar</b> Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
<b>Lackschichtdickenmessung:</b>	<b>Innerhalb der Toleranzen</b> Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓
<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✗
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.



Hinweis:

\*

## Schaden



### Karosserie außen

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
1.	Tür Hinten - Links	1 Delle	Sanft Instandsetzen
2.	Felge Hinten - Links	Beschädigt	Smart Repair
3.	Felge Hinten - Rechts	Beschädigt	Smart Repair
4.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Abschürfung	Smart Repair
5.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
6.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum




Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand

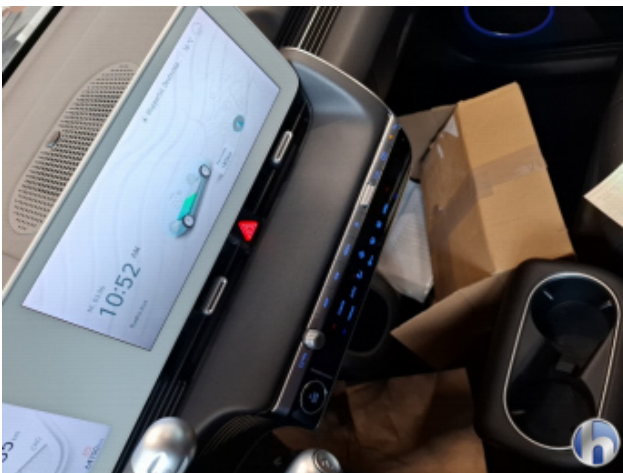

Mittelkonsole

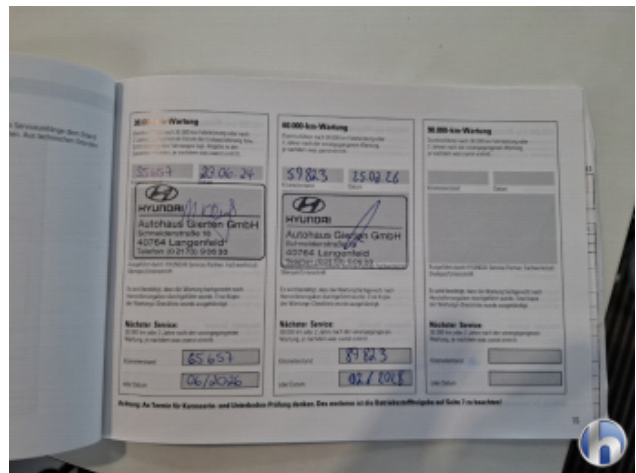

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Links  
1 Delle - Sanft Instandsetzen



1. Tür Hinten - Links  
1 Delle - Sanft Instandsetzen



2. Felge Hinten - Links  
Beschädigt - Smart Repair



2. Felge Hinten - Links  
Beschädigt - Smart Repair



3. Felge Hinten - Rechts  
Beschädigt - Smart Repair



3. Felge Hinten - Rechts  
Beschädigt - Smart Repair



4. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Abschürfung - Smart Repair




4. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Abschürfung - Smart Repair




4. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Abschürfung - Smart Repair




5. Windschutzscheibe  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

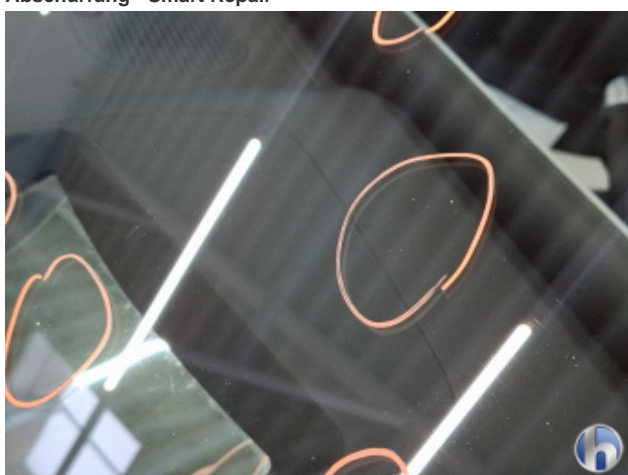


5. Windschutzscheibe  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

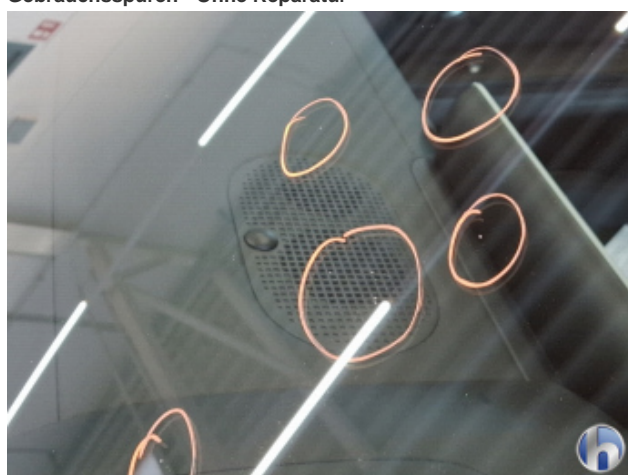

5. Windschutzscheibe  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

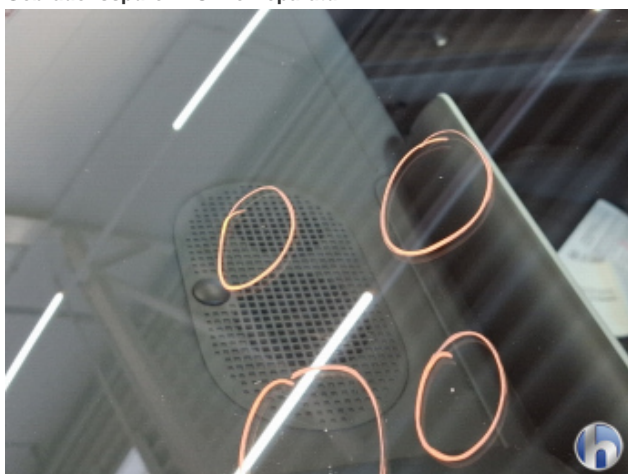


5. Windschutzscheibe  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

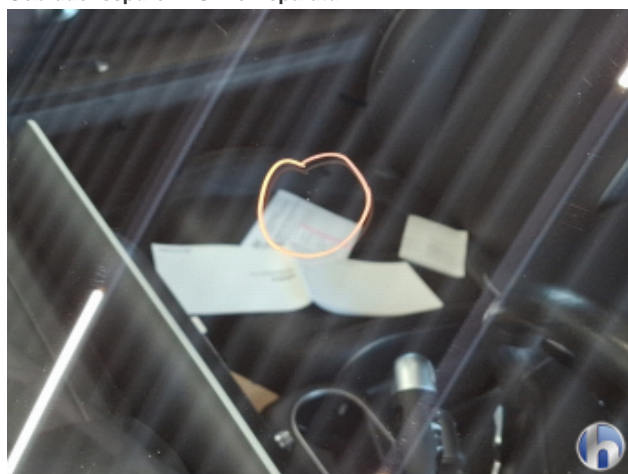


5. Windschutzscheibe  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur




5. Windschutzscheibe  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

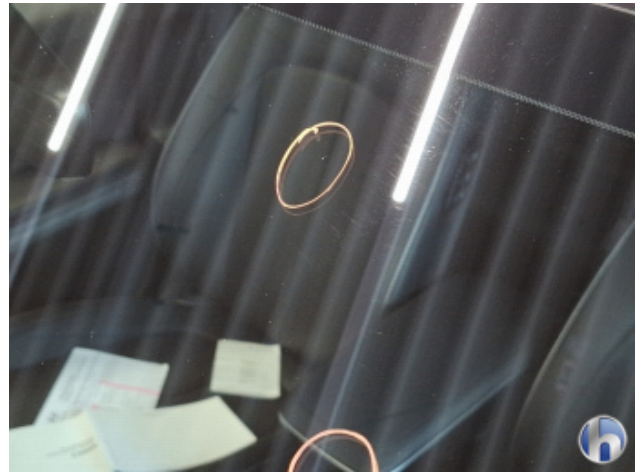


5. Windschutzscheibe  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

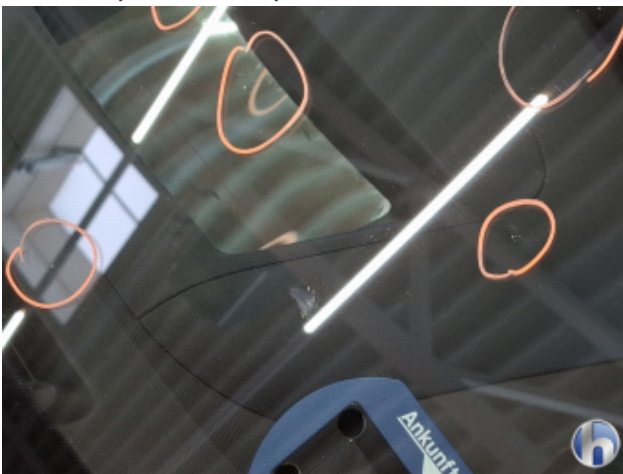

5. Windschutzscheibe  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

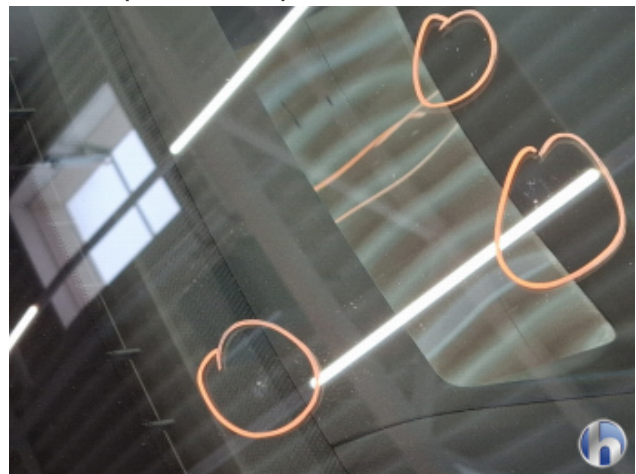

5. Windschutzscheibe  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

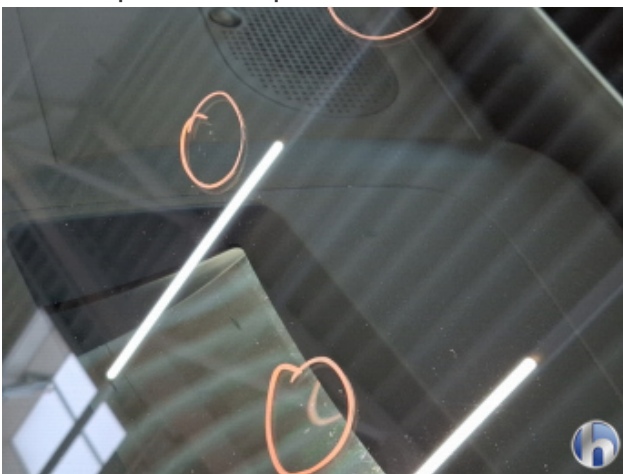

5. Windschutzscheibe  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Stoßfänger Vorne  
Abschürfung - Smart Repair



Hüsge Gruppe®  
Die Gutachter



6. Stoßfänger Vorne  
Abschürfung - Smart Repair