


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002369766
Besichtigt am: 25.03.2026 15:58
Berichts-Nr: 10297967
FIN: WVVZZZ3HZME506620



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

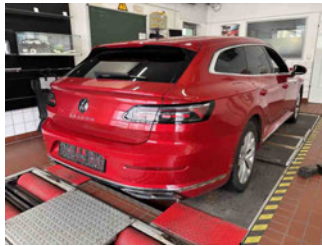

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Arteon
HSN / TSN:	0603 / CMU
Erstzulassungsdatum:	16.04.2021
Laufleistung:	74.125 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Kings Red Metallic
Farbe Dach:	Kings Red Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	562 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte

4 Leichtmetallräder "Rosario" 8 J x 20 in Dark Graphite matt

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abbiege- und Schlechtwetterlicht

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Adaptive Fahrwerksregelung DCC für Sportfahrwerk

Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite

AirStop®-Reifen 245/35 R 20

Akustik-Paket Standard

Ambientebeleuchtung 30-farbig

Anhängenvorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Aufkleber/Schilder in deutsch

Außen-Sound Standard

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend

Außenspiegel rechts, konvex

Ausstell-/Schiebedach

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

Chrom-Applikationen an Türzuziehgriffen, Lichtdreheschalter und Ausströmern vorn

Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel in Titanschwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole

Dekoreinlagen in Aluminium "Silver Rise" für Instrumententafel und Türverkleidungen

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ381

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 180 A

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist"

ECO-Funktion

Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn

Einstiegsleisten mit Einleger in Edelstahl

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entfall Tire Mobility Set

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrerassistenzpaket

Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -3H0-

Federbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend

Fußgängererkennung und aktive Frontklappe

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumauskleidung in Textil

Gepäckraumboden

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 3-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Diesel

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht

Leergewichtsbereich Standard

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit Individualeinbau

Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, 2 Ausströmer hinten

Modellpflege KW 45

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Differenzialsperre

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Head-Up Display

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Pedale in Edelstahl gebürstet

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"

Progressivlenkung

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Raucherausführung - Aschenbecher und Zigarettenanzünder vorn

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rosario 8 J x 20, in Dark Graphite matt, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 245/35 R 20

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Seitliche Zierleisten unten in Chrom
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
 Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Ausstattung
 Sportback
 Sprachbedienung
 Spurwechselassistent "Side Assist"
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger vorn im "R"-Styling, Trapezblenden in Chrom im
 Stoßfänger hinten
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
 Top-Komfortsitze vorn
 Top-Paket
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
 Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)
 Typprüfstand Deutschland
 Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear
 View"
 USB-C-Schnittstelle
 Variante
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per
 Smartphone
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze höhen-einstellbar, ergoComfort-Sitz auf der
 Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Winterräder "Marstrand" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x
 17, AirStop®-Winterreifen 215/55 R 17 H
 Winterräder "Marstrand" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x
 17, AirStop®-Winterreifen 215/55 R 17 H

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nokian	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 H	3,0 mm
Nokian	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 H	3,0 mm
Nokian	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 H	4,0 mm
Nokian	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	245/35 ZR 20 95 Y	3,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	245/35 ZR 20 95 Y	3,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	245/35 ZR 20 95 Y	4,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	245/35 ZR 20 95 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Nein

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
2	Kontrollleuchte Motor	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
3	Motor	Undichtigkeit	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
4	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Reifen	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
6	Reifen vorne links	Verschlissen	Ersetzen
7	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen
8	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ladekante	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Alufelge vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wagenheber	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.664,05
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.664,05

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	204,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	198,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	215,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3HZME506620

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links

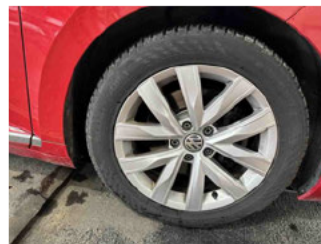

Räder - Rad montiert vorne
rechts

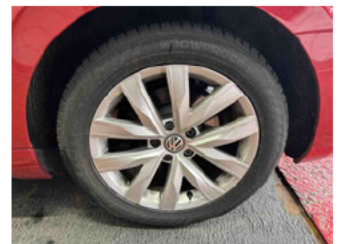

Räder - Rad montiert hinten
links

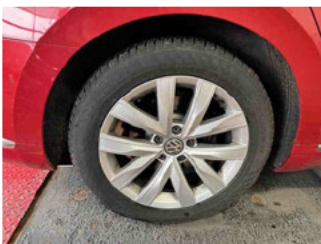

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum

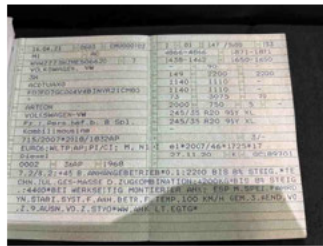


Fahrzeug - abgegebene ZB1





Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür vorne rechts

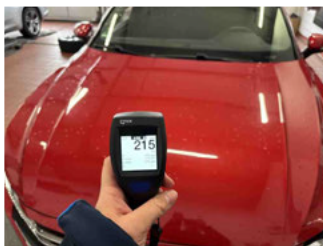

Lackstärke Motorhaube

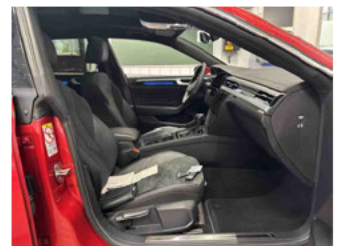Lackstärke Seitenwand hinten
linksFahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne




Innenraum - hinten

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Motorhaube - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

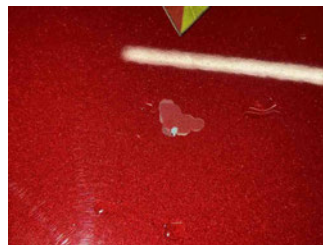

2 - Kontrollleuchte Motor - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich



3 - Motor - Undichtigkeit - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich





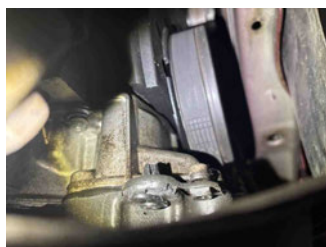


4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Reifen - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar


SKR und WKR keine Airstopreifen, deshalb wird der Preis von einem Tiremobilityset aufgeschrieben

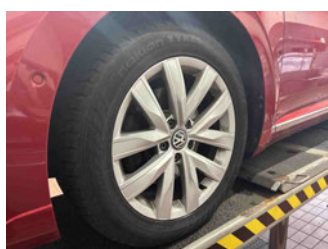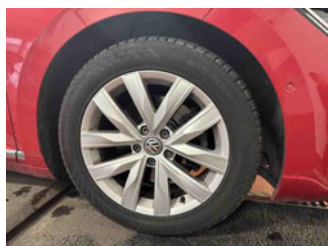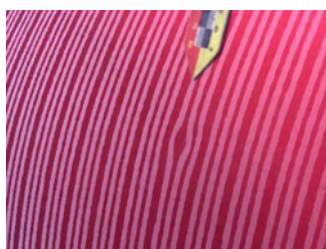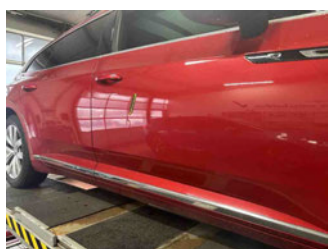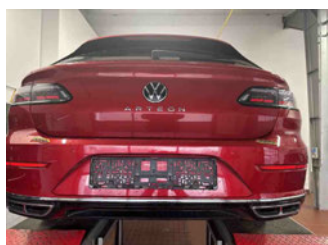**6 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen****7 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen****8 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken****GEBRAUCHSSPUREN****1 - Ladekante - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**

2 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Alufelge vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

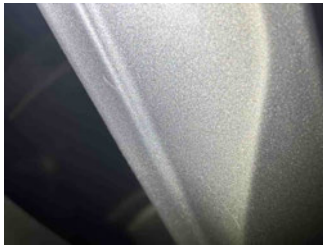

FEHLTEILE

1 - Wagenheber - Fehlt - Ersetzen

