

31.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW ix3 80KWH INSPIRING Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -ND 0107E	Fahrgestell-Nummer:	WBY7X41010S184917
Vertrags-Nummer:	90503079	Erstzulassung:	10.11.2021
Internes KZ:	15024734	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW ix3 80KWH INSPIRING Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW ix3 80KWH INSPIRING Auto Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	210 / 286	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,800
Leergewicht (kg):	2255	zul. Gewicht (kg):	2725

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 90503079
Amtliches Kennzeichen: HD -ND 0107E
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW ix3 80KWH INSPIRING Auto Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
12.06.2026	9060003689	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 90503079
Amtliches Kennzeichen: HD -ND 0107E
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW ix3 80KWH INSPIRING Auto Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBY7X41010S184917

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	76.563 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	16 Monat(e)
Typ/Modell	iX3	HU	
Fahrgestellnummer	WBY7X41010S184917	Leistung	80 kW
Erstzulassung	10.11.2021	Polster	
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - auslegen / polieren
2	Motorhaube	Motorhaube - Lackmangel - auslegen / polieren
3	Stoßfänger hinten	Spoiler - Kratzer - Wertminderung
4	Lenkanlage	Lenkrad - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/50 R19 105/105W C	Yokohama	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	245/50 R19 105/105W C	Yokohama	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/50 R19 105/105V C	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	n.i.O.
2	245/50 R19 105/105V C	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	n.i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					09/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Für die Richtigkeit der Basisdaten kann keine Gewähr übernommen werden.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	iX3	Laufleistung (abgelesen)	76.563 km
Fahrgestellnummer	WBY7X41010S184917	Erstzulassung	10.11.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Die Grundlage stellt der allgemeine Standard der TÜV SÜD Division Mobility für Wertgutachten dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum

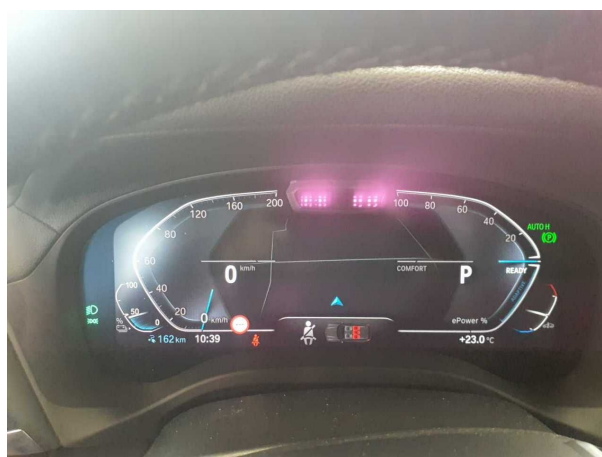


Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum

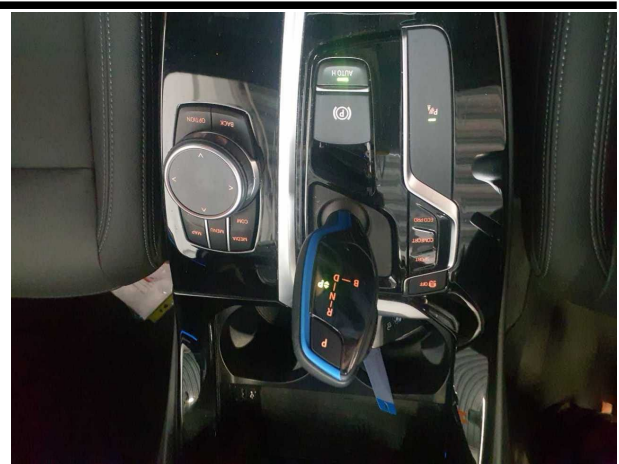


Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum

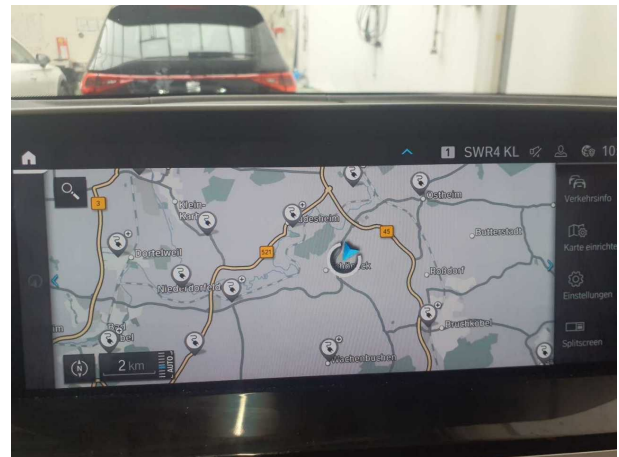


Abbildung 10: Innenraum

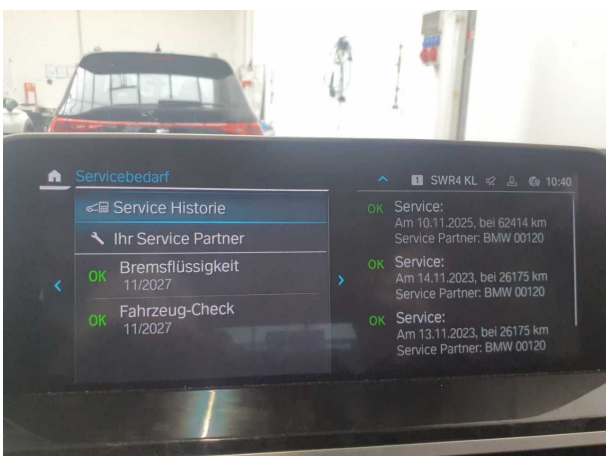


Abbildung 11: Innenraum

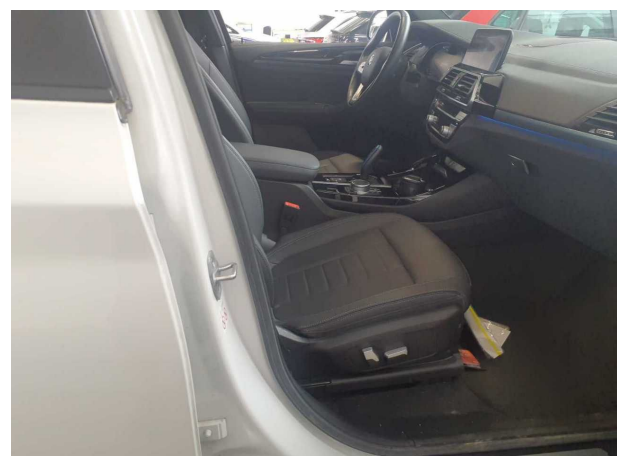


Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: FIN

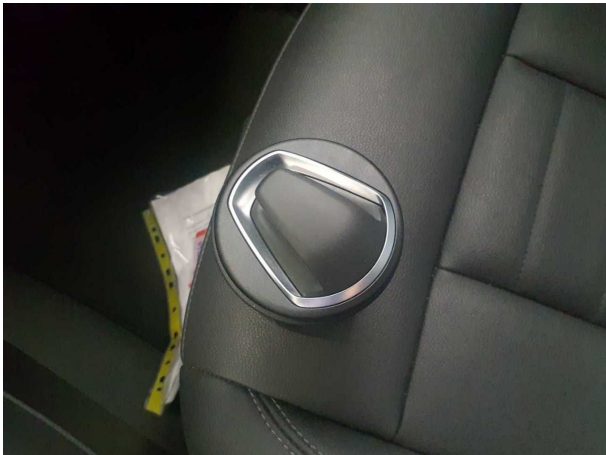


Abbildung 15: Zubehör

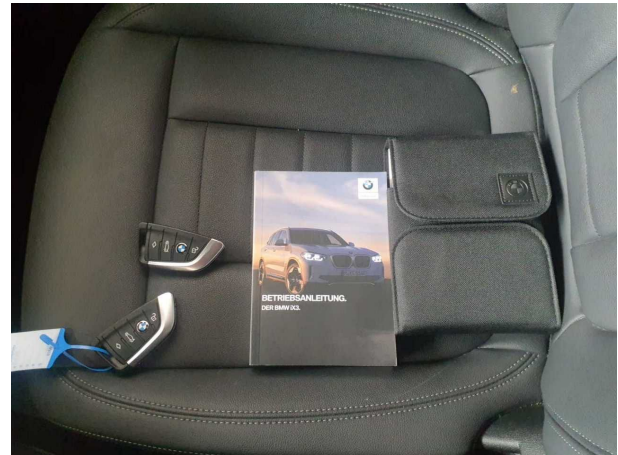


Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #4: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WBY7X41010S184917

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	76,563 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	16 Monat(e)
Type / Model	iX3	Main inspection	
Vehicle Identification number	WBY7X41010S184917	Power	80 kW
First registration	10 Nov 2021	Upholstery	
Last maintenance		Paintwork	White
Fuel type	Electric	Gearbox	

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Front bumper	Front bumper - Stone chips - Cover / polish
2	Bonnet	Bonnet - Paint defect - Cover / polish
3	Rear bumper	Spoiler - Scratch(es) - Loss in value
4	Steering system	Steering wheel - Scratched - Smart repair
5	Wing mirror - right side	Cap - Scratch(es) - Paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/50 R19 105/105W C	Yokohama	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	o.k.
2	245/50 R19 105/105W C	Yokohama	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/50 R19 105/105V C	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	Not o.k.
2	245/50 R19 105/105V C	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	Not o.k.

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					09/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Automatic air conditioning
Navigation unit with map view
DAB radio

Comments

Für die Richtigkeit der Basisdaten kann keine Gewähr übernommen werden.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 22 Jul 2026
Protocol number: 46761783



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	iX3	Mileage (Read)	76,563 km
Vehicle Identification number	WBY7X41010S184917	First registration	10 Nov 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

The basis is the general standard of TÜV SÜD's Mobility division for valuation reports. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively within the framework of the prescribed standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior

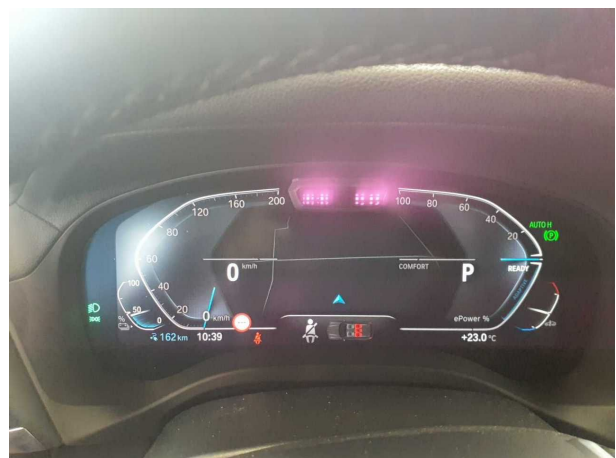


Figure 6: Interior



Figure 7: Interior

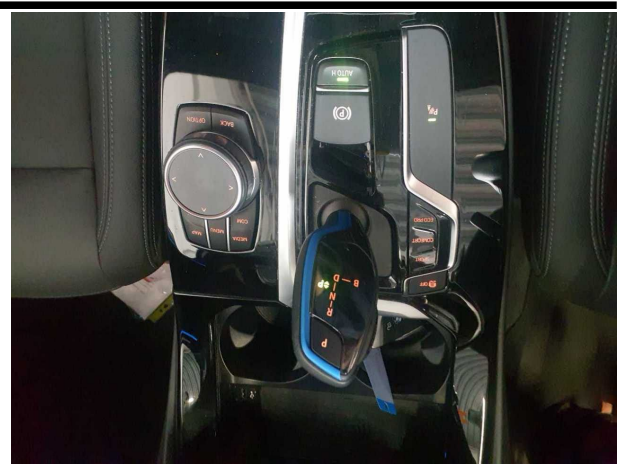


Figure 8: Interior



Figure 9: Interior

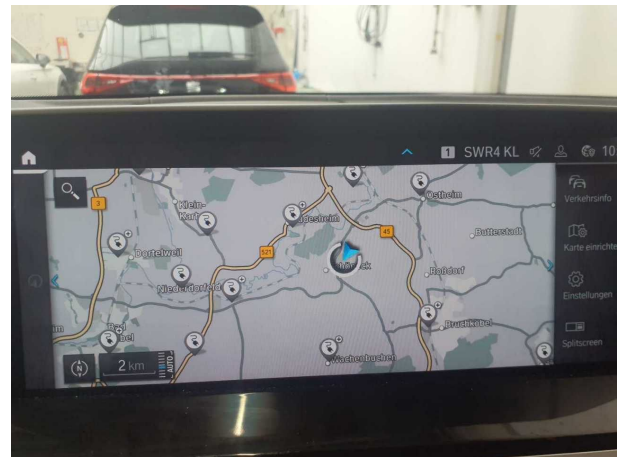


Figure 10: Interior

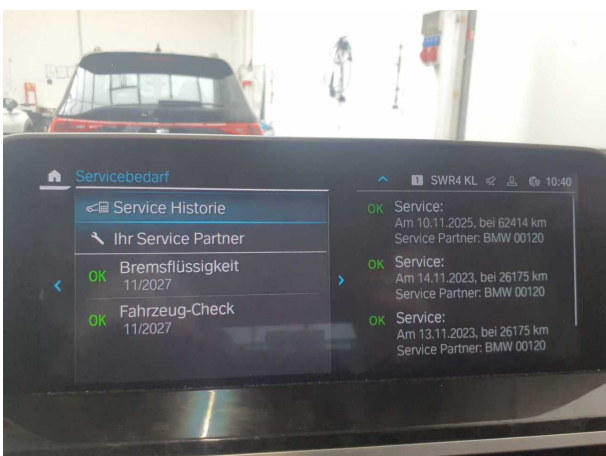


Figure 11: Interior

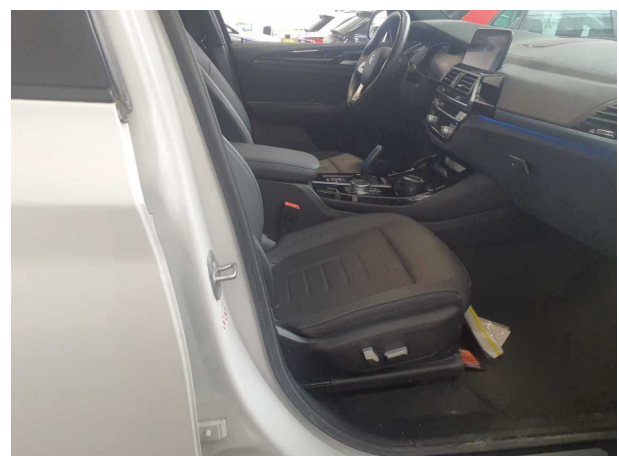


Figure 12: Interior



Figure 13: Interior

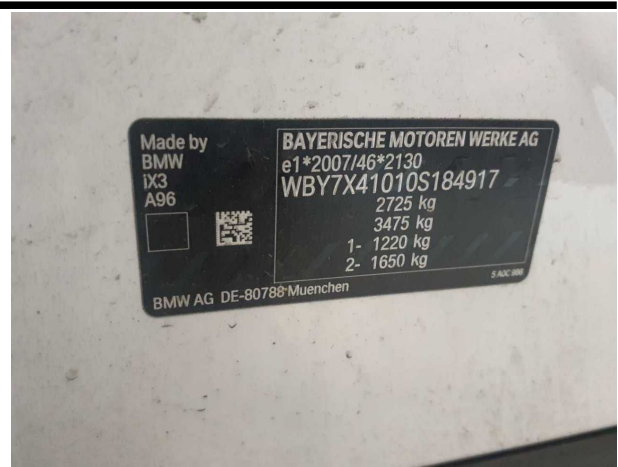


Figure 14: VIN

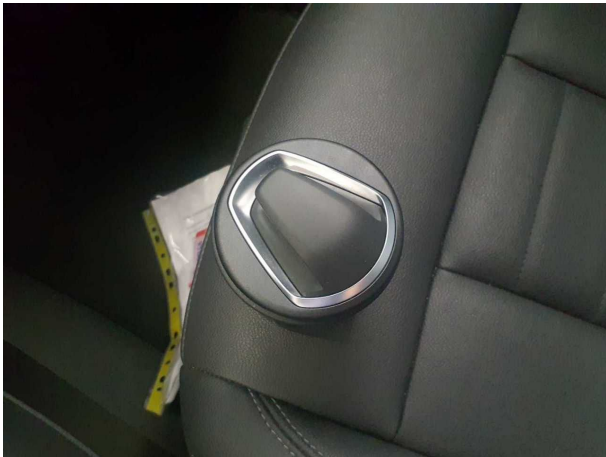


Figure 15: Accessories

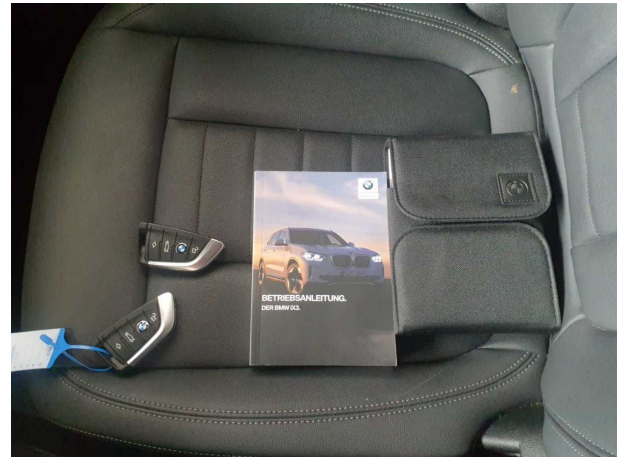


Figure 16: Documents



Figure 17: Mounted tyres



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Front bumper: Front bumper - Stone chips - Cover / polish



Damage #1: Front bumper: Front bumper - Stone chips - Cover / polish



Damage #2: Bonnet: Bonnet - Paint defect - Cover / polish



Damage #2: Bonnet: Bonnet - Paint defect - Cover / polish



Damage #3: Rear bumper: Spoiler - Scratch(es) - Loss in value



Damage #3: Rear bumper: Spoiler - Scratch(es) - Loss in value



Damage #4: Steering system: Steering wheel - Scratched - Smart repair



Damage #5: Wing mirror - right side: Cap - Scratch(es) - Paint



Damage #5: Wing mirror - right side: Cap - Scratch(es) - Paint



Damage #5: Wing mirror - right side: Cap - Scratch(es) - Paint



Damage #5: Wing mirror - right side: Cap - Scratch(es) - Paint