

10. Açıklamalar / Remarks

02.05.22 29

ALDWINA

43 03. V. 22

1378

15

APITAN ANDREEVO
L289

PASAPORT PASSPORT

Türü/Type
P

Ülke Kodu/Code of Issuing State
TUR

Pasaport No./Passport No.

Soyadı/Surname

ASÇIOĞLU

Adı/Name

SAFA

Doğum Tarihi/Date of Birth

13 OCA/JAN 1988

Cinsiyet/Sex

Doğum Yeri/Place of Birth

E/M

FATİH

Düzenleme Tarihi/Date of Issue

25 KAS/NOV 2016

Gecerlilik Tarihi/Date of Expiry

25 KAS/NOV 2026

U 13613492

Uyruğu/Nationality

TUR

T.C. Kimlik No./Personal Identification No.

15830864814

Veren Makam/Issued By

BEYLİKDÜZÜ

Hamillinin İmzası/Holder's Signature

P<TURASCI OGLU<<SAFA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
U136134921TUR8801133M261125115830864814<<<02

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht

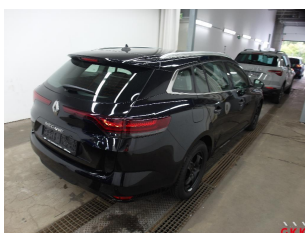

Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	07.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	85283 Wolnzach, Feierabendmühle 2
Besichtigungsdatum	14.07.2026
Referenznummern	0031217986 - 0032562079

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	K-KT 2158	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFB00X69271460
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	28.06.2022
Typ	Mégane Blue dCi 115 Business Edition Grandtour	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Black Pearl-Schwarz - 2-Schicht Perlmutteffekt
Laufleistung abgelesen	112.625 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	07/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.461 ccm / 85 KW

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Nexen	205/55 R16 91V	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Nexen	205/55 R16 91V	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91V	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Nexen	205/55 R16 91V	7 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 29.04.2026 bei km 110.172.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Frontscheibe Glasschaden	Ja	
Motorhaube beschädigt	Ja	
Stoßfänger vorne beschädigt	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.
Räder-Einlagerungsschein vorhanden / lag vor.
Das Fahrzeug weist innen und außen alters- und nutzungsanaloge Gebrauchsspuren auf.
Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.
Aktuell montierte Sommerräder mit 1x abweichendem Hersteller.

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
| ✓ | Black-Pearl-Schwarz Metallic | ✓ | Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar |
| ✓ | Metallic-Sonderlackierung | ✓ | Notbremsassistent mit Fußgängererkennung |
| ✓ | Notrad | ✓ | Safety-Paket |
| ✓ | Sicherheitstrennnetz | ✓ | Stoff Titanium Schwarz |
| ✓ | PremiumTextilFußmatten4teilig | ✓ | Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF |
| ✓ | UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_KT | ✓ | UTC_Warnblitzer |
| ✗ | Winterkompleträder über A.T.U | | |

Zustand / Beschädigungen

Seite links

Kotflügel vorne links, verkratzt (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Tür vorne links Kante, verkratzt (Bild 13, Bild 14)

Tür hinten links, verkratzt (Bild 34, Bild 35)

Tür hinten links Einstieg, verkratzt (Bild 32, Bild 33)

Seitenwand links, verkratzt, Gebrauchsspur

Seite rechts

Tür hinten rechts Kante, verkratzt (Bild 27, Bild 28)

Tür vorne rechts, verkratzt (Bild 21, Bild 22, Bild 23)

Kotflügel vorne rechts, verkratzt, Gebrauchsspur

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt (Bild 30, Bild 31)

Reifen, Felgen, Radkappen

Radkappe(n) Satz, fehlt (Bild 15, Bild 16, Bild 17)

Satz Winterräder, fehlt

Multimedia, Navigation

Antenne Stab, fehlt (Bild 29)

Sonstiges

Fahrzeug innen, verschmutzt (Bild 24, Bild 25, Bild 26)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 36 Fotos.

Berlage, Rudolf

Der Sachverständige, 15.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

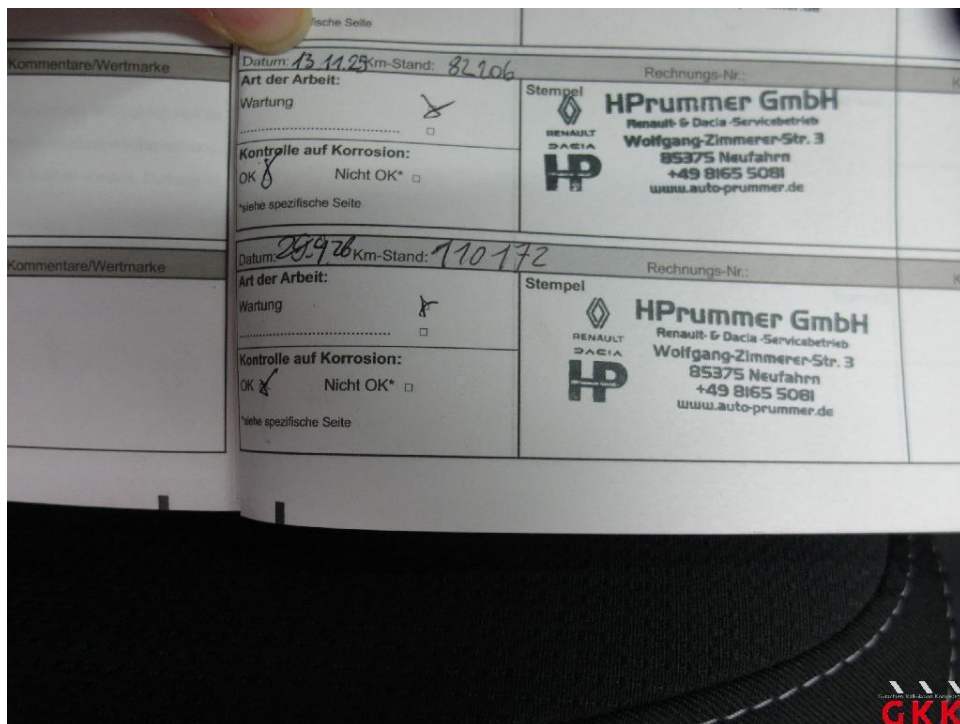


Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 14. Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 15. Radkappe(n), Satz, fehlt, ersetzen



Bild 16. Radkappe(n), Satz, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Radkappe(n), Satz, fehlt, ersetzen



Bild 18. Kotflügel vorne links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 19. Kotflügel vorne links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 20. Kotflügel vorne links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 21. Tür vorne rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 22. Tür vorne rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 23. Tür vorne rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 24. Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 25. Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten



Bild 26. Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 27. Tür hinten rechts, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 28. Tür hinten rechts, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 29. Antenne, Stab, fehlt, ersetzen



Bild 30. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 31. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 32. Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 33. Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 34. Tür hinten links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 35. Tür hinten links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 36.