

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002448087
Besichtigt am:	11.05.2026 09:59
Berichts-Nr:	10591232
FIN:	WVWZZZAA6PD007725

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	up!
HSN / TSN:	0603 / CMX
Erstzulassungsdatum:	16.03.2023
Laufleistung:	27.211 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	2
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Grau/Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	3.200 KM

» Fahrzeugausstattung

"Active"	Einfassung der Ausströmer links / rechts sowie der Bedienelemente für Radio und Klimatisierung in Chrom
"ACTIVE"	Einstiegshilfe "Easy Entry", mit Memory-Funktion
"Plus"-Paket für Sondermodelle	Einstiegsleisten für Sondermodell
2 Funkklappschlüssel	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR
2 Kopfstützen hinten, absenkbar	Entfall Anschlussgarantie
2 Lautsprecher	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
2 Türen	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 48 kW	Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-
4 Leichtmetallräder "La Boca" 6 J x 16 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
5-Gang-Schaltgetriebe	Fensterheber vorn elektrisch
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Abgasendrohr hinten (Standard)	Gepäckraumabdeckung
Abgasnorm EU6 AP	Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Gepäckraumbeleuchtung
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar
Akustik-Paket Standard	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Allergenfilter	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht
Ambientebeleuchtung	Handbremshebelgriff in Leder, Handbremshebelknopf in Chrom
Antenne für FM-Empfang	Handschuhfach mit Klappe
Armaturentafel zweiteilig	Hochton-Signalhorn
Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Kältemittel R1234yf
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Außenspiegel rechts, konvex	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Batterie 320A (49Ah)	Kennzeichenträger vorn (groß)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Bordwerkzeug	Kurzheck
Chromapplikation an Lichtdrehschalter und Bedienelementen für Klimatisierung	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Chromleiste auf der Gepäckraumklappe	Linkslenker
Dachhimmel in black	Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende
Dämpfung hinten, Basis 1	Maps + More Dock
Dämpfung vorn	move up!
Dash Pad für Sondermodell	Multifunktionsanzeige "Plus"
Digitaler Radioempfang DAB+	Multifunktionskamera
Div.Anbauteile für Aktionsausführungen	Multifunktionslenkrad in Leder
Drehstromgenerator 140 A	Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze	

Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Stabilisator vorn
Nicht Heissland	Standard-Klimazonen
Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Normalausführung	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Ablagekasten	Telefonschnittstelle
Ohne alternativ-Antriebssystem	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Aufkleber und Embleme	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Dachreling	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Einparkhilfe	Trommelbremsen hinten
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Türinnenbetätigung in Chrom
Ohne Folienbeklebung	Typrprüfand Deutschland
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	USB-Schnittstelle
Ohne Halter	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Vordersitze beheizbar
Ohne Regenschirm(e)	Vordersitze mit Höheneinstellung
Ohne Sicherungsdose	-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Ohne Sonder-Maßnahmen	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne Trennwand	We Connect Go
Ohne Wartungsintervallverlängerung	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, inkl. Funkfernbedienung
Ohne zus. Dichtungen außen	
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	
Ohne zusätzliche Bereifung	
Radio "Composition Phone"	
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz	
Rechtsverkehr	
Regensensor	
Reifen 185/50 R 16	
Reifenkontrollanzeige	
Reifenlieferanten für EU Länder	
Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar	
SBBR-Leuchten, Normalausführung	
Schaltgetriebe MQ100	
Schalthebelknauf in Leder	
Scheibenbremsen vorn innenbelüftet	
Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend	
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung elektromechanisch	
Sitzbezüge für Sondermodell	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	185/50 R 16 81 H	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	185/50 R 16 81 H	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	185/50 R 16 81 H	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	185/50 R 16 81 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
2	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
3	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
4	Einstieg Verkleidung vorne rechts	Delle(n)	Ersetzen
5	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAA6PD007725

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

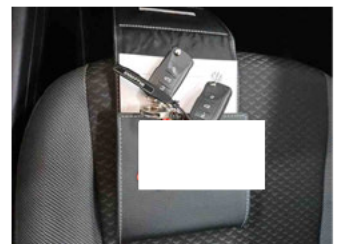


Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

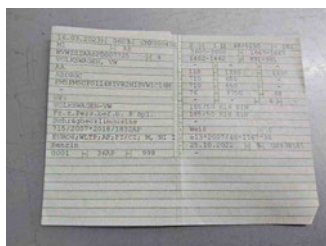

Fahrzeug - abgegebene ZB1

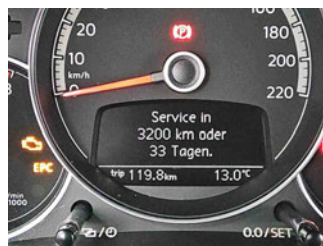

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)




2 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

Kommentar

Felge UVP 430,- EuroOptische Wertminderung




3 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

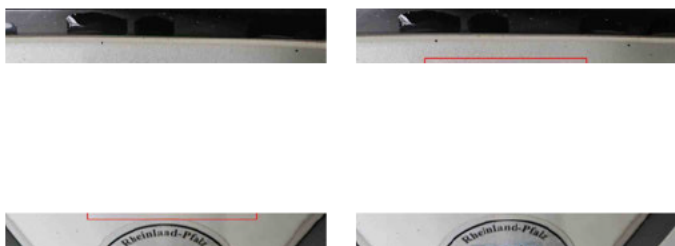

4 - Einstieg Verkleidung vorne rechts - Delle(n) - Ersetzen



5 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen

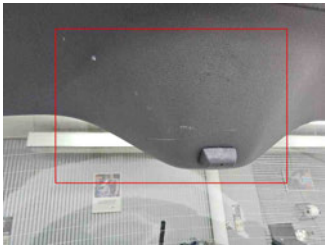

» Reparaturkosten-Kalkulation

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)



<https://www4.macadam.eu/picture/e29cf8ab-fa83-45b9-86eb-e429459d5140.pdf?boundingBoxes=true>