



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	M-OW 246E
Berichtsnummer :	0000000928445-DE926		
Referenznummer:	31205573		

Fahrzeugdaten

Kia EV6 (CV)(2021->) GT-Line 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNAC481CPP5110161	Laufleistung abgelesen:	61409 km
Erstzulassung / Baujahr:	27.06.2023 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	30.06.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 239 kW (325 PS) (ABP) AURORASCHWARZ MET
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	04.2028 / 04.2028
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	34021 / 17.03.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Zustand innen:	3 - Durchschnittlich

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Kumho	235/55/R19/105V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Kumho	235/55/R19/105V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Kumho	235/55/R19/105V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Kumho	235/55/R19/105V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display) • Außenspiegel elektr. anklappbar • Einparkhilfe vorn und hinten • Elektromotor 239 kW (cont. 81 kW) • Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R) • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II) • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Insassenalarm • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW) • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage • Heckklappenöffnung elektr. • HV-Batterie 77,4 kWh • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie 5-türig • Kindersicherung (sensorgesteuert)	• Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart Allradantrieb • Ausstattung GT-LINE • Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX) • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) • Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA) • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) • Frontscheibe Solar-Reflect • Getriebe für Elektrofahrzeug • Heckleuchten LED • Induktionsladeschale für Smartphone • Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer • Keyless-Start • Klimaautomatik 2-Zonen

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen) • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad mit Multifunktion • Mittelarmlehne vorn verschiebbar • Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion • Pedale Aluminium • Rückfahrkamera • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Seitenscheiben Solar-Reflect • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) • Sitzheizung hinten • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • LM-Felgen • Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect • Parkbremse elektrisch • Radstand 2900 mm • Scheibenwischer mit Regensensor • Schnellladevorrichtung • Sitzbelüftung vorn • Sitze vorn mit Relax-Funktion • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Runway Rot Metallic • Verglasung hinten abgedunkelt |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Assistenz-Paket Plus
Head-up-Display (Frontsichtanzeige), Monitor für Totwinkel-Assistent, Kamerasystem Around View, Fahrassistent-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistent-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistent-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R) • Sound-Paket
Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 825 Watt, 14 Reden, Subwoofer) | <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung • Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
Standheizung |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.

Laufleistung plausibel: **Nicht prüfbar**

Nicht prüfbar

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Fachgerecht repariert

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen ohne verbleibende Restunfallspuren repariert wurden. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.

Lackschichtendickenmessung:

Innerhalb der Toleranzen

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden:

Nicht festgestellt

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Ladekabel nicht vorhanden

Schaden



Karosserie außen

Bauteil

Schaden

Rep.-Art

1.	Tür Hinten - Links	Nachlackiert	Ohne Reparatur
2.	Tür Vorne - Links	Nachlackiert	Ohne Reparatur
3.	Heckklappe	Nachlackiert	Ohne Reparatur
4.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt	Lackieren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole

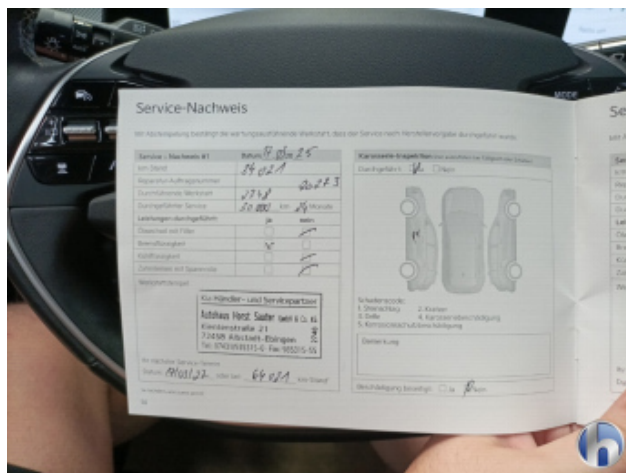

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur



1. Tür Hinten - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur




2. Tür Vorne - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur



2. Tür Vorne - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur



3. Heckklappe
Nachlackiert - Ohne Reparatur

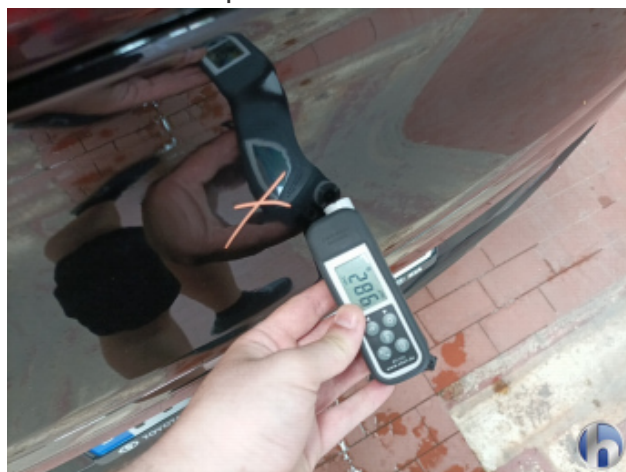

3. Heckklappe
Nachlackiert - Ohne Reparatur



4. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter