

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002428414
Besichtigt am:	28.04.2026 13:14
Berichts-Nr:	10512372
FIN:	VSSZZZKL4RR088096

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Cupra
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / AST
Erstzulassungsdatum:	12.04.2024
Laufleistung:	21.752 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mitternachtsschwarz
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	25.03.2026
Km-Stand bei letzter Wartung:	20.900 km
Restlauf bis Service:	696 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Vision Plus"-Paket: Rückfahrkamera + Parklenkassistent (inkl. Sensoren vorn und hinten)	Einton-Signalhorn
18"-Ganzjahresreifen	Embleme
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Entriegelung Hintersitz Standard
48 Volt Bordnetz	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW Mild Hybrid, TSI Grundmotor ist: TJ7	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-
Abwicklung Serie	Federbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fernlichtassistent
Ambientelicht Ausführung 2	Fertigungsablauf Standard
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Feststellbremse
Armaturentafel Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Außen-Sound Standard	FPK-Medium
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Frontantrieb
Außenspiegelgehäuse lackiert	FULL LINK für Radio-Navigationssystem und "Media System +", 10"
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumauskleidung Komfort
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Greenhouse in Schwarz
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckspoiler
Chrom-Paket	Hinterachse "Standard"
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Dämpfung hinten, Sportausführung	Hybrid-Antriebssystem MHEV
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dekor-Einlagen für Konsole	Kältemittel R1234yf
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Digitaler Radioempfang	Keine Aktionsausführung
Drei.-Automatikgurte vorn	Kennzeichenträger vorn (groß)
Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
Dynamiklenkung	Klimakomfortscheibe
Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --	Komfort-Sportausstattung Leon
Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)	

Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Individualeinbau
Kopfstützen vorn	Ohne Kompensor
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Ladeboden
Kurzheck Leon 5-Türer	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Mode3 Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Navigationsgerät
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
LED-Innenlicht-Paket: Handschuhfach, Sonnenblende, Fußraum, Ablage und Multicolor-Ambientebeleuchtung umlaufend	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Leichtmetallräder 7 1/2J x 18	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Linkslenker	Ohne Sonderspezifikationen
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Stabilisator hinten
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Steckdose
Mit Multifunktionskamera	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Trennwand
Mittelarmlehne vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Müdigkeitserkennung	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nebelscheinwerfer	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Nebelschlussleuchte	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Nicht Heissland	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Normalsitze vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne 2. Batterie	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne Anhängervorrichtung	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Optionsinfotainment (MIB3)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Pan-European-eCall
Ohne Car2X	Pannens-Set
Ohne CD/DVD für Navigation	Parklenkassistent
Ohne connect Paket 1	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Radstand
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Rechtsverkehr
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Reifen 225/40 R18 92Y xl
Ohne Feuerlöscher	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Fußmatten	Reifendruckkontrolle
Ohne Head-Up Display	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Safe & Driving L (in Kombination mit Radio)
 Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule
 und hinten dunkel eingefärbt
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced"
 ohne Safesicherung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sondersteuerung
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
 Sonnenblende und B-Säule
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent
 Spurwechselassistent
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Sport
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-
 home Funktion automatisch
 Telefonvorbereitung für Handy
 Tür und Seitenverkleidung Teilleder
 Typprüfland Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variante Grundausstattung
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Winterpaket: beheizbare Vordersitze
 Zierleisten schwarz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 01.2028**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Deformiert	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Dach	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
3	Seitenwand hinten links	Kratzer	Spotrepair
4	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Spotrepair
5	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Stoßfänger Ecke hinten links	Steinschlag	Auslegen + Polieren
7	Tür vorne rechts	Chemische Verunreinigung	Polieren
8	Türgriff innen hinten rechts	Kratzer	Ersetzen
9	Rückfahrkamera	Gebrochen	Ersetzen
10	Motorabschirmung	Loch	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Kotflügel vorne rechts	Blasenbildung	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKL4RR088096

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung


Equipment - Bordwerkzeug

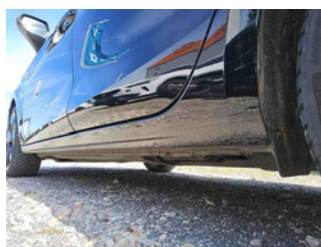

Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links


 Räder - Rad montiert hinten
rechts


Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



 Equipment - Boardmappe/
Securitybag

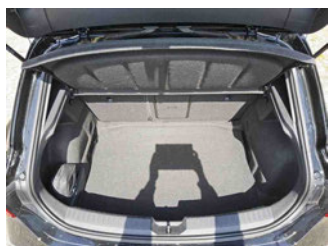

Innenraum - Kofferraum

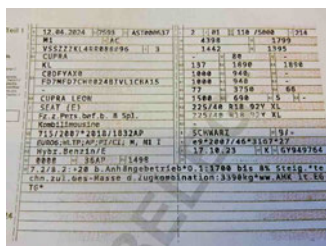

Fahrzeug - abgegebene ZB1

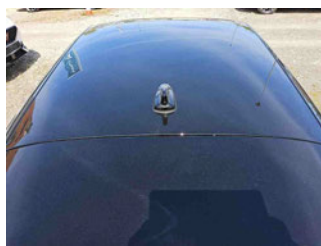

Zubehör - Sonderausstattung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Batteriezertifikat

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Deformiert - Ersetzen
 Sicherheitsrelevanter Schaden

Kommentar

verkratzt verschürft, mit Materialabtrag



2 - Dach - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)

Kommentar


ca. 30x sanft eingedellt, Hagelschaden (Mehrkosten möglich)



3 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Spotrepair

Kommentar

Radlauf Anstoßstelle, verkratzt verschürft

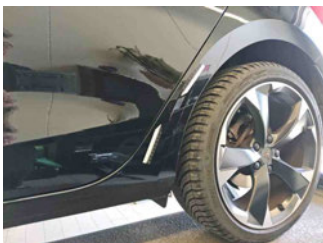

4 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Spotrepair

Kommentar


Ladekante mehrfach, verkratzt auf Grund



5 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

unterhalb Griff, sanft eingedellt

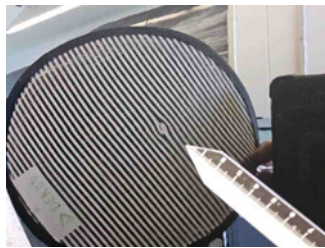

6 - Stoßfänger Ecke hinten links - Steinschlag - Auslegen + Polieren

Kommentar

unterhalb und mittig, Anstoßstellen Lackschaden auslegen und polieren



7 - Tür vorne rechts - Chemische Verunreinigung - Polieren

Kommentar

Lackverätzung Umweltschäden, Lacktiefenbehandlung (Mehrkosten möglich)



8 - Türgriff innen hinten rechts - Kratzer - Ersetzen

Kommentar

Leder sichtbar verkratzt (optischer Mangel)



9 - Rückfahrkamera - Gebrochen - Ersetzen

Kommentar

Halterung Rückfahrkamera gebrochen



10 - Motorabschirmung - Loch - Ersetzen

Kommentar

Abdichtung Wasserkasten Motorhaube links, Tierversbiss



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar


nutzungsbedingte Steinschläge und Kratzer



2 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

nutzungsbedingte oberflächliche Kratzer

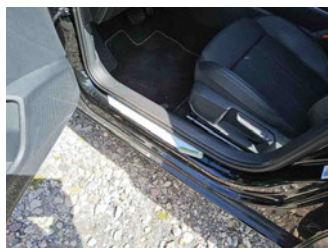**3 - Kotflügel vorne rechts - Blasenbildung - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**

Kommentar

Lackfehler, abschleifen polieren

