

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10779256
vom: 11.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002495319
Besichtigt am: 11.06.2026 09:46
Berichts-Nr: 10779256
FIN: WVVZZZ3CZPE057744



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10779256
vom: 11.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BQS
Erstzulassungsdatum:	16.05.2023
Laufleistung:	85.382 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mangangrau Metallic
Farbe Dach:	Mangangrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10779256
vom: 11.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Digitaler Radioempfang DAB+
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelton-Signalhorn
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Drehstromgenerator 140 A
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4 Leichtmetallräder "Aragon" 6,5 J x 16	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
8 Lautsprecher	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Aragon 6,5 J x 16	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fernentriegelung für Heckklappe
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontantrieb
Batterie 420A (70Ah)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängererkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gepäcknetz
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumboden aufstellbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Business	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Chromleisten an den Seitenfenstern	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachhimmel in Mistralgrau	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dachreling schwarz	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten, Basis 1	Kategorie 0
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10779256
vom: 11.06.2026

Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne CD/DVD für Navigation
Kindersicherung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Differenzialsperre
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Dynamic Drive Control
Komfortsitze vorn	Ohne ECO-Funktion
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Feuerlöscher
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen	Ohne Garagentoröffner
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Head-Up Display
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Heckspoiler
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne integriertes Mautsystem
LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Ohne Kindersitz
LED-Rückleuchten	Ohne Ladedose
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Ladekabel
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Lichtassistent
Leuchtweitenregulierung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Linkslenker	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Sonnenschutzrollo
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Überführungsausrüstung
Motorenstart Standard	Ohne Uhr
Müdigkeitserkennung	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Multifunktionskamera	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne zusätzliche Bereifung
Netztrennwand	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nicht Heissland	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent "Side Assist"
Normal-Lackierung	Radio
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Radstand
Ohne 2. Batterie	Rechtsverkehr
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Regensensor
Ohne alternativ-Antriebssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A
	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
	Reifenkontrollanzeige
	Rückfahrkamera "Rear View"



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10779256
vom: 11.06.2026

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,
Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit
Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-
Sicherung

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
höhenstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
Rücksitzplätze in Stoff "Business"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfand Deutschland

Variant

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze höhenstellbar, ergoComfort-Sitz auf der
Fahrerseite, mit elektrischer Lehnenstellung

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10779256
vom: 11.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10779256
vom: 11.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Kratzer	Smart Repair
2	Kotflügel vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren
3	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Auslegen + Polieren
4	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren
5	Scheinwerferschutz rechts	Gebrochen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Kotflügel vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10779256
vom: 11.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.428,05
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.428,05

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	176,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	281,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10779256
vom: 11.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE057744

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10779256
vom: 11.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10779256
vom: 11.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

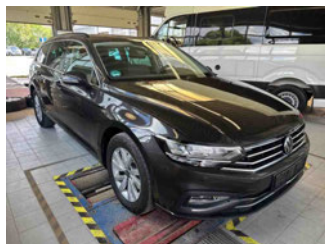

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

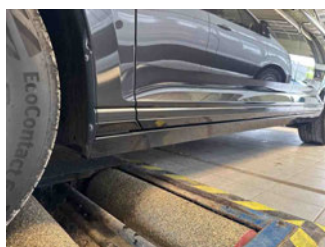


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

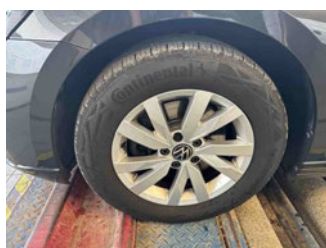

Räder - Rad montiert vorne
links

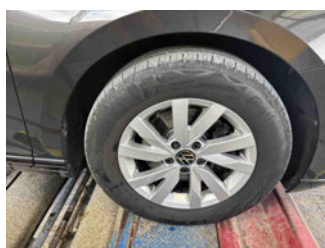

Räder - Rad montiert vorne
rechts

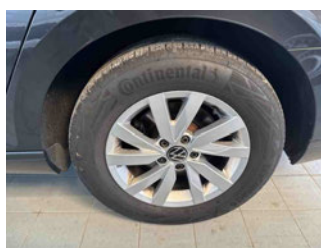

Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

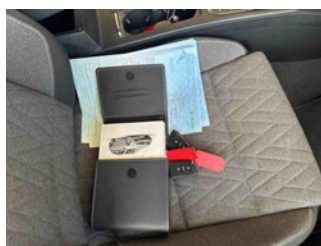

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10779256
vom: 11.06.2026

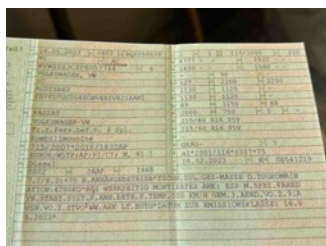

Fahrzeug - abgegebene ZB1

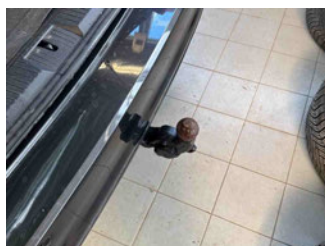

Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

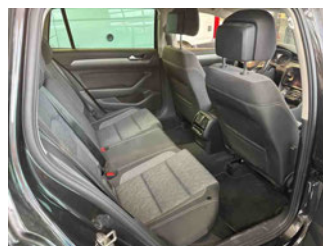

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Smart Repair




2 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren

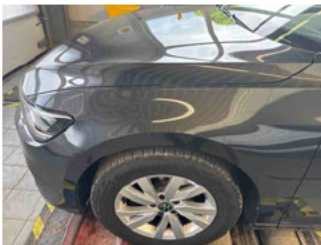



3 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Auslegen + Polieren



4 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren

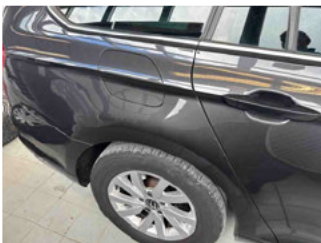

5 - Scheinwerferschutz rechts - Gebrochen - Ersetzen

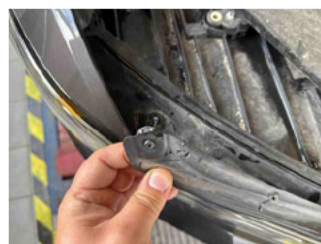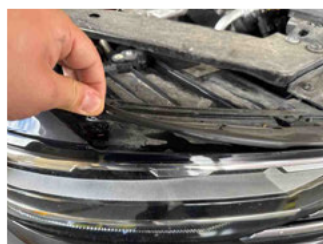




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10779256
vom: 11.06.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

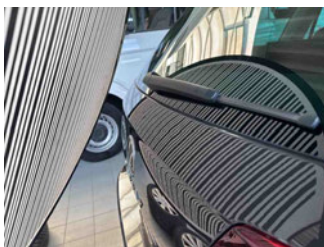

2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

