



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	RS-BE 999
Berichtsnummer :	0000000925917-DE926		
Referenznummer:	31204419		

Fahrzeugdaten

Kia Sportage (NQ5)(2021->) Plug-in Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YPV81HDNL021521	Laufleistung abgelesen:	133017 km 17.06.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Erstzulassung / Baujahr:	17.06.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	(WD) CARRARAWEISS
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2027 / 06.2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	124980 / 16.03.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	235/50/R19/103V 1 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/50/R19/103V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	235/50/R19/103V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/50/R19/103V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Nicht verkehrssicher	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Antriebsart Allradantrieb • Anzeigeelemente Supervision mit LCD Display 4,2 Zoll • Audiobedienung am Lenkrad • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Bi-LED-Scheinwerfer • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Dachhimmel grau • Dachreling • Einparkhilfe vorn • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung (Forward Collision-Avoidance Assist) • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW) • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) • Fensterheber elektrisch vorn + hinten 	<ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Anti-Blockier-System (ABS) • Anzeige für Reifendruck im Display Reifendruck-Kontrollsystem • Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display) • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel Wagenfarbe • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachantenne im Haiifischflossen-Design • Dachkonsole mit Leseleuchten • Einparkhilfe hinten • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX) • Fahrassistenz-System: Insassenalarm • Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Stauassistent • Fahrmoduswechsler • Fensterzierleisten verchromt



- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Fußmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2680 mm
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz vorn
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Frontscheibe geräuschkämmend
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitz klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz hinten
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- **Komfort-Paket**

Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Mittelkonsole Klavierlack-
Optik, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder, Sitz vorn rechts
elektr. verstellbar (8-fach), Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach),
Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft

Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Vorne - Links	Beschädigt	Smart Repair
2.	Türeinstieg Vorne - Links	Beschädigt	Smart Repair
3.	Tür Vorne - Links	Dellen / Beulen	Sanft Instandsetzen
4.	Dach	3 Dellen	Sanft Instandsetzen
5.	Motorhaube	1 Delle	Sanft Instandsetzen



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Reifen Vorne - Links	Funktional / Zulässigkeit	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis

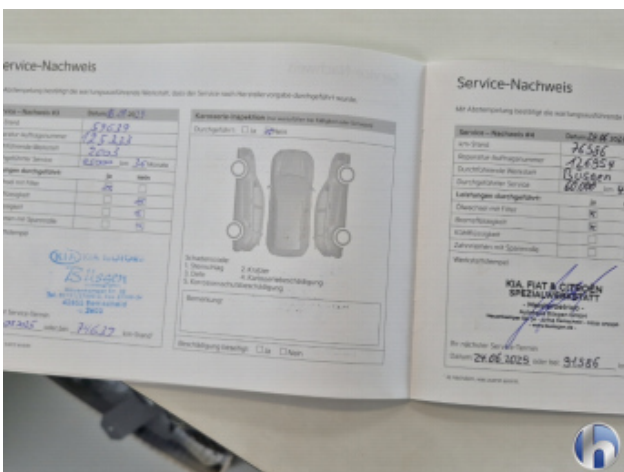

Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis

Service-Nachweis

Mit Abschreibung bestätigt die wartungsführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Service-Nachweis-KT	Datum: 18.02.16
km-Stand	46510
Reparatur-Auftragsnummer	
Durchführende Werkstatt	
Durchgeführter Service	105000 km / 12 Monate

Leistungen durchgeführt:

	ja	nein
Ölwechsel mit Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brumflüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kühlfüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahlröhren mit Spannscheibe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Werkstattstempel: **MVZ GmbH & Co. KG**
im Hubschrauberservice
Hubschrauberstr. 10
42699 Solingen
Tel. 021 22 14 22 22 Fax 021 22 14 22 22

Der nächster Service Termin
Datum: 07.02.16 oder bei 116000 km-Stand

Karosserie-Inspektion (nur ausfüllen bei Schäden oder Schäden)
Durchgeführt: ja nein

Schadenscode:
1. Stoßschlag 2. Kratzer
3. Delle 4. Klebmittelschädigung
5. Korrosionsschutzbeschädigung

Bemerkung: **MVZ GmbH & Co. KG**
im Hubschrauberservice
Hubschrauberstr. 10
42699 Solingen
Tel. 021 22 14 22 22 Fax 021 22 14 22 22

Beschädigung beseitigt: ja nein



Sonstiges

Motorraum



Felgen

Bereifung



Bereifung

Bereifung



Bereifung



1. Felge Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



1. Felge Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



2. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



2. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



2. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



3. Tür Vorne - Links
Dellen / Beulen - Sanft Instandsetzen



3. Tür Vorne - Links
Dellen / Beulen - Sanft Instandsetzen



3. Tür Vorne - Links
Dellen / Beulen - Sanft Instandsetzen



3. Tür Vorne - Links
Dellen / Beulen - Sanft Instandsetzen



4. Dach
3 Dellen - Sanft Instandsetzen



4. Dach
3 Dellen - Sanft Instandsetzen



5. Motorhaube
1 Delle - Sanft Instandsetzen



5. Motorhaube
1 Delle - Sanft Instandsetzen



6. Reifen Vorne - Links
Funktional / Zulässigkeit - Erneuern



6. Reifen Vorne - Links
Funktional / Zulässigkeit - Erneuern