



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10344954
vom: 01.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002383452
Besichtigt am: 31.03.2026 16:12
Berichts-Nr: 10344954
FIN: TMBJJ7NSXP8019994



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10344954
vom: 01.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / ART
Erstzulassungsdatum:	23.12.2022
Laufleistung:	185.471 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	30.000 KM



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10344954
vom: 01.04.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Dekor-Einlagen
"SUNSET"	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
12 Volt-Steckdose(n)	Doppelboden im Kofferraum
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Drehstromgenerator 140 A
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist: T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T D1/TI9/T11/T3C	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
7-Gang-Automatikgetriebe	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
8 Lautsprecher (passiv)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abfallkorb	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung	Elektrische Luftzusatzheizung
Ablageschale am Dachhimmel	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abwicklung Serie	Entriegelung Hintersitz Standard
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Fahrerkniefachverankerung
AM Tour DE	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Angehobener Ladeboden hinten	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Anhängerkupplung, abnehmbar mit Adapter	Fertigungsablauf Standard
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Feststellbremse
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel links, konvex	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Außenspiegel rechts, konvex	Frontantrieb
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp- /einstell-/beheizbar	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed- Limitier	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 420A (70Ah)	Fußmatten vorn und hinten
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Berganfahrassistent	Gepäckraumleuchte
Besondere Innengeräuschdämpfung	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Bordliteratur in Deutsch	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Bordwerkzeug	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
DAB - Digitaler Radioempfang	Kältemittel R1234yf
Dachreling, schwarz	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachspoiler	Kindersicherung, manuell
Dämpfung hinten, Basis 1	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Dämpfung vorn	Komfortausstattung
	Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10344954
vom: 01.04.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Komfortsitze vorn	Ohne Feuerlöscher
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Halter
Kopfstützen vorn	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Kurzheck	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Müdigkeitserkennung
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Schmutzfänger
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leergewichtsbereich 1	Ohne Spurwechselassistent
Leichtmetallräder 7J x 19	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Linkslenker	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Matrix-Beam	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Adapter	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Multifunktionskamera	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Pannenset
Mit Verkehrszeichenerkennung	Parklenkassistent
Mittelarmlehne vorn	Radschrauben Standard
Navi Amundsen + Web radio	Radstand
Nebelschlussleuchte	Radvollblenden
Netztrennwand	REAR VIEW CAMERA MID
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Normal-Lackierung	Reifen 235/50 R19 99V
Notrufsystem eCall+	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne "drive select"	Reifendruckkontrolle
Ohne 2. Batterie	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne Alu/Chrom-Paket	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenbremsen hinten
Ohne Außen-Sound Maßnahmen	Scheibenbremsen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Durchladeeinrichtung	Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne ECO-Funktion	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schriftzugsatz in Grundausführung
	Schubladen unter den Vordersitzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10344954
vom: 01.04.2026

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Seitenschutzleiste
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
Sondermodell 2022
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet
Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Tankdeckel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Leder
Typprüfland Deutschland
USB vorne
Variante
Verlängerte Garantie für 5 Jahre, bis 50 000 km
Virtual Cockpit
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Zentralverriegelung "Keyless-Entry"
Zierleisten schwarz
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10344954
vom: 01.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10344954
vom: 01.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen	Verschlissen	Ersetzen
2	Fußmatten	Loch	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Türgriff außen vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10344954
vom: 01.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 12.000,00
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.686,40
3	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 22.686,40

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	171,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10344954
vom: 01.04.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ7NSXP8019994

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10344954
vom: 01.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links

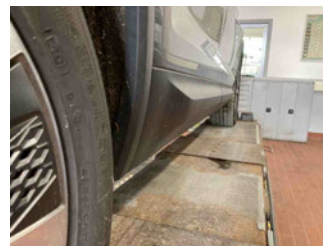

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts

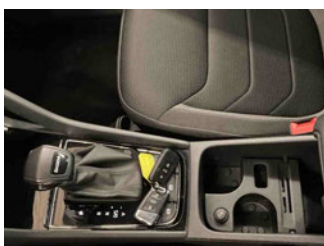

Innenraum - Mittelkonsole

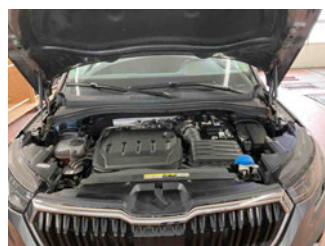

Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10344954
vom: 01.04.2026

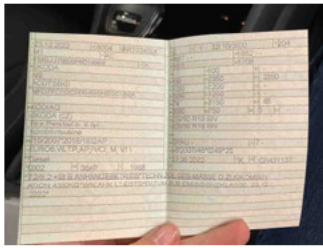

Fahrzeug - abgegebene ZB1

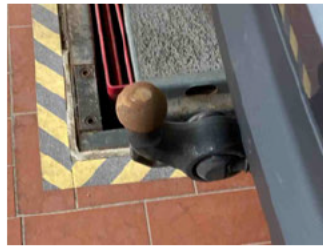

Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Heckklappe



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

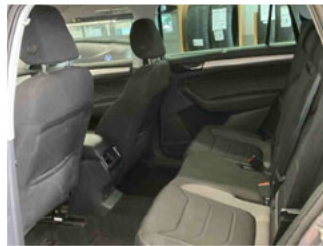

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10344954
vom: 01.04.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Reifen - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Verschliss an der außen Kante




2 - Fußmatten - Loch - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

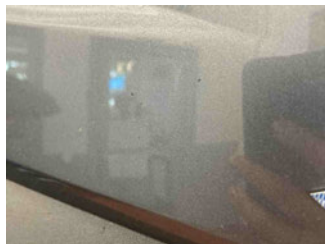




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10344954
vom: 01.04.2026

2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

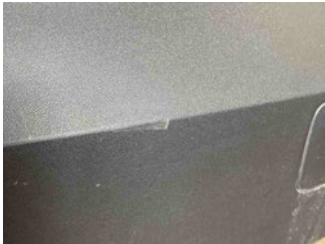

3 - Türgriff außen vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

