

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10618100
vom: 18.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002452947
Besichtigt am: 15.05.2026 08:59
Berichts-Nr: 10618100
FIN: WVVZZZ3HZNE002146



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10618100
vom: 18.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Arteon
HSN / TSN:	0603 / CMO
Erstzulassungsdatum:	27.10.2021
Laufleistung:	48.614 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Kings Red Metallic
Farbe Dach:	Kings Red Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	03.12.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	33.811 km
Restlauf bis Service:	14.100 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket	Coupe
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Dachhimmel in Titanschwarz
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Dämpfung hinten
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dämpfung vorn
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dekoreinlagen "Black Carbon" für Instrumententafel und Türverkleidungen
3 Kopfstützen hinten	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4 Leichtmetallräder "Nashville" 8 J x 20, Volkswagen R	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Digitaler Radioempfang DAB+
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW	Diversity-Antenne für FM-Empfang
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Doppelton-Signalhorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Drehstromgenerator 180 A
Abgasnorm EU6 AP	Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Adaptive Fahrwerksregelung DCC	Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist"
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	ECO-Funktion
AirStop®-Reifen 245/35 R 20	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Aktion	Einstiegsleisten mit Einleger in Edelstahl
Akustikpaket	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Allradantrieb 4MOTION	Elektronische Differenzialsperre XDS
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Aufkleber/Schilder in deutsch	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außen-Sound Standard	Entfall Tire Mobility Set
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	ergoComfort Sitz mit 14-Wege Einstellung mit Memory-Funktion auf der Fahrerseite
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Memory-Funktion	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrerassistenzpaket
Batterie 520A (92Ah)	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3H0-
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Federbereich 46 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Fertigungsablauf Standard
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend
Bordwerkzeug und Wagenheber	Fußgängererkennung und aktive Frontklappe
Chrom-Applikationen an Türzuziehgriffen, Lichtdreheschalter und Ausströmern vorn	Gepäckraumabdeckung
Chromleisten an den Seitenfenstern	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10618100
vom: 18.05.2026

Gepäckraumauskleidung in Textil	Nicht Heissland
Gepäckraumboden	Normal-Lackierung
Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Head-up-Display	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne alternativ-Antriebssystem
IQ.LIGHT - LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht	Ohne Anhängervorrichtung
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kategorie 0	Ohne CD/DVD für Navigation
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Keine Aktionsausführung	Ohne Feuerlöscher
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Garagentoröffner
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne integriertes Mautsystem
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Kindersitz
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Ladedose
Kopfstützen vorn im Sitz integriert	Ohne Ladekabel
Kraftstoffbehälter	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lederpaket "Nappa"/"Nappa Carbon Style", Volkswagen R	Ohne Sonnenschutzrollo
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Trennwand
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Individualeinbau	Panorama-Ausstell-/Schiebedach
Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, 2 Ausströmer hinten	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Modellpflege KW 22	Pedale in Edelstahl gebürstet
Motorenstart Standard	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Müdigkeitserkennung	Progressivlenkung
Multifunktionskamera	Radio
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Nashville 8 J x 20 in Schwarz / glanzgedreht, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 245/35 R 20	Radstand
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Raucherausführung - Aschenbecher und Zigarettenanzünder vorn
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Rechtsverkehr
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Regensensor
	Regionscode " ECE " für Radio
	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10618100
vom: 18.05.2026

Reifenkontrollanzeige
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt
umklappbar, mit Mittellarmlehne und Durchlademöglichkeit
Schalthebelknopf in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit
Safe-Sicherung
Seitliche Zierleisten unten in Chrom
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten vorn und der
äußeren Rücksitzplätze in Leder "Nappa" / "Nappa Carbon
Style"
Soundsystem "Harman Kardon", 10+1 Lautsprecher, 700 Watt
Gesamtleistung, digitaler 16-Kanal-Verstärker, Subwoofer
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Ausstattung
Sportsitze vorn
Sprachbedienung
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
Standard-Klimazonen
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und
Vorwähluhr
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und
Vorwähluhr
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger vorn im "R"-Styling, Trapezblenden in Chrom im
Stoßfänger hinten
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
Top-Paket
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Typprüfand Deutschland
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear
View"
USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse
Variante
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Verbundsicherheitsglas geräuschkämmend für
Seitenscheiben vorn; Heck- und Seitenscheiben hinten
abgedunkelt
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per
Smartphone

Vordersitze elektrisch einstellbar, ergoComfort Sitz auf
Fahrerseite, mit Memory-Funktion und Komforteinstieg
Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Winterräder "Sebring" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 8 J x
18, AirStop®-Winterreifen 245/45 R 18 V
Winterräder "Sebring" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 8 J x
18, AirStop®-Winterreifen 245/45 R 18 V



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10618100
vom: 18.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	245/45 R 18 96 V	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	245/45 R 18 96 V	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	245/45 R 18 96 V	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	245/45 R 18 96 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	245/35 R 20 95 Y	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	245/35 R 20 95 Y	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	245/35 R 20 95 Y	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	245/35 R 20 95 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10618100
vom: 18.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
2	Tür hinten links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Polieren
3	Rückenlehnenbezug hinten links	Lose	Demontage/Montage
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartungsheft	Unvollständig	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10618100
vom: 18.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	285,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	690,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	260,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10618100
vom: 18.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3HZNE002146

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10618100
vom: 18.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

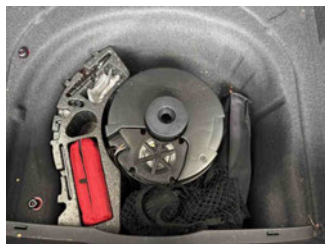

Equipment - Bordwerkzeug

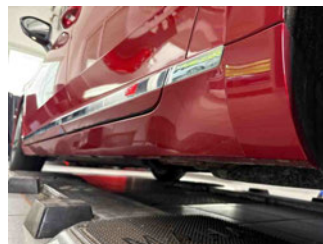


Seitenansicht - Schweller links

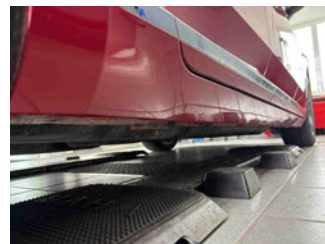


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

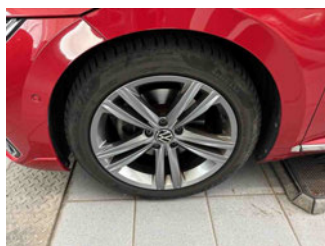


Räder - Rad montiert vorne
links

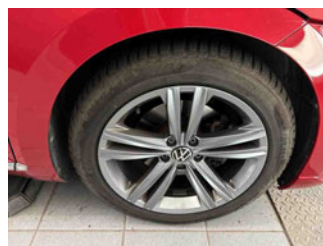

Räder - Rad montiert vorne
rechts

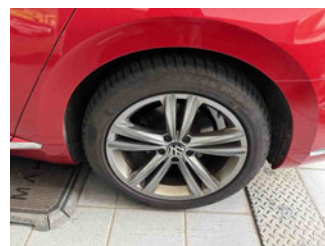

Räder - Rad montiert hinten
links

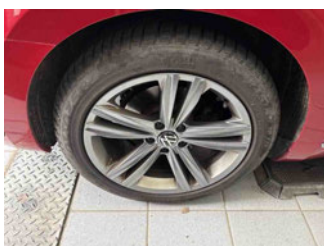

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10618100
vom: 18.05.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

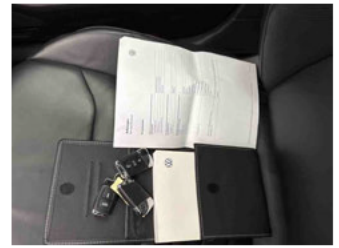

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

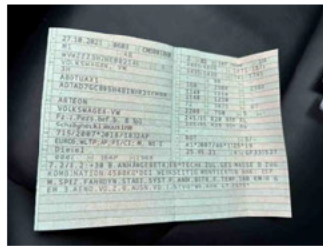

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug




Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts

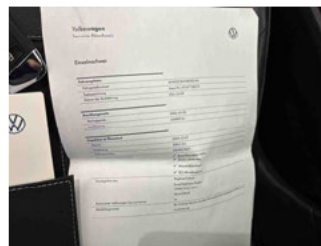

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10618100
vom: 18.05.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



2 - Tür hinten links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Polieren

Kommentar

Schleifspuren



3 - Rückenlehnenbezug hinten links - Lose - Demontage/Montage



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10618100
vom: 18.05.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Wartungsheft - Unvollständig - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

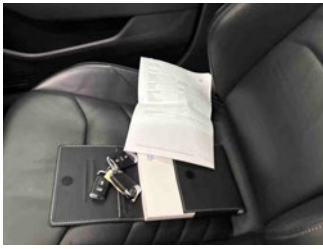

2 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

