



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	DAH-HI 141
Berichtsnummer :	0000000930091-DE926		
Referenznummer:	31212724		

Fahrzeugdaten

Hyundai i10 (AC3)(01.2020->) Trend

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	NLHDN51AJNZ146977	Laufleistung abgelesen:	109212 km
Erstzulassung / Baujahr:	27.06.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	07.07.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	998 ccm / 49 kW (67 PS)
Antriebsart:	-	Lackfarbe:	Atlas White / SOL
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	07.2027 / 07.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	68609 / 20.11.2024
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Kumho	185/55/R15/86H 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Kumho	185/55/R15/86H 7 mm
2. Achse - links / Zust.	Kumho	185/55/R15/86H 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Kumho	185/55/R15/86H 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 2 Lautsprecher • Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem Radio RDS
Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll) • Außenspiegel lackiert • Bordcomputer • Bremsassistent • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Freisprecheinrichtung Bluetooth • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter) • Getränkehalter vorn | <ul style="list-style-type: none"> • 3. Bremsleuchte • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Audiobedienung am Lenkrad • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Bordcomputer mit TFT-Farbdisplay, hochauflösend • Dachspoiler • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.) • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent • Fensterheber elektrisch vorn • Funktions-Paket
Einparkhilfe hinten, Sitzheizung vorn, Lenkrad heizbar • Gepäck-/Laderaumleuchte • Getriebe Automatik - (5-Stufen) • Gurtstraffer |
|---|---|

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Heckscheibe heizbar • Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, Schwarz • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaanlage
Innenraumfilter: Pollenfilter • Kopfstützen hinten verstellbar • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • LM-Felgen • Motor 1,0 Ltr. - 49 kW KAT • Radioempfang digital (DAB+) • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Seitenairbag vorn • Service-System: Online Update OTA (Over The Air) • Sitz vorn links höhenverstellbar • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht • USB-Anschluss Mittelkonsole • Wegfahrsperre (elektronisch) | <ul style="list-style-type: none"> • Heckscheibenwischer • Innenausstattung: Dekoreinlagen Obsidian Black GLS • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Licht-aus-Automatik • Mineraleffekt-Lackierung Mangrove Green • Nebelschlussleuchte • Reifen-Reparaturkit • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenaufprallschutz • Servolenkung • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Sonnenblenden mit Spiegel • Stoßfänger Wagenfarbe • Türgriffe außen Wagenfarbe • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|--|--|

Sonderausstattung

- Navigations-Paket
Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll), Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Navigationssystem, Service-System: Remote Services (Blue Link), Rückfahrkamera, Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja

Hinweis:
Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto: **Keine feststellbar**
Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Lackschichtendickenmessung: **Erhöhte Lackschichtdicke**
Am Fahrzeug wurde eine erhöhte Lackschichtdicke festgestellt.

Bestehender Unfallschaden: **Nicht festgestellt**
Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage: Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.

Sitzheizung: Eingeschränkt geprüft

Lichtanlage: Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck: Nicht vorhanden

Bremsanlage: Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf: Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

Hinweis: *Rückfahrkamera ohne Funktion, sehe Sonstige Foto Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich. Hinweis: Kostenerweiterung möglich.: Kamera ohne Funktion

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Hinten - Rechts	Beschädigt	Erneuern
2.	Felge Vorne - Rechts	Beschädigt	Erneuern
3.	Felge Vorne - Links	Beschädigt	Erneuern
4.	Felge Hinten - Links	Beschädigt	Erneuern
5.	Tür Hinten - Links	Nachlackiert	Ohne Reparatur

6.	Dach	Dellen / Beulen	Sanft Instandsetzen
7.	Tür Vorne - Rechts	Unfallschaden	Instandsetzen und Lackieren
 Karosserie innen			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
8.	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
 Sonstiges			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
9.	Antenne	Beschädigt	Erneuern
10.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern
11.	Wartung über 15394 km überzogen. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstell- ergarantie möglich.	Nicht Gepflegt	
12.	Kamera	Nicht In Ordnung	Fehler-diagnose Durchführen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole

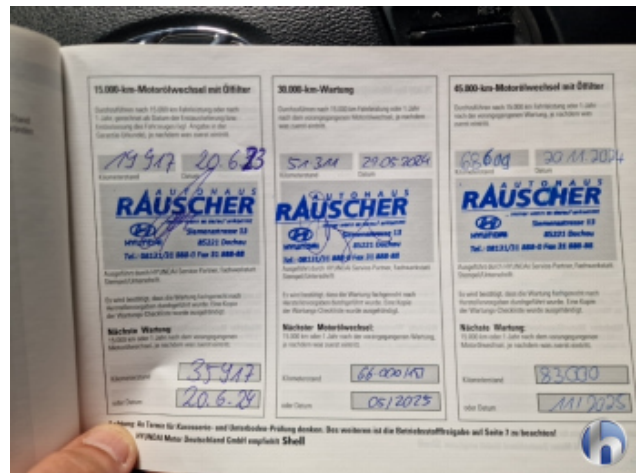

Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Erneuern



1. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Erneuern



1. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Erneuern



2. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Erneuern



2. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Erneuern



2. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Erneuern



3. Felge Vorne - Links
Beschädigt - Erneuern



3. Felge Vorne - Links
Beschädigt - Erneuern



3. Felge Vorne - Links
Beschädigt - Erneuern



4. Felge Hinten - Links
Beschädigt - Erneuern



4. Felge Hinten - Links
Beschädigt - Erneuern



4. Felge Hinten - Links
Beschädigt - Erneuern



4. Felge Hinten - Links
Beschädigt - Erneuern



5. Tür Hinten - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur



6. Dach
Dellen / Beulen - Sanft Instandsetzen



6. Dach
Dellen / Beulen - Sanft Instandsetzen



6. Dach
Dellen / Beulen - Sanft Instandsetzen



6. Dach
Dellen / Beulen - Sanft Instandsetzen




6. Dach
Dellen / Beulen - Sanft Instandsetzen



7. Tür Vorne - Rechts
Unfallschaden - Instandsetzen und Lackieren



7. Tür Vorne - Rechts
Unfallschaden - Instandsetzen und Lackieren

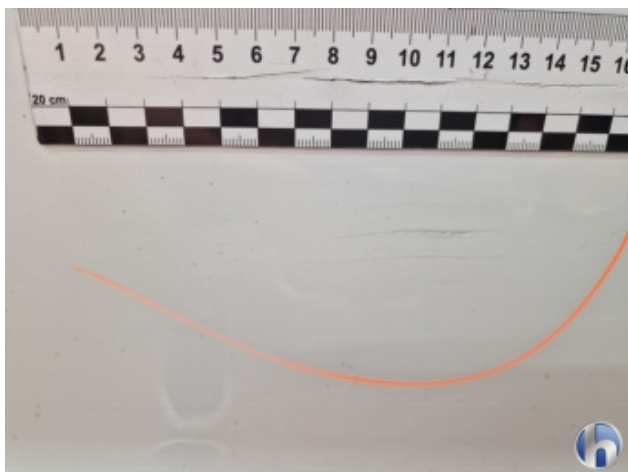

7. Tür Vorne - Rechts
Unfallschaden - Instandsetzen und Lackieren



7. Tür Vorne - Rechts
Unfallschaden - Instandsetzen und Lackieren



8. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



8. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



8. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



8. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



8. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



9. Antenne
Beschädigt - Erneuern



12. Kamera
Nicht In Ordnung - Fehler-diagnose Durchführen



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter