

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002539687
Besichtigt am:	07.07.2026 13:02
Berichts-Nr:	10969165
FIN:	TMBJG8NX4PY130122



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10969165
vom: 09.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWK
Erstzulassungsdatum:	07.08.2023
Laufleistung:	85.868 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	7.200 KM

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Dachreling
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dämpfung hinten, Basis 1
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dämpfung vorn
"SUNSET"	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Doppelton-Signalhorn
4 Türen	Drehstromgenerator 140 A
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
6-Gang-Schaltgetriebe	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile
8 Lautsprecher (passiv)	--
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einparkhilfe vorn und hinten
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Heckklappe
Ablagekästen im Kofferraum	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fahrerkniefachraum
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Armaturentafel, Schwarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außensp.mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfelddel.	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Ausströmer	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	FPK-Medium
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug	Head-Up Display
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckscheibenwischer "AERO"
Chrompaket	Heckspoiler
Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei	Hinterachse "Standard"
Columbus PLUS Business	Hinterachsgewicht Ausführung 1
DAB - Digitaler Radioempfang	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10969165
vom: 09.07.2026

Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Car2X
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kindersicherung, manuell	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Fußmatten
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfstützen vorn	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lane Assist mit adaptiver Spurführung	Ohne Lichtassistent
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Mode3 Ladekabel
Ledermultifunktionslenkrad	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Schmutzfänger
Leergewichtsbereich 1	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Skisack
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Stabilisator hinten
Leuchtweitenregulierung	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Linkslenker	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Luxusausstattung	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Halter	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelkonsole	Optionsinfotainment (MIB3)
Modul Boden hinten Ausführung 4	Pannen-Set
Navi Columbus + Web radio	Radschrauben Standard
Nebelscheinwerfer	Radstand
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Rechtsverkehr
Netzprogramm + Cargoelemente	Regionscode " ECE " für Radio
Netztrennwand	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Nicht Heissland	Reifendruckkontrolle
Normal-Lackierung	Reifenlieferanten für EU Länder
Notrufsystem eCall+	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne 2. Batterie	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne Ablagenpaket/box	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Adapter	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Scheibenbremsen hinten
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10969165
vom: 09.07.2026

Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung
Schriftzugsatz in Grundauführung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Serienkraftstoffstbefüllung (6L)
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Side Assist
Sitzbezüge in Stoff
Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagesfahrlichtschaltung
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
Transport
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
Typprüfand Deutschland
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variables Ladebodenkonzept
Variant/Avant
Variante Grundausrüstung
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10969165
vom: 09.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	7,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	7,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10969165
vom: 09.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
2	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Lenkrad	Beschädigt	Smart Repair Leder
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Spotrepair
6	Türdichtung vorne links	Beschädigt	Ersetzen
7	Linke Seite	Anhaftung	Reinigen
8	Türverkleidung hinten links	Kratzer	Smart Repair
9	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
10	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
12	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10969165
vom: 09.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10969165
vom: 09.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJG8NX4PY130122

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10969165
vom: 09.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

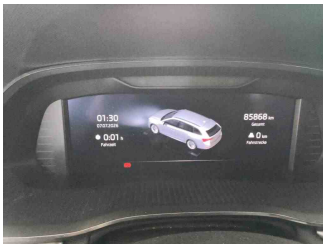


Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

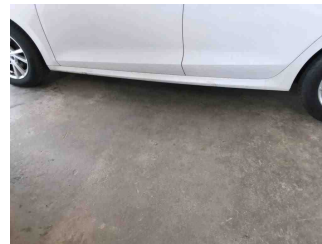

Seitenansicht - Schweller links

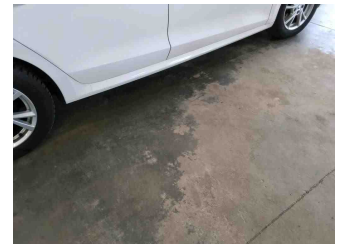


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links

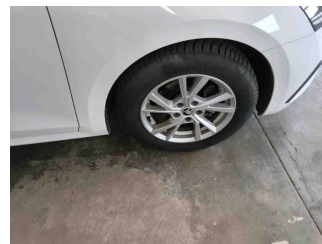

Räder - Rad montiert vorne
rechts

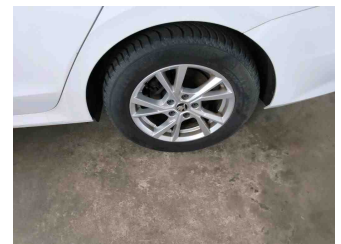

Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

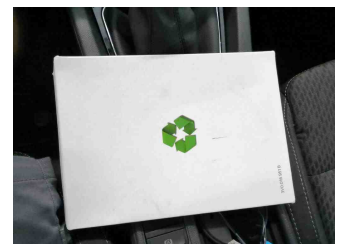

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10969165
vom: 09.07.2026




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

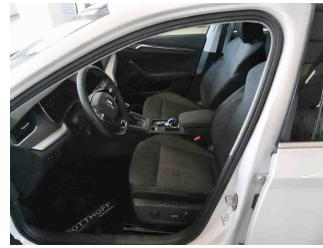

Innenraum - vorne

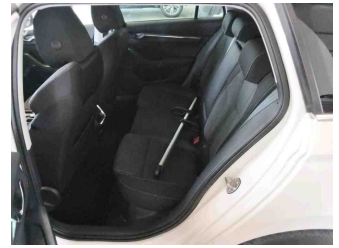

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN





1 - Dach - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)

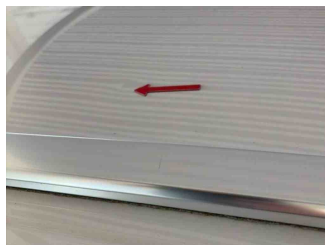




2 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

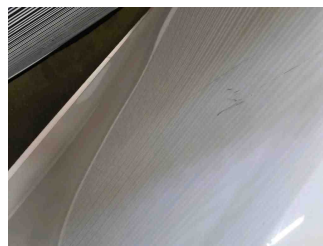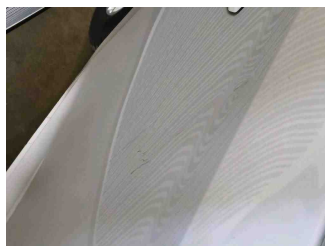


3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

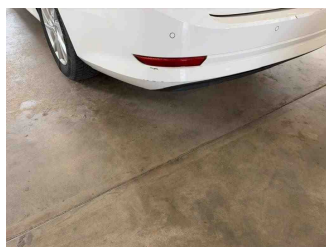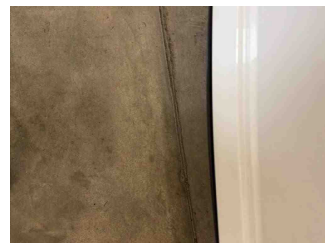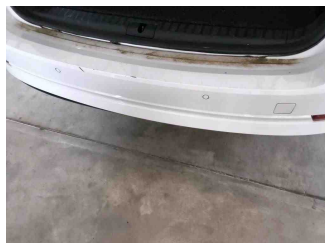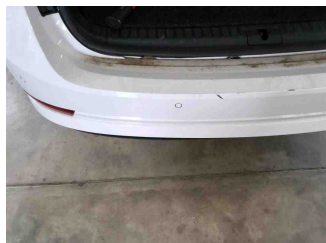


4 - Lenkrad - Beschädigt - Smart Repair Leder

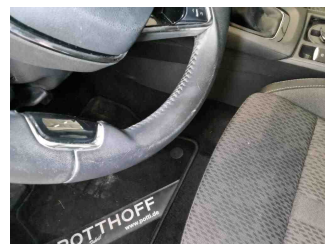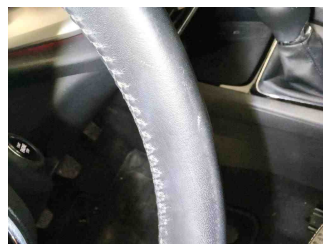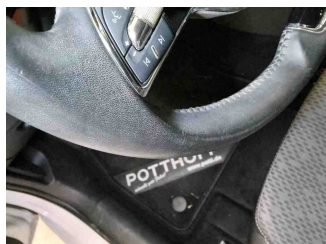


5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Spotrepair

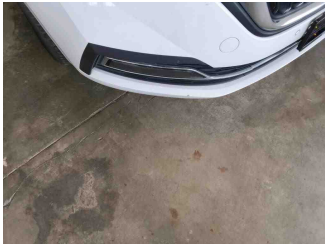

6 - Türdichtung vorne links - Beschädigt - Ersetzen

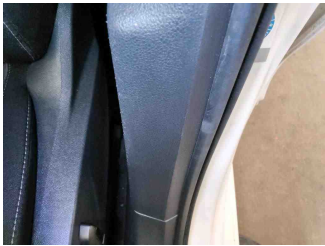





7 - Linke Seite - Anhaftung - Reinigen

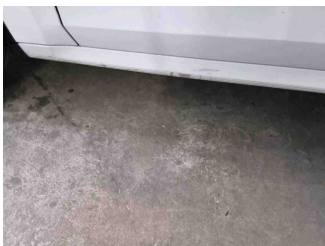


8 - Türverkleidung hinten links - Kratzer - Smart Repair




9 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen

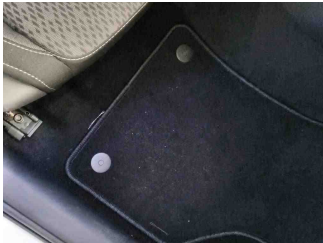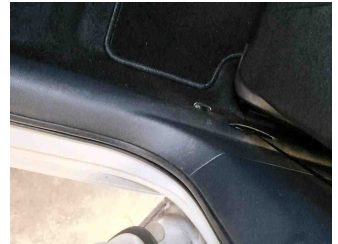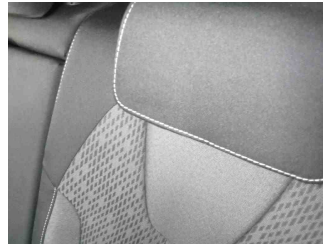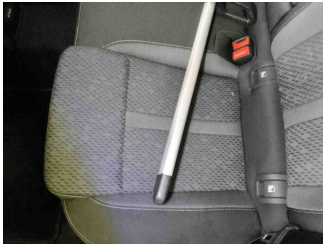

10 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken

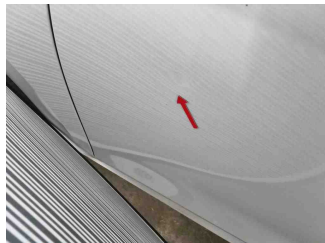

11 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

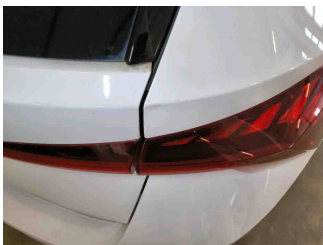

12 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Lackieren




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

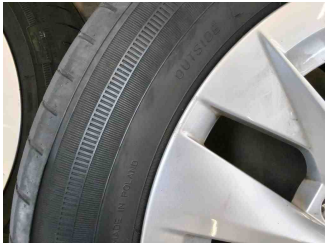



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10969165
vom: 09.07.2026

» Reparaturkosten-Kalkulation

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)



<https://www4.macadam.eu/picture/a6f6de9b-4ff7-4b2b-a010-20d726c93533.pdf?boundingBoxes=true>