

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100 km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [l]	Sonstige [l]
Innerorts	132			5,8		
Außerorts	93			4,1		
Kombiniert	108			4,7		
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [l]	Sonstige [l]
Niedrig	165			7,3		
Mittel	132			5,8		
Hoch	117			5,2		
Extra hoch	137			6,0		
Kombiniert	134			5,9		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1534#NNO.30: A2 max 1517#NNO.16.2.: with trailer axle 2:+63 kg#NNO.35.:#205/55 R17 91V#6.5JX17
ET40:#205/60 R16 92H#6.0JX16 ET38:#205/60 R16 92V#6.0JX16 ET38:#205/60 R16 92H#6.0JX16 ET35:#205/60 R16
92V#6.0JX16 ET35:#215/45 R18 89V#7.0JX18 ET39:#195/60 R16 89H M+S#6.0JX16 ET35:#205/55 R17 95V M
+S#6.5JX17 ET40:#NEDC values are stated beyond the legislative requirements:##

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

0.2.1. Variante:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.10. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e8*2007/46*0349*14, erteilt am 07.10.2021
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 13.01.2022

Mlada Boleslav, 13.01.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Dr.-Ing. Florian Weymar
Leiter Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts

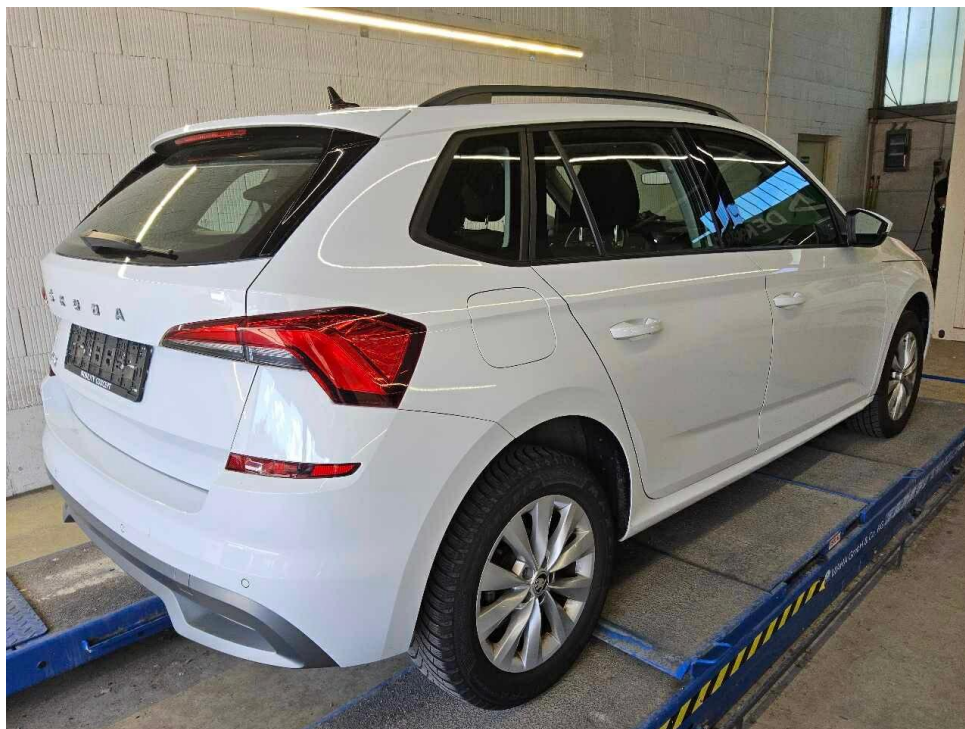


Bild 3 : Diagonal hinten rechts

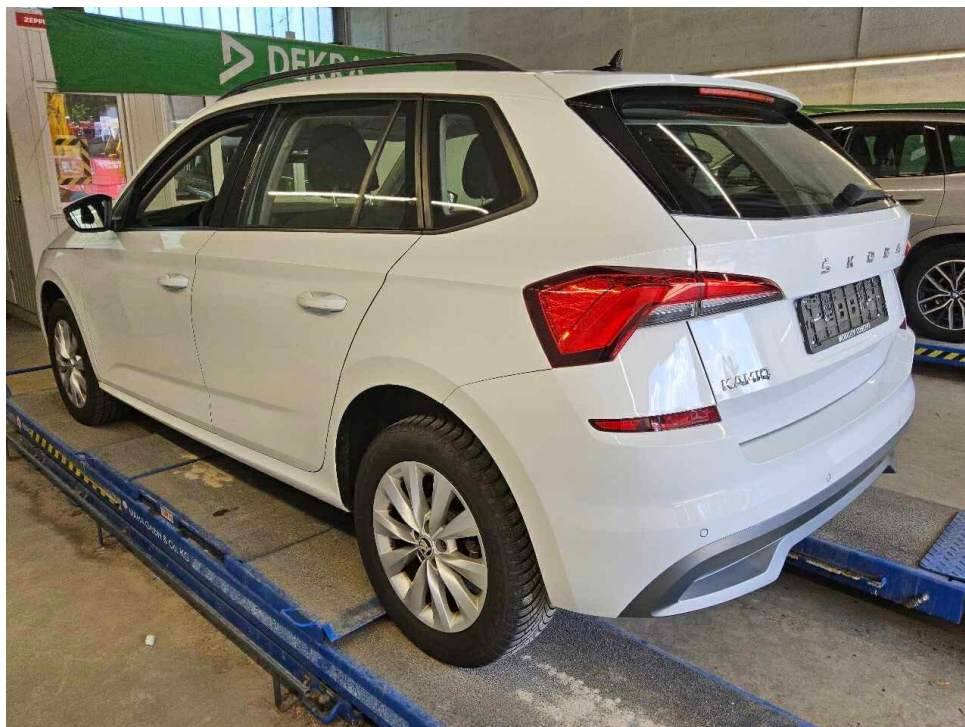


Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

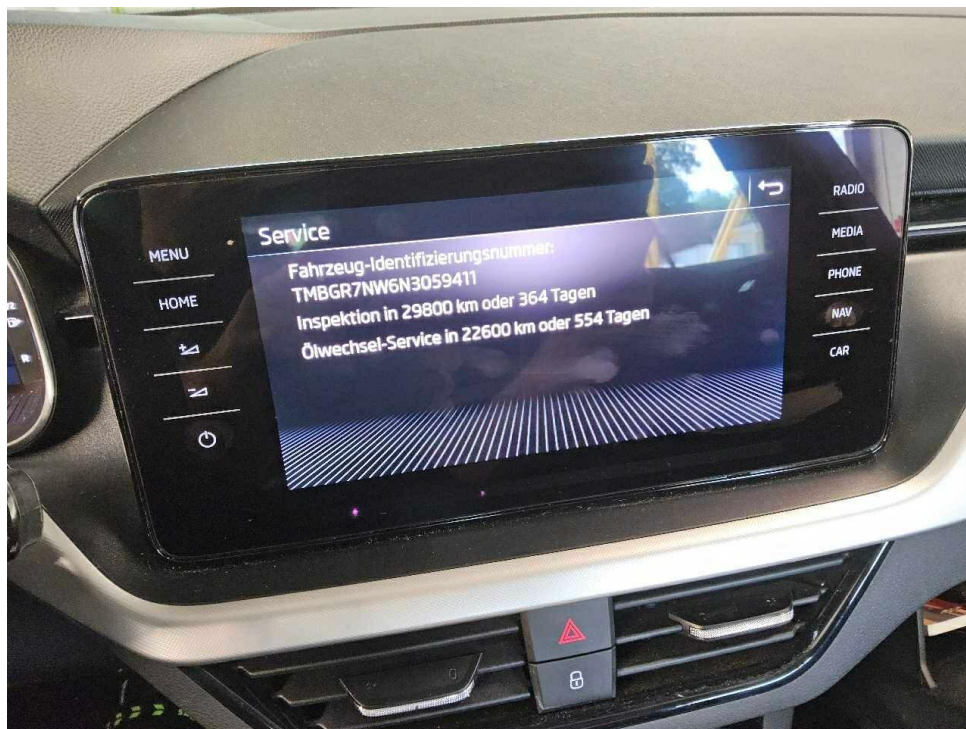


Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

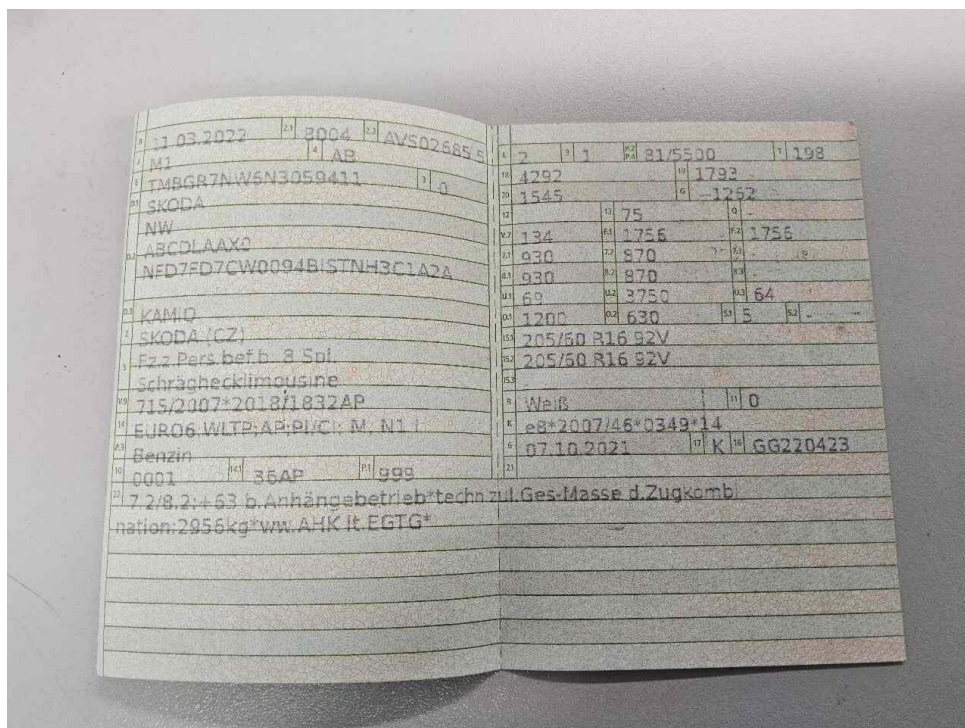


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

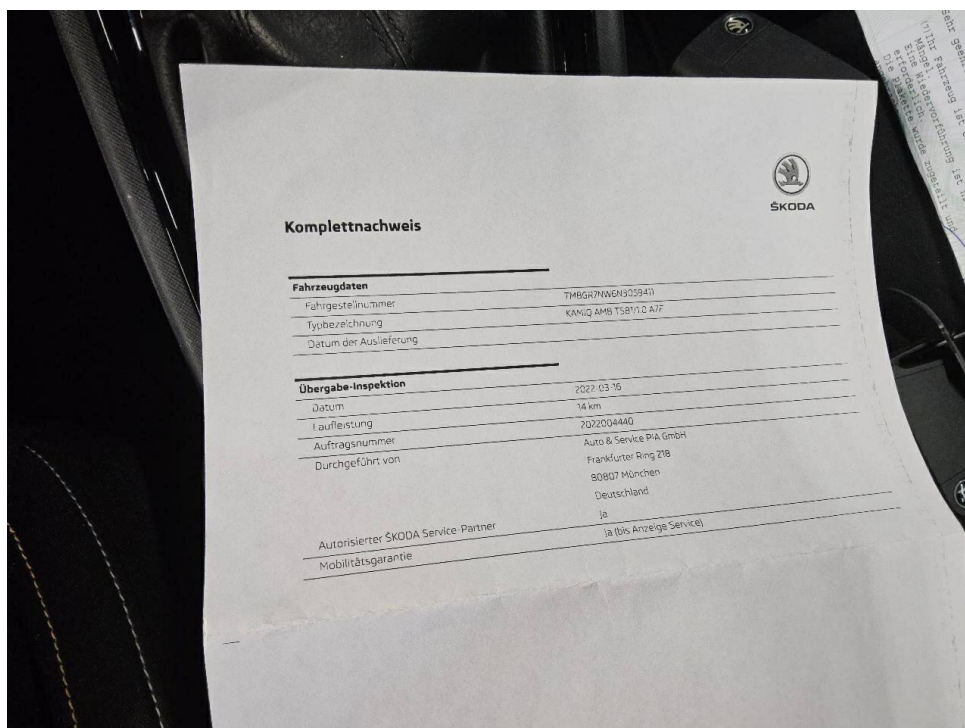


Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Seitenschweller rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Seitenschweller rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt, smart repair

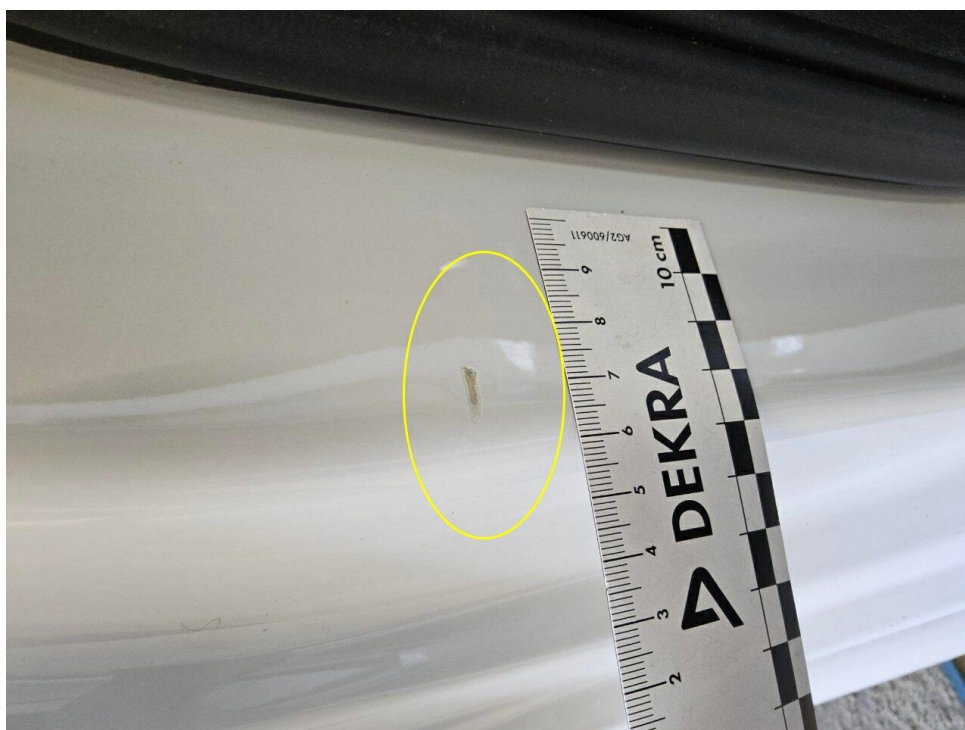


Bild 17 : Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt, smart repair



Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 19 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 20 : Tür vorne links Einstieg, eingedellt, smart repair



Bild 21 : Tür vorne links Einstieg, eingedellt, smart repair



Bild 22 : Füllflasche abgelaufen

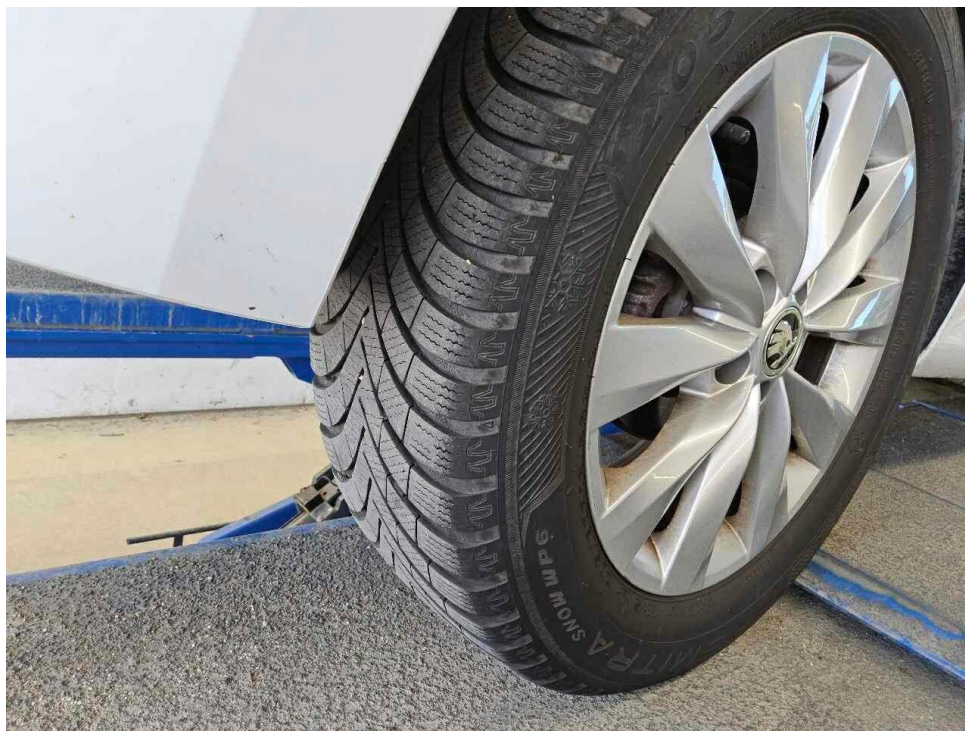


Bild 23 : Hinterachse falsches Reifenprofil

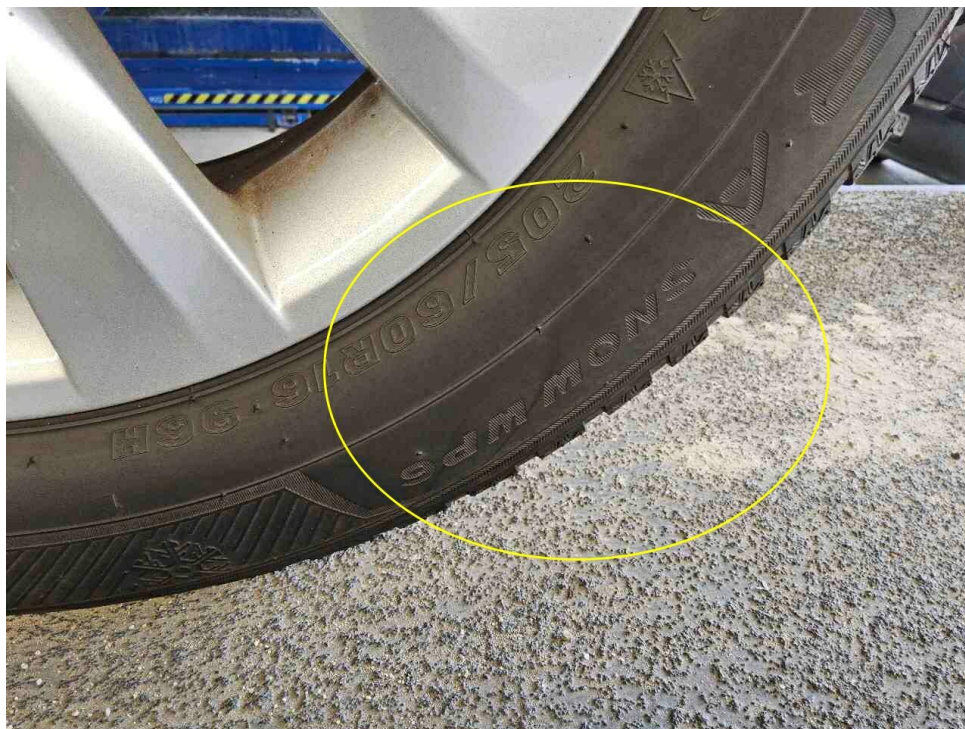


Bild 24 : Hinterachse falsches Reifenprofil

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
24.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 113 µm bis 220 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt: Seitenwand hinten links. Keine genaue Angabe zur Schadenshöhe und Umfang.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.03.2022	Letzte Zulassung	11.03.2022
Hersteller	SKODA	Typ / Verkaufsbez.	Kamq 1.0 TSI DSG Ambition
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBGR7NW6N3059411
HSN / TSN	8004 / AVS	Schlüssel-Nr.	40466663
Km-Stand abgelesen	46490	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	81	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 96 H	Aplus / A909	A / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Aplus / A909	A / O	6 mm
2 links	205 / 60 R 16 96 H	Maxxis / Premitra Snow WP6	W / O	5 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Maxxis / Premitra Snow WP6	W / O	5 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel in Schwarz, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integrierten Seitenblinkern, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Berganfahrassistent, Brillenfach am Dachhimmel, Dachreling, schwarz, Dekor Grained-Black, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, ESC Elektronische Stabilisierungskontrolle, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Fahrlichtassistent, Fensterheber elektrisch vorn mit auto up/down-Funktion, Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) inkl. Speedlimiter, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Green tec (Start/Stopp-Automatik sowie Bremsenergie-Rückgewinnung), Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen, Klimaanlage, Kofferraumabdeckung, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED Heckleuchten (LED Schluss- und Bremslicht), LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Tagfahrlicht, LED-Abblendlicht und Fernlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad inkl. Schaltwippen am Lenkrad, MSR (Motorschleppmomentregelung), Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Mittelkonsole mit Dekorleiste in Piano-Black, Multifunktionsanzeige mit Maxi-Dot-Display, Multikollisionsbremse (MKB), Ottopartikelfilter, Parksensoren hinten, Polster: Stoff, Radio: Musiksysteem Swing, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifen-Mobilitätsset, Reifendrucküberwachung, Räder: 16"-Leichtmetallfelgen Castor, Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte Kamiq, Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen, Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar, Skoda Care Connect, Sonnenblende auf Fahrer- und beifahrerseite mit Make-up-Spiegel (beleuchtet), Spurhalteassistent (Lane Assist), Telefon: Telefonfreisprecheinrichtung mit Bluetooth-Funktion, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung mit klappbarem Schlüssel

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
------	-------------

	Lackierung: Perleffekt
--	------------------------

WB6,YO	Paket: Business Amundsen inkl. Digitales Kombiinstrument (Ambition)
--------	---

Z	
---	--


WA9	Paket: Licht & Sicht
-----	----------------------

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 16.03.2022 bei Kilometerstand 14
bis Wartung verbleiben:	22.600 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

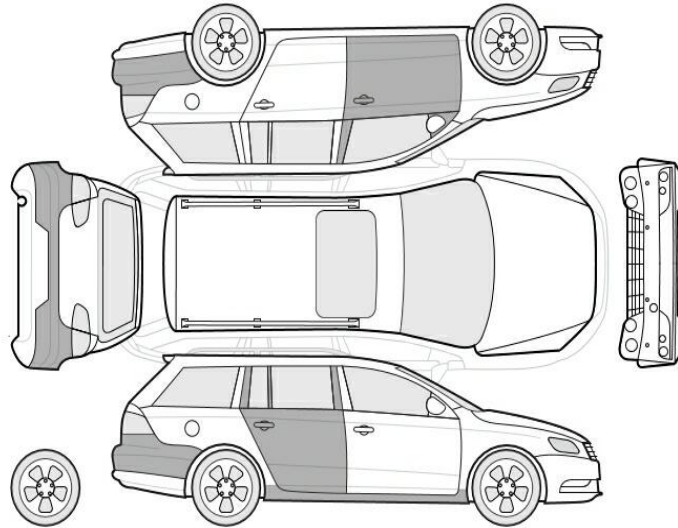

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Füllflasche abgelaufen, erneuern (Bild 22)
2. Hinterachse falsches Reifenprofil, erneuern
3. Seitenschweller rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15)
4. Tür vorne links Einstieg, eingedellt, smart repair (Bild 20, 21)
5. Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt, smart repair (Bild 16, 17)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 18, 19)

Fehlende Teile

1. Aktueller Servicenachweis fehlt