



# Zustandsbericht

Protokollnummer: 45220389  
Auftrags-Nr / Referenz: 52410938  
Besichtigungsdatum: 28.04.2026

## Angaben zum Fahrzeug

|                         |                                  |                          |                   |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Hersteller / Modell     | Volvo V90 Cross Country B5 B AWD |                          |                   |
| Kennzeichen             | HH-LJ 1828                       | Fahrgestellnummer        | YV1PZL1VCM1137646 |
| Erstzulassung           | 04.03.2021                       | Laufleistung (abgelesen) | 71.386 km         |
| HSN/TSN                 | 9101 / BSA 00009                 | Kraftstoffart / Zylinder | Hybr.Benzin/E / 4 |
| Fahrzeugart             | PKW Kombi                        | Antriebsart              | Allradantrieb     |
| Schadstoffklasse        | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I     | Getriebe / Anzahl Gänge  | Automatik         |
| Farbe                   | Blau Metallic                    | Besichtigungszustand     | ausreichend       |
| Leistung / Hubraum      | 184 kW / 1.969 ccm               | Nächste HU               | 09/2027           |
| Wartungsheft / Nachweis | vorhanden / unvollständig        | Restlauf bis Service     | 29.191 Tag(e)     |
| Letzte Wartung          | 02/2026 bei 70.577 km            | Polsterart               | Leder             |
| Vorschaden              | Feststellbar                     | Polsterfarbe             | Schwarz           |
| Nachlackierung          | Feststellbar                     | zul. Gesamtgewicht       | 2.430 kg          |
| Dokumente               | ZB I / II vorhanden (Kopie)      | Anzahl Halter            | 1                 |
| Schlüssel soll/ist      | 2/2                              | Anzahl Sitze / Türen     | 5 / 5             |
| Vertragsnummer          | 52410938                         | Re-Import                | Nein              |

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße     | Reifentyp                         | Hersteller  | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|-------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1     | 235/55 R18 100V | Ganzjahresreifen auf Leichtmetall | Continental | 6mm / 6mm   | i.O.                 |
| 2     | 235/55 R18 100V | Ganzjahresreifen auf Leichtmetall | Continental | 5mm / 5mm   | i.O.                 |

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ausstattung

#### Serienausstattung

| Bezeichnung                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Airbag für die Beifahrerseite (vorn) abschaltbar                                 |
| Airbags für Fahrer und Beifahrer mit zweistufigem Auslösesystem                  |
| Allradantrieb (AWD)                                                              |
| Aluminiumladekantenschutz im Gepäckraum                                          |
| Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV)         |
| Applikationen an den Seitenfenstern in hochglänzendem Schwarz                    |
| Aufmerksamkeitswarner                                                            |
| Außenspiegel elektrisch einklappbar                                              |
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Fahrerseite mit Weitwinkeloptik |
| Außentemperaturanzeige                                                           |
| Befestigungssystem für Tragetaschen im Gepäckraum                                |
| Bergabfahrlilfe Hill Descent Control (HDC)                                       |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Hartmann Fleet-Professionals GmbH  
- Ehingen  
Katharinasteige 6  
89585 Ehingen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



| Bezeichnung                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|
| Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)                          |
| Beschlagsensor                                                       |
| Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert                       |
| Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen                          |
| Bremsenergierückgewinnung                                            |
| Bremsleuchte, dritte                                                 |
| City Safety                                                          |
| CleanZone                                                            |
| Colorverglasung                                                      |
| Connected Safety                                                     |
| Dachkantenspoiler                                                    |
| Dachreling aus Aluminium (integriert)                                |
| Digitale Instrumentierung                                            |
| Drehzahlmesser                                                       |
| Drive Mode                                                           |
| Einlagen: Echtholzeinlage Grey Ash                                   |
| Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorne und hinten |
| Elektronische Differentialsperre                                     |
| Elektronische Stabilitätskontrolle                                   |
| Fahrwerk: Komfortfahrwerk Cross County                               |
| Fensterheber elektrisch vorn und hinten                              |
| Festbremsautomatik                                                   |
| Flaschenhalter im Gepäckraum                                         |
| Gepäckraum-Trennnetz                                                 |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung |
| Getriebe: 8-Gang Geartronic                                          |
| Heckklappenautomatik (elektrisch)                                    |
| Heckscheibe, beheizbar                                               |
| Heckscheibenwischer                                                  |
| IDIS (Intelligentes Fahrerinformationssystem)                        |
| Innen- und Außenspiegel mit Abblendautomatik                         |
| Innenraumbeleuchtung mit Ambientelicht vorn und hinten               |
| ISOFIX-Aufnahmen für die äußeren Fondsitze                           |
| Keyless Start                                                        |
| Kindersicherung (manuell, Türen hinten)                              |
| Klimaautomatik                                                       |
| Kopfstützen (4)                                                      |
| Kopfstützen der 2. Sitzreihe umklappbar, elektrisch                  |
| Ladebox unter dem Laderaumboden                                      |
| Laderaumrollo (elektrisch)                                           |
| LED-Scheinwerfer "Thors Hammer"                                      |
| Lederschaltelhebel                                                   |
| Lenkrad höhen- und längseinstellbar                                  |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Hartmann Fleet-Professionals GmbH  
- Ehingen  
Katharinasteige 6  
89585 Ehingen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



| Bezeichnung                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Lenkrad: Lederlenkrad                                                                   |
| Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad                                                |
| Lenkradheizung                                                                          |
| Make-Up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet                                    |
| Mittelarmlehne hinten mit integriertem Staufach                                         |
| Mittelarmlehne vorn inkl. Getränkehalter                                                |
| Navigationssystem Sensus                                                                |
| Notfall-Bremsleuchten                                                                   |
| Oncoming Lane Mitigation                                                                |
| Parkbremse, elektrisch                                                                  |
| Pollenfilter                                                                            |
| Polsterung: Leder Komfortsitze                                                          |
| Radhausverbreiterungen in Schwarz                                                       |
| Radio: Infotainmentsystem Sensus Connect mit High Performance Sound                     |
| Radiozubehör: Dachantenne (Finne)                                                       |
| Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB+)                                             |
| Radiozubehör: Smartphone-Integration Apple CarPlay und Android Auto                     |
| Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole              |
| Regensensor inkl. automatischer Lichtfunktion                                           |
| Road Edge Detection                                                                     |
| Road Sign Information (RSI)                                                             |
| Run-off Road Protection                                                                 |
| Räder: Leichtmetallfelgen CROSS COUNTRY 18" 5-Doppelspeichen-Design                     |
| Räder: Reifendruckkontrollsystem                                                        |
| Räderzubehör: Reifendichtmittel                                                         |
| Scheibenwaschdüsen, beheizt                                                             |
| Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig                                                  |
| Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet)                       |
| Sicherheitsgurte                                                                        |
| Sicherheitslenksäule (adaptiv)                                                          |
| Sitze: Beifahrersitz elektrisch einstellbar                                             |
| Sitze: Beinauflage einstellbar für Fahrer- und Beifahrersitz                            |
| Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch)                          |
| Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar (8-Wege)                                       |
| Sitze: Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz |
| Sitze: Memoryfunktion für Beifahrersitz                                                 |
| Sitze: Rücksitze im Verhältnis 60/40 oder komplett umlegbar                             |
| Sitzheizung vorn                                                                        |
| Start-/Stop-Technologie                                                                 |
| Staufach unter dem Laderaumboden                                                        |
| Steckdose                                                                               |
| Tankeinfüllstutzen mit Fehlbetankungsschutz                                             |
| Textilfußmatten (4-teilig)                                                              |



| Bezeichnung                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Unterfahrschutz: Optischer Unterfahrschutz vorne und hinten in Silber           |
| Verbandskasten und Warndreieck                                                  |
| Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)                                            |
| Volvo On Call mit WLAN-Hotspot                                                  |
| Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)                        |
| Wegfahrsperr                                                                    |
| WHIPS Schleudertrauma-Schutzsystem                                              |
| Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüsseln |

## Sonderausstattung

| Bezeichnung                                        |
|----------------------------------------------------|
| Anhängerkupplung (semielektrisch)                  |
| Einparkhilfe vorne und hinten                      |
| Head-Up-Display                                    |
| IntelliSafe-Surround                               |
| Kindersicherung für die hinteren Türen, elektrisch |
| Lackierung: Metallic-Lackierung                    |
| Paket: Parkassistent                               |
| Paket: Winter-Paket Pro                            |
| Rückfahrkamera                                     |
| Sitzheizung hinten (äußere Fondsitze)              |

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe             | Beschreibung                                                                                                                    |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Fahrzeugdach              | Dach - Lackmangel - auslegen / polieren                                                                                         |
| 2   | Tür hinten links          | Tür - Kratzer - auslegen / polieren                                                                                             |
| 3   | Verkleidungen/Abdeckungen | Türverkleidung vorn rechts - Löcher - Smart Repair                                                                              |
| 4   | Scheibenreinigung         | Scheibenwischerarm hinten - Kratzer - erneuern                                                                                  |
| 5   | Seitenwand rechts         | Einstieg - Kratzer - Smart Repair                                                                                               |
| 6   | Kotflügel links           | Radhausverbreiterung - Kratzer - erneuern                                                                                       |
| 7   | Schweller links           | Einstieg - Delle(n) - Smart Repair                                                                                              |
| 8   | Tür hinten rechts         | Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren                                                                              |
| 9   | Stoßfänger hinten         | Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren                                                                                         |
| 10  | Unterlagen                | Serviceheft (Intervall überzogen, Service fällig nach 12 Monaten/ 30tkm) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung |
| 11  | Heckklappe/-tür           | Heckklappe - Kratzer - lackieren                                                                                                |
| 12  | Verglasung                | Frontscheibe - Kratzer - erneuern                                                                                               |

## Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe      | Beschreibung             |
|-----|--------------------|--------------------------|
| 1   | Außenspiegel links | Abdeckkappe - Kratzer    |
| 2   | Seitenwand links   | Seitenwand - verschmutzt |



## Unfallschäden

| Nr. | Schadenort | Wertminderung |
|-----|------------|---------------|
| 1   | Front      |               |

## Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort                                             | Wertminderung |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|
| 1   | Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt        |               |
| 2   | Tür hinten rechts, nicht fachgerecht ausgeführt |               |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Ausstattungsliste ohne Gewähr.

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

### Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

### Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.  
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Hartmann Fleet-Professionals GmbH  
- Ehingen  
Katharinasteige 6  
89585 Ehingen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Hartmann Fleet-Professionals GmbH  
- Ehingen  
Katharinasteige 6  
89585 Ehingen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne




**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Motorraum

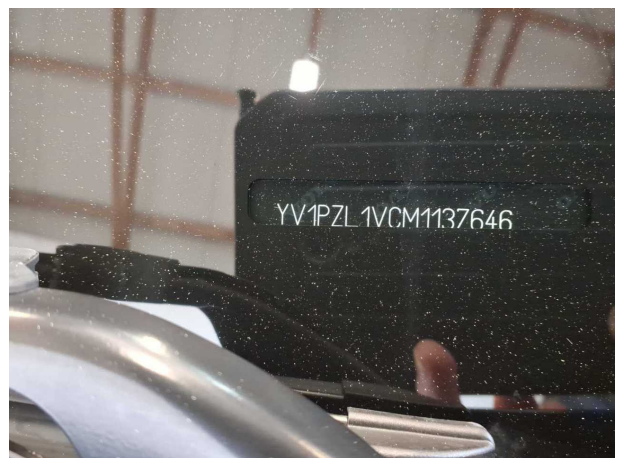

**Abbildung 6:** FIN

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Hartmann Fleet-Professionals GmbH  
- Ehingen  
Katharinasteige 6  
89585 Ehingen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Abbildung 7: Innenraum vorne**




**Abbildung 8: Kombiinstrument**



**Abbildung 9: Laufleistung**



**Abbildung 10: Instrumententafel**

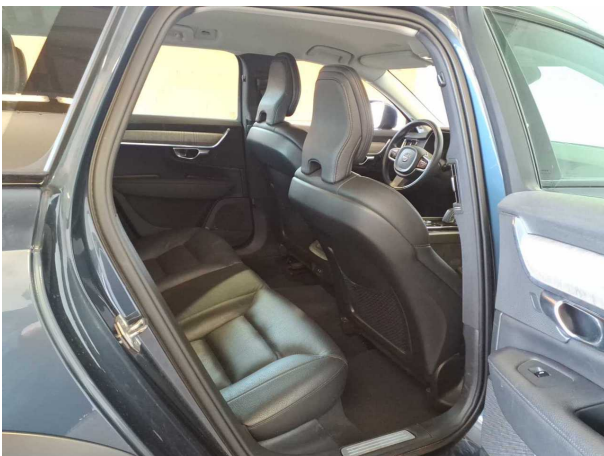

**Abbildung 11: Innenraum hinten**



**Abbildung 12: Montierte Bereifung**


**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Hartmann Fleet-Professionals GmbH  
- Ehingen  
Katharinasteige 6  
89585 Ehingen


**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Abbildung 13:** Ladebuchse/Tankstutzen

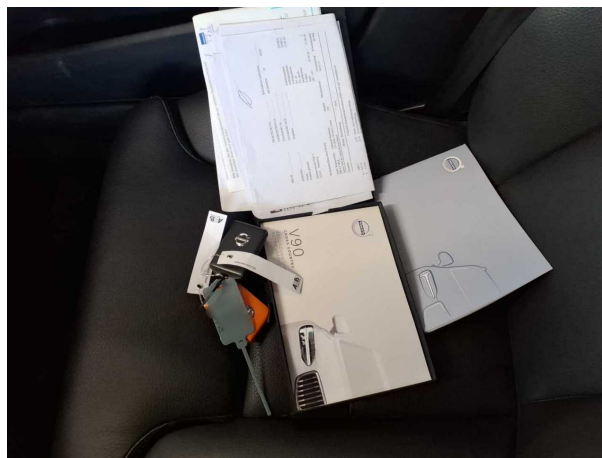

**Abbildung 14:** Sonstiges

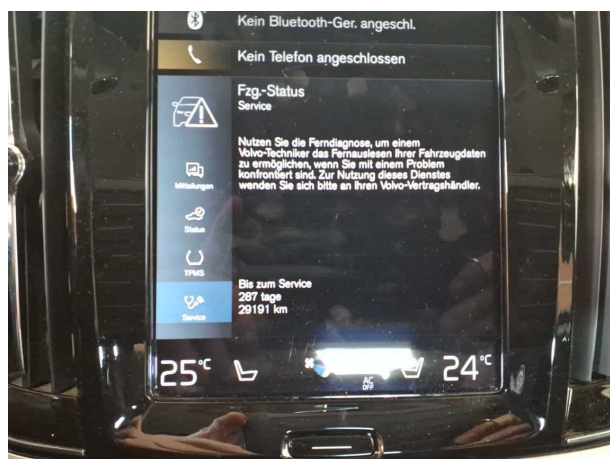

**Abbildung 15:** Sonstiges


**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Hartmann Fleet-Professionals GmbH  
- Ehingen  
Katharinasteige 6  
89585 Ehingen


**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Beschädigungsfotos

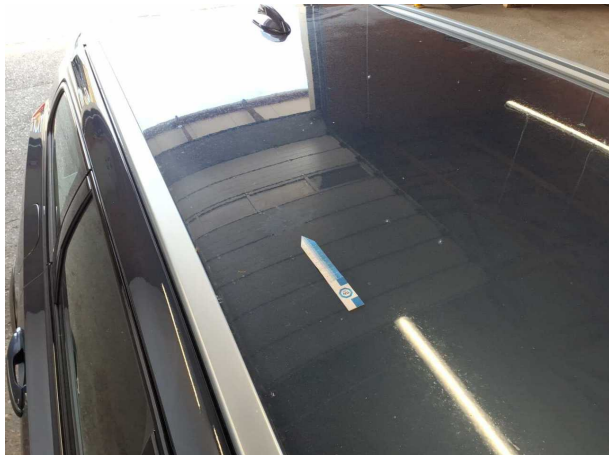

**Beschädigung #1:** Fahrzeugdach: Dach - Lackmangel - auslegen / polieren

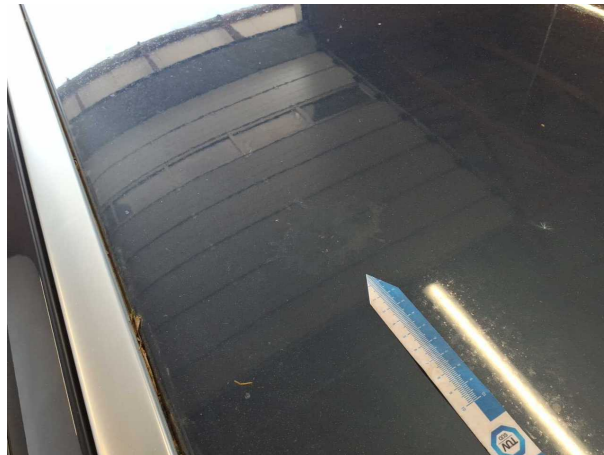


**Beschädigung #1:** Fahrzeugdach: Dach - Lackmangel - auslege... polieren




**Beschädigung #2:** Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #2:** Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren

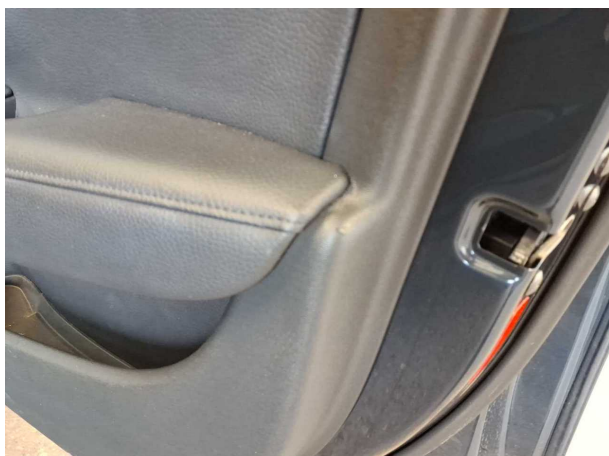

**Beschädigung #3:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - Löcher - Smart Repair

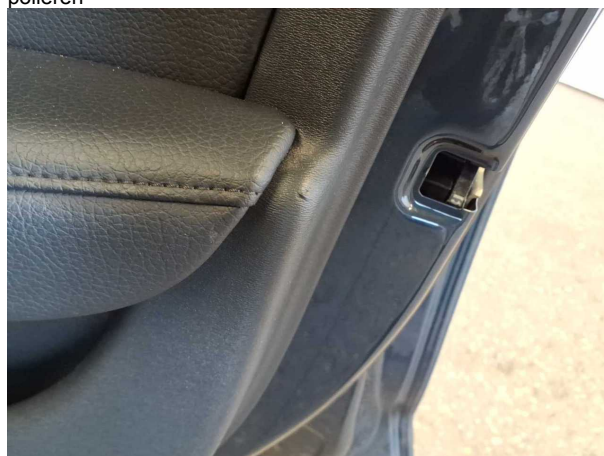

**Beschädigung #3:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - Löcher - Smart Repair

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Hartmann Fleet-Professionals GmbH  
- Ehingen  
Katharinasteige 6  
89585 Ehingen


**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #4:** Scheibenreinigung: Scheibenwischerarm hinten - Kratzer - erneuern



**Beschädigung #5:** Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

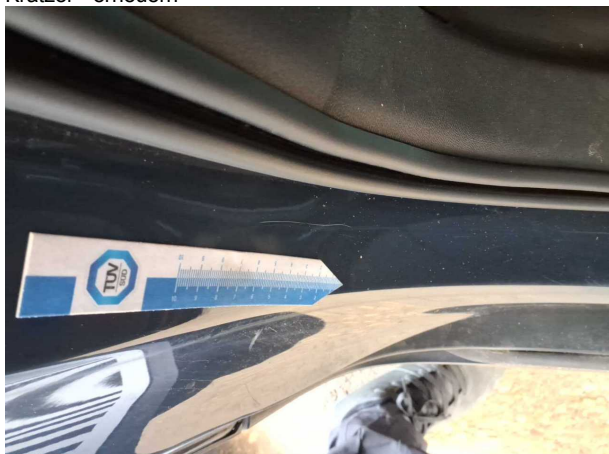

**Beschädigung #5:** Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Kotflügel links: Radhausverbreiterung - Kratzer - erneuern



**Beschädigung #6:** Kotflügel links: Radhausverbreiterung - Kratzer - erneuern



**Beschädigung #7:** Schweller links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Hartmann Fleet-Professionals GmbH  
- Ehingen  
Katharinasteige 6  
89585 Ehingen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #7:** Schweller links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Tür hinten rechts: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren




**Beschädigung #8:** Tür hinten rechts: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren

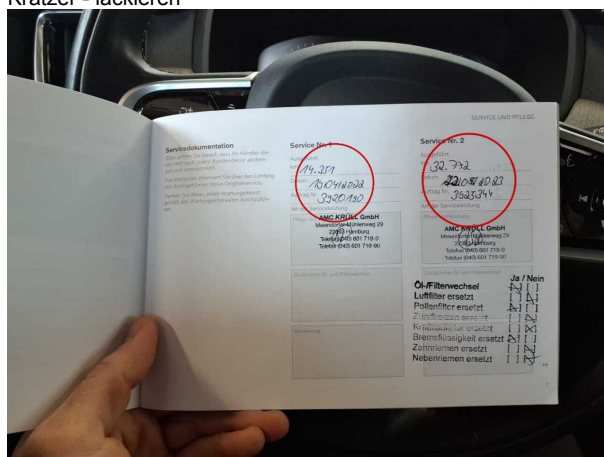


**Beschädigung #10:** Unterlagen: Serviceheft (Intervall überzogen, Service fällig nach 12 Monaten/ 30tkm) - entspricht nicht den

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Hartmann Fleet-Professionals GmbH  
- Ehingen  
Katharinasteige 6  
89585 Ehingen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach

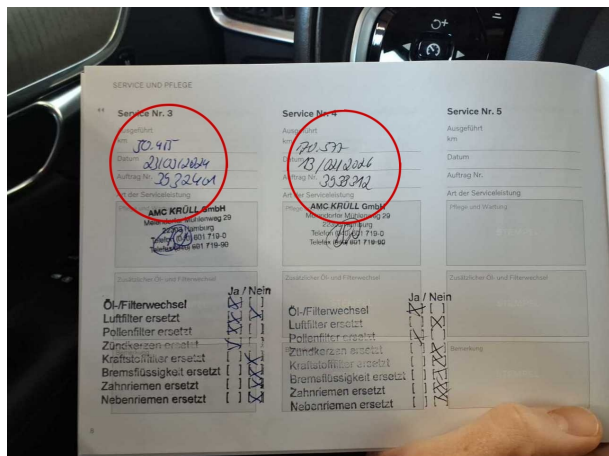

**Beschädigung #10:** Unterlagen: Serviceheft (Intervall überzogen, Service fällig nach 12 Monaten/ 30tkm) - entspricht nicht den



**Beschädigung #11:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren




**Beschädigung #11:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #11:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #12:** Verglasung: Frontscheibe - Kratzer - erneuern

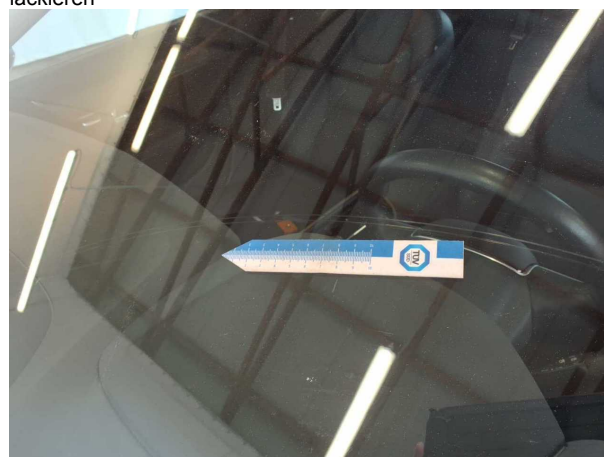

**Beschädigung #12:** Verglasung: Frontscheibe - Kratzer - erneuern

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Hartmann Fleet-Professionals GmbH  
- Ehingen  
Katharinasteige 6  
89585 Ehingen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Unfallfotos



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Hartmann Fleet-Professionals GmbH  
- Ehingen  
Katharinasteige 6  
89585 Ehingen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Unfall 1: Front**



**Unfall 1: Front**

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Hartmann Fleet-Professionals GmbH  
- Ehingen  
Katharinasteige 6  
89585 Ehingen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Nachlackierungsfotos



**Nachlackierung 1:** Tür hinten links



**Nachlackierung 2:** Tür hinten rechts