

BEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 3263821ZGWMR wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN

JMZBLA4Z201218031

Kennzeichen

Hersteller

Mazda

Modell

3 Lim. (BL)(04.2009->)

Untertyp

90th Anniversary

Erstzulassung

23.02.2011

Laufleistung

172.383 km (abgelesen)

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Fahrzeughalter

Auftraggeber

Auftragsnummer

Besichtigungsdatum

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren bedingt ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Mazda	Amtliches Kennzeichen:	
Modell:	3 Lim. (BL)(04.2009->)	FIN:	JMZBLA4Z201218031
Untertyp:	90th Anniversary	Erstzulassung:	23.02.2011
KBA:	7118 / ACX	Letzte Zulassung:	08.04.2021
Antriebstechnologie:	Benzin	Laufleistung:	172.383 km (abgelesen)
Antr./Schad.Schl.:	Euro 4	Maße in mm (LxBxH):	4.460 x 1.755 x 1.470
Hubraum:	1.598 ccm	Anzahl Türen:	5
Leistung:	77 kw	Anzahl Sitze:	5
Getriebeart:	Manuell	Lackfarbe:	Black
Anzahl Gänge:	5	Innenraumfarbe:	Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb	Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Leergewicht:	1.332 kg		
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.770 kg		
Fahrzeugart:	Pkw		

Bauform: Limousine

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (2)

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

3. Bremsleuchte (18900), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Audiobedienung am Lenkrad (24401), Audiosystem mit 6 Lautsprecher (24306), Audiosystem: Radioanlage (24104), Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten (37002), Außenspiegel elektr. anklappbar (15002), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide (15201), Außenspiegel Wagenfarbe (15807), CD-Player (24209), Colorverglasung (22103), Dachantenne (14700), Dachspoiler (20908), Dachspoiler Wagenfarbe (21003), Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) (70100), Einparkhilfe hinten (25802), Einschaltautomatik für Fahrlicht (18604), Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) (40307), Elektron. Traktionskontrolle (70103), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent (40801), Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM) (15498), Fensterheber elektrisch hinten (35002), Fensterheber elektrisch vorn (35001), Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth (24810), Gepäckraumabdeckung / Rollo (27400), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) (26708), Getriebe 5-Gang (75005), Gurtstraffer vorn (37301), Heckleuchten LED (18802), Innenspiegel mit Abblendautomatik (37901), Instrumentenanzeige Optitron (25402), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz (39307), Karosserie: 5-türig (10005), Klimaautomatik (28901), Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten (26807), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links (33303), Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) (69300), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar (69503), Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar (69504), Leseleuchte vorn (37708), LM-Felgen (48203), Make-up-Spiegel beleuchtet (37704), Metallic-Lackierung (11000), Mittellarmlehne hinten (27300), Mittellarmlehne vorn verschiebbar (27213), Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V KAT (83601), Multi-Info-Display (25506), Nebelscheinwerfer (18300), Reifendruck-Kontrollsystem (25903), Rücksitzbank geteilt (33503), Rücksitzbank klappbar (33600), Schalt-/Wählhebelgriff Leder (39205), Scheibenwischer mit Regensensor (19101), Seitenairbag vorn (26903), Seitenaufprallschutz (36700), Servolenkung elektro-hydraulisch (69807), Sitz vorn links höhenverstellbar (32704), Sitzheizung vorn (29500), Sportsitze vorn (31901), Stoßfänger Sportausführung (Wagenfarbe) (21410), Stoßfänger Wagenfarbe (21300), Türgriffe außen Wagenfarbe (36404), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301)

Wartung und Fälligkeiten

POSITION

Nächste HU
Service fällig.

TERMIN

04.2027

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Toyo (Sommer) Leichtmetall	205/50 R 17 89 W	5 mm In Ordnung	
R Toyo (Sommer) Leichtmetall	205/50 R 17 89 W	5 mm In Ordnung	
Achse 2			
L Kumho (Sommer) Leichtmetall	205/50 R 17 93 W	5 mm In Ordnung	
R Kumho (Sommer) Leichtmetall	205/50 R 17 93 W	5 mm In Ordnung	
2. RADSATZ (IM FAHRZEUG) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Debica (Winter) Leichtmetall / Rial	195/65 15 91 T	4 mm In Ordnung	
R Debica (Winter) Leichtmetall / Rial	195/65 15 91 T	4 mm In Ordnung	
Achse 2			
L Debica (Winter) Leichtmetall / Rial	195/65 15 91 T	5 mm In Ordnung	
R Debica (Winter) Leichtmetall / Rial	195/65 15 91 T	5 mm In Ordnung	

NOTLAUFEINRICHTUNG

Art: Notrad

Fehlteile

POSITIONEN

Bordunterlagen

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosserie:

von 90,00 µm bis 170,00 µm

Untersuchungsergebnis:

Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Folgende Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit bedenkliche Werte eines reparierten Vorschadens auf.

Einzelmessungen

POSITION	DICKE	WEITERE MESSUNGEN	BESCHREIBUNG
Seitenwand hinten rechts	543,00 µm		
Tür hinten rechts	263,00 µm		
Tür vorne rechts	286,00 µm		

Feststellungen

Das Fahrzeug weist teilweise Steinschläge auf. An der Karosserie sind teilweise Roststellen vorhanden. Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und laufleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf.

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Service	Fällig
2	Windschutzscheibe	Steinschlag
3	Rad hinten links / Radlager	Ausgeschlagen
4	Rad hinten rechts / Felge	Abschürfung
5	Vorderachse	Korrosion
6	Motor	Ölfeucht
7	Getriebe	Ölfeucht
8	Stoßdämpfer HA links	Undicht
9	Hinterachse und Querlenker	Korrosion
10	Bremssattel HR	Undicht
11	Abschlussblech	Halter beschädigt
12	Stoßfänger vorne	Abschürfung
13	Karosserie	Korrosion
14	Stoßfänger hinten	Verformt
15	Scheinwerfer	Vergilbt
16	Tür vorne links	Verformt
17	Tür hinten links	Delle
18	Karosserie	Hagelschaden
19	Karosserie	Kratzer / Schrammen und Dellen

Übersichtsbilder

Bild 1



Übersichtsbild vorne links

Bild 2



Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6



Bild 7

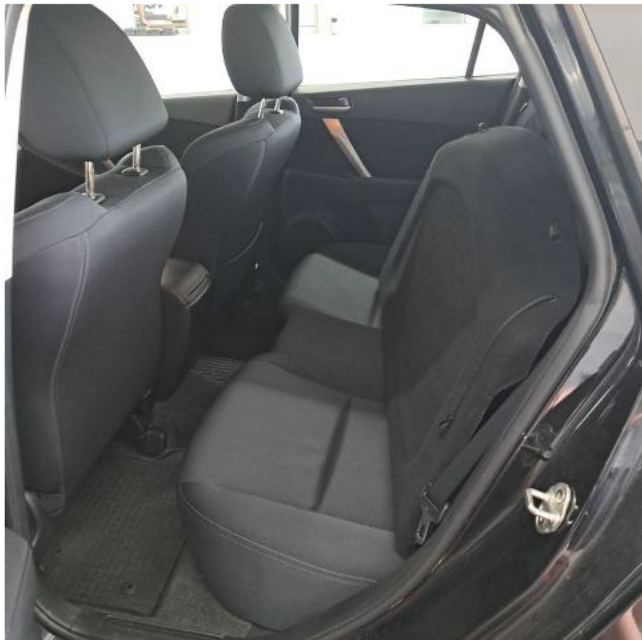


Bild 8



Bild 9



Bild 10




Bild 11



Bild 12



Bild 13

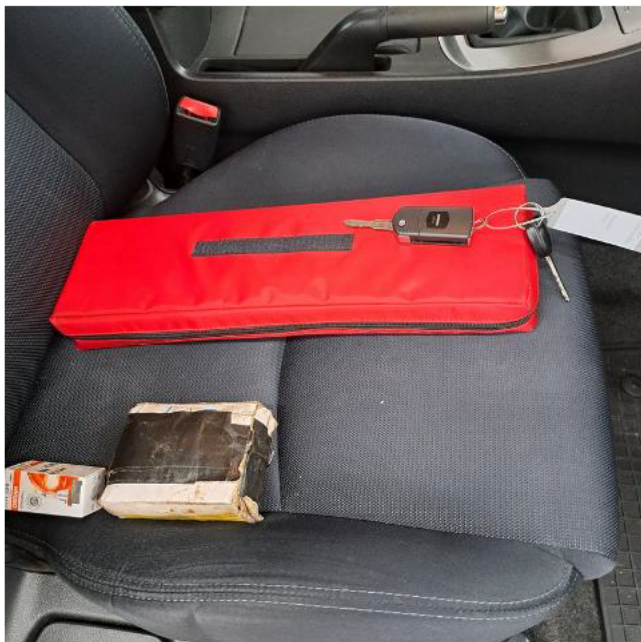

Sonstiges

Bild 14



Bild 15



Bild 16

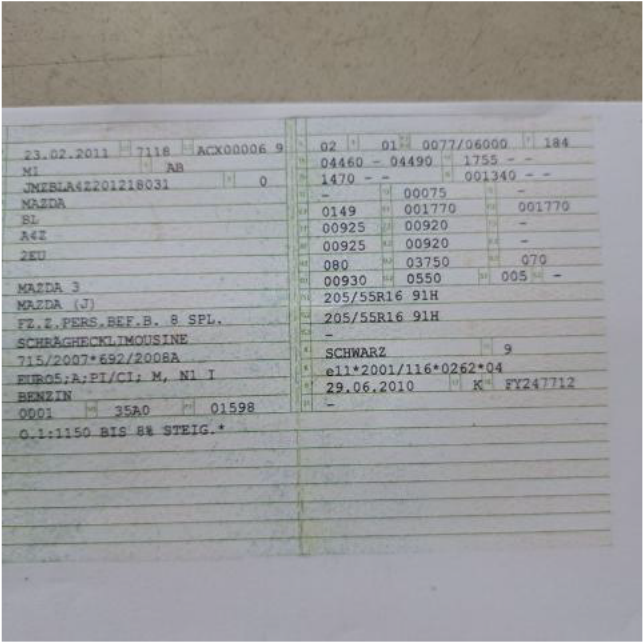


Bild 17



Bilder Feststellungen

Bild 18



Nr.: 1

Bauteil: Service

Beschädigungsart: Fällig

Reparaturweg:

Bild 19



Nr.: 2

Bauteil: Windschutzscheibe

Beschädigungsart: Steinschlag

Reparaturweg:

Bild 20



Nr.: 3

Bauteil: Rad hinten links /
Radlager

Beschädigungsart:
Ausgeschlagen

Reparaturweg:

Bild 21



Nr.: 4

Bauteil: Rad hinten rechts /
Felge

Beschädigungsart:
Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 22




Nr.: 5

Bauteil: Vorderachse

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg:

Bild 23

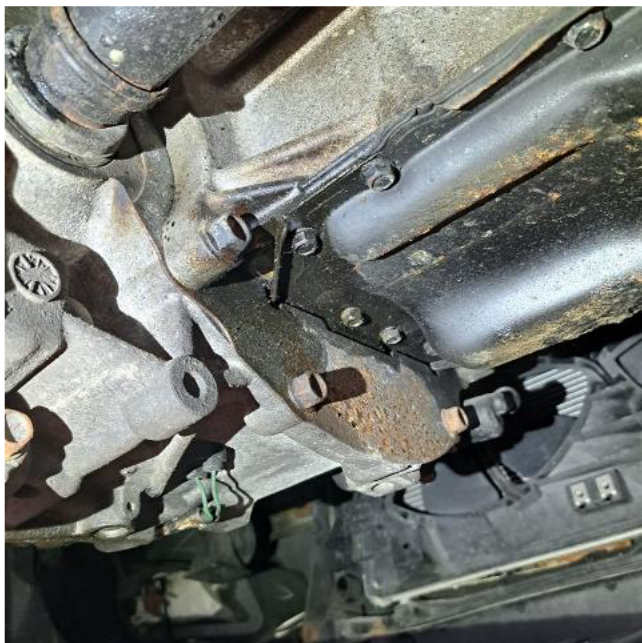

Nr.: 6

Bauteil: Motor

Beschädigungsart: Ölfeucht

Reparaturweg:

Bild 24



Nr.: 7

Bauteil: Getriebe

Beschädigungsart: Ölfeucht

Reparaturweg:

Bild 25




Nr.: 8

Bauteil: Stoßdämpfer HA links

Beschädigungsart: Undicht

Reparaturweg:

Bild 26

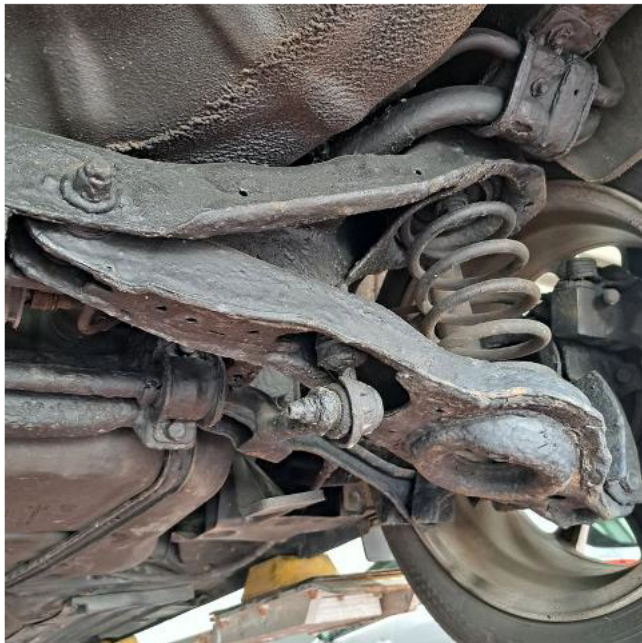

Nr.: 9

Bauteil: Hinterachse und
Querlenker

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg:

Bild 27

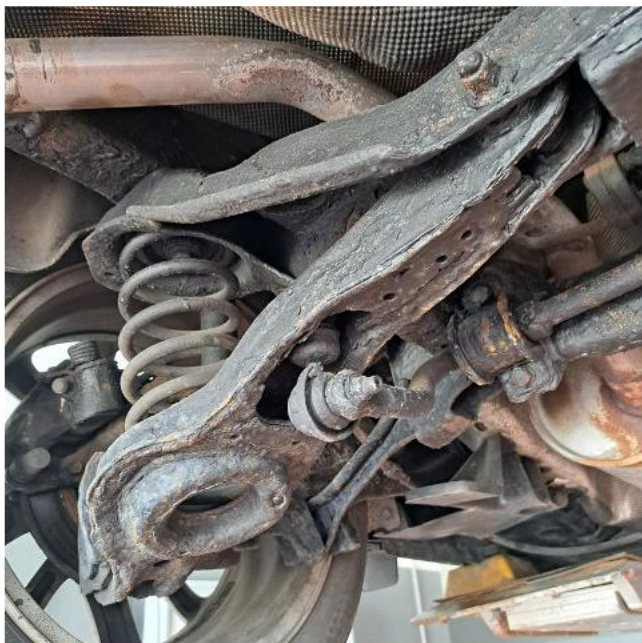


Bild 28



Nr.: 10

Bauteil: Bremssattel HR

Beschädigungsart: Undicht

Reparaturweg:

Bild 29



Nr.: 11

Bauteil: Abschlussblech

Beschädigungsart: Halter
beschädigt

Reparaturweg:

Bild 30



Bild 31



Nr.: 12

Bauteil: Stoßfänger vorne

Beschädigungsart:

Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 32



Bild 33



Nr.: 13

Bauteil: Karosserie

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg:

Bild 34



Bild 35



Bild 36



Bild 37



Bild 38

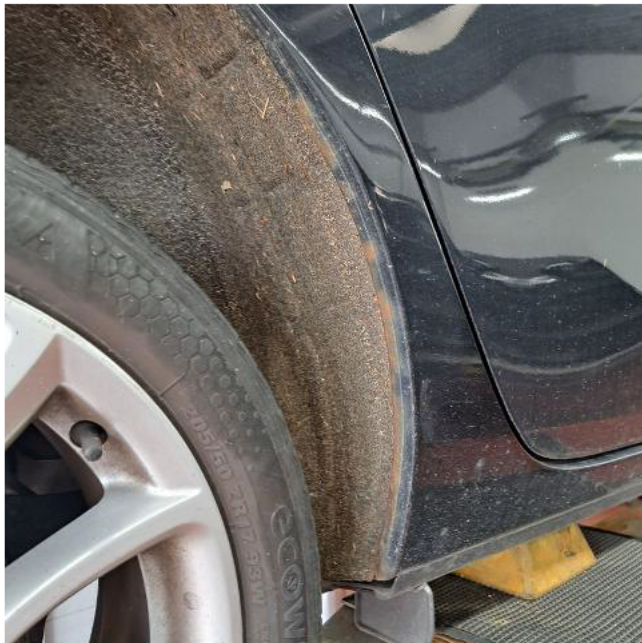


Bild 39



Bild 40



Bild 41



Bild 42



Nr.: 14

Bauteil: Stoßfänger hinten

Beschädigungsart: Verformt

Reparaturweg:

Bild 43



Nr.: 15

Bauteil: Scheinwerfer

Beschädigungsart: Vergilbt

Reparaturweg:

Bild 44



Bild 45



Nr.: 16

Bauteil: Tür vorne links

Beschädigungsart: Verformt

Reparaturweg:

Bild 46



Nr.: 17

Bauteil: Tür hinten links

Beschädigungsart: Delle

Reparaturweg:

Bild 47



Nr.: 18

Bauteil: Karosserie

Beschädigungsart:

Hagelschaden

Reparaturweg:

Bild 48

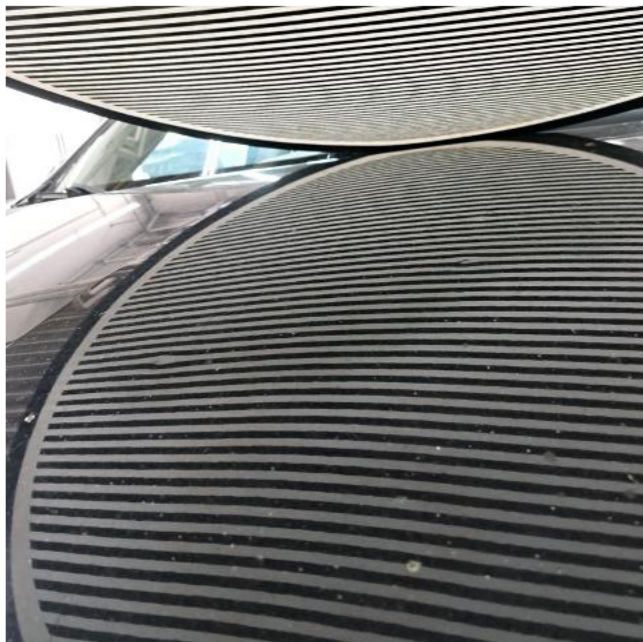


Bild 49



Bild 50



Bild 51



Bilder Lackmessung

Bild 52



Seitenwand hinten rechts:
543μm

Bild 53



Tür hinten rechts: 263μm

Bild 54



Tür vorne rechts: 286µm