



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	K-JV 2904E
Berichtsnummer :	0000000928756-DE926		
Referenznummer:	31199413		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Techniq Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHKN81BFNU034487	Laufleistung abgelesen:	95807 km
Erstzulassung / Baujahr:	30.05.2022 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	01.07.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 125 kW (170 PS)
Antriebsart:	-	Lackfarbe:	Phantom Black / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2027 / 05.2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Weiß	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	95365 / 10.06.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• 6 Lautsprecher • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Antriebsart: Heckantrieb • Audiosystem Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert • Dachspoiler 3. Bremsleuchte • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektromotor 125 kW (cont. 42 kW) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0) • Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)	• Ablageetasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem - Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll) • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Effizienz-Paket - Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Batterieheizsystem • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent • Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA) - Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (Kreuzungs-Assistent) • Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten - Einparkhilfe hinten • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent

- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System Querverkehrs-Assistent (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 58 kWh (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- LED-Paket
Pixel-LED-Scheinwerfer, LED-Leuchtband vorn, Heckleuchten LED (Pixel-Design), Radlaufabdeckung vorn und hinten lackiert, Seitenschutzleisten grau
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach Schublade
- Heckscheibenwischer
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Mineraleffekt-Lackierung Mystic-Olive
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Seitenairbag vorn • Service-System: Remote Services (Blue Link) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sitzheizung hinten • Smart-Key • Sonnenblenden mit Spiegel • Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Techniq-Paket • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung hinten abgedunkelt • Wegfahrsperre (elektronisch) | <ul style="list-style-type: none"> • Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) • Servolenkung • Sitz vorn links elektr. verstellbar • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff/Leder • Sitzheizung vorn • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar • USB-Anschluss hinten • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert) • Sitz-Paket
Sitzbezug / Polsterung: Leder, Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung), Sitzheizung vorn, Ambiente-Beleuchtung, Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung | <ul style="list-style-type: none"> • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Erhöhte Lackschichtdicke Am Fahrzeug wurde eine erhöhte Lackschichtdicke festgestellt.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	FS und Motorhaube nachlackiert

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Außenspiegel - Rechts	Abschürfung	Smart Repair
2.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Beschädigt	Smart Repair
3.	Tür Vorne - Links	Beschädigt	Smart Repair
4.	Türeinstieg Vorne - Links	Beschädigt	Smart Repair
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern

- | | | |
|----|---|----------------|
| 6. | Wartung über 51000 km
überzogen.
Kostenerweiterung durch
Verlust der Herstell-
lergarantie möglich. | Nicht Gepflegt |
|----|---|----------------|

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links




Kofferraum



Innen




Kombiinstrument

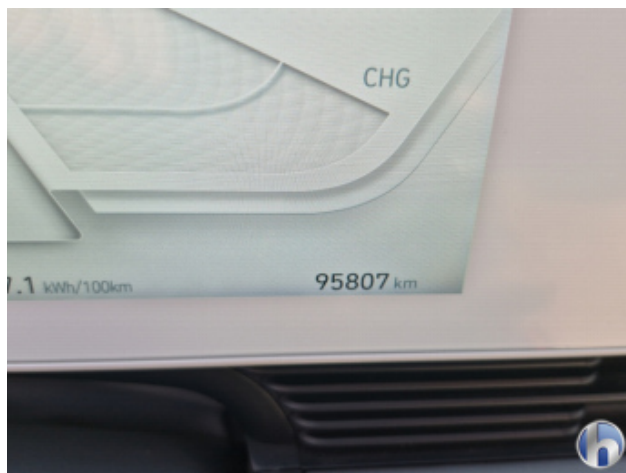


Kilometerstand




Mittelkonsole

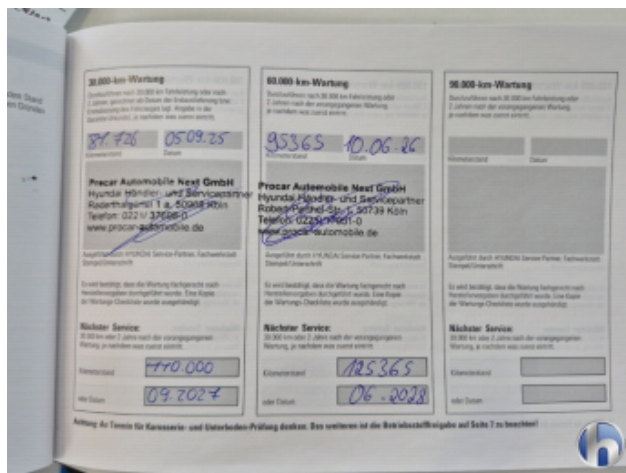

Serviceheft/Nachweis

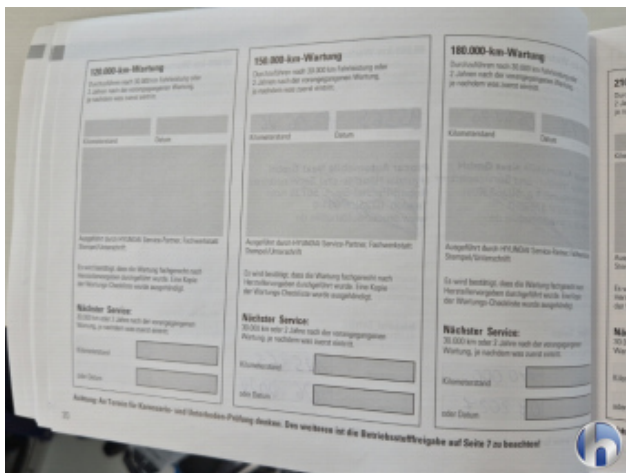

Serviceheft/Nachweis

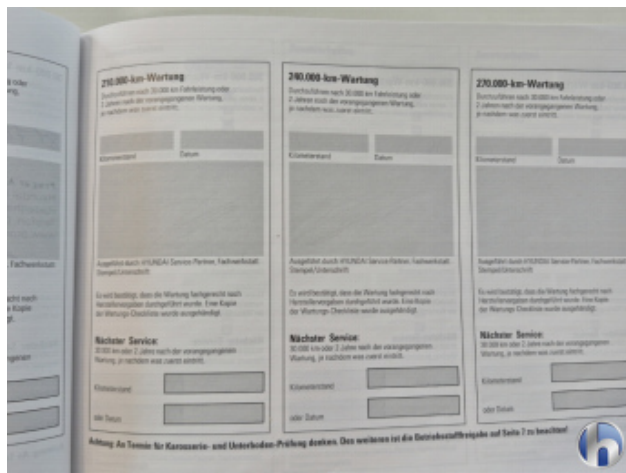

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Außenspiegel - Rechts
Abschürfung - Smart Repair



1. Außenspiegel - Rechts
Abschürfung - Smart Repair



2. Türeinstieg Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



2. Türeinstieg Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



2. Türeinstieg Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



3. Tür Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



3. Tür Vorne - Links
 Beschädigt - Smart Repair




4. Türeinstieg Vorne - Links
 Beschädigt - Smart Repair



4. Türeinstieg Vorne - Links
 Beschädigt - Smart Repair



4. Türeinstieg Vorne - Links
 Beschädigt - Smart Repair

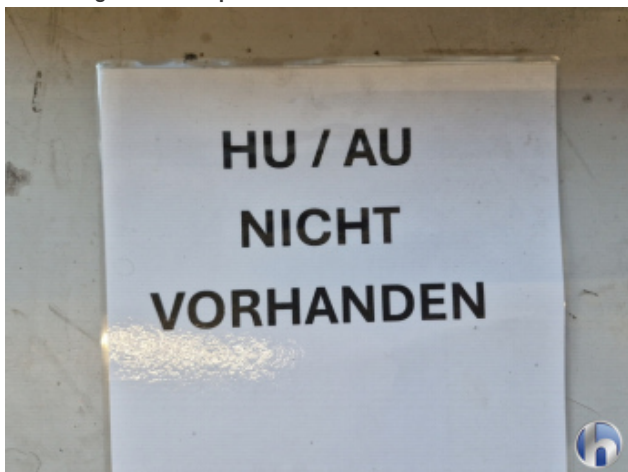

5. Hu-bericht
 Fehlt - Erneuern



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter