

Standplatz: _____

19.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW
Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HS -B 1905E	Fahrgestell-Nummer:	TMAK281HFPJ083775
Vertrags-Nummer:	25154085	Erstzulassung:	08.08.2023
Internes KZ:	15101255	Kilometer-Stand:	35215
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Phantom Black - Metallic

Polsterung: Stoff - Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **30.588,24**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Effizienz-Paket	1.176,47
Metallic-Lackierung	504,20
Phantom Black - Metallic	0,00
Select-Paket	1.092,44
Stoff - Schwarz	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **33.361,35**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **39.700,01**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 39.700,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	100 / 136	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	155	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,900
Leergewicht (kg):	1610	zul. Gewicht (kg):	2020

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 25154085
Amtliches Kennzeichen: HS -B 1905E
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 25154085
Amtliches Kennzeichen: HS -B 1905E
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	HS-B 1905E
Berichtsnummer :	0000000934913-DE968		
Referenznummer:	31225097		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Select Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK281HFPJ083775	Laufleistung abgelesen:	35215 km
Erstzulassung / Baujahr:	08.08.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	29.07.2026 10:24 41849 Wasserberg
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Phantom Black / MIC
Lackart:	Perleffekt	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	08.2026 / 08.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	30097 / 25.07.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/-- 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/-- 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Dunlop	215/55/R17/-- 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Dunlop	215/55/R17/-- 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Ohne Felge
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/-- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/-- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/-- 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/-- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Antriebsart: Frontantrieb • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert • Dachreling • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital) • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektromotor 100 kW (Dauer 26 kW) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA) • Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) | <ul style="list-style-type: none"> • Ablageetasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem: Radio RDS • Außenspiegel lackiert • Bremsassistent • Dachspoiler • Einparkhilfe hinten • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA) • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) |
|--|---|

- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2600 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Tauchgang in Jeju Uni
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Schein- / Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Select-Paket
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriff innen silber
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Effizienz-Paket
- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben nicht gepflegt (12 Monate / 15.000 km) Service 07/2025 nicht durchgeführt. Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Felge Vorne - Rechts	Beschädigt	Erneuern
3.	Stoßfänger Vorne	Unsachgemäß Instandgesetzt	Lackieren
4.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
5.	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
6.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7.	Leiste Heckklappe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
8.	Servicehistorie nicht gepflegt - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole

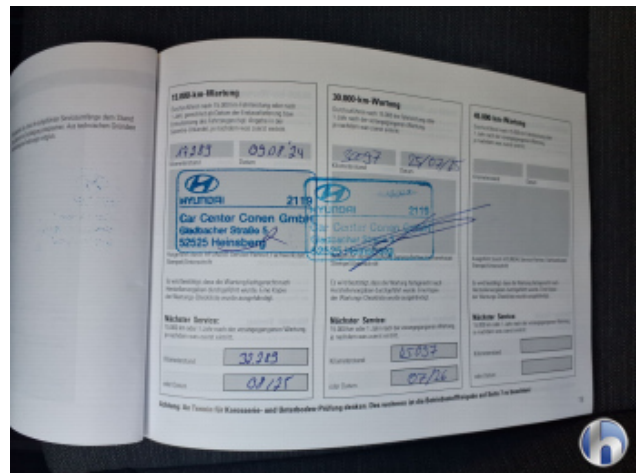

Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Felge Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Erneuern



2. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Erneuern



3. Stoßfänger Vorne
Unsachgemäß Instandgesetzt - Lackieren



3. Stoßfänger Vorne
Unsachgemäß Instandgesetzt - Lackieren



4. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Motorhaube
Steinschlag - Lackieren



5. Motorhaube
Steinschlag - Lackieren



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



7. Leiste Heckklappe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Leiste Heckklappe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur