

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10715824
vom: 02.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002470913
Besichtigt am: 02.06.2026 12:42
Berichts-Nr: 10715824
FIN: VSSZZZ5F8P6550468

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10715824
vom: 02.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / AOD
Erstzulassungsdatum:	31.05.2023
Laufleistung:	26.022 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"CAMOUFLAGE" GRJN
Farbe Dach:	"CAMOUFLAGE" GRJN
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	221 kW (301 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder und Alcantara
Interieurfarbe:	Soul/Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

19"-Leichtmetallräder "Exclusive" 36/3, bearbeitet, kupferfarben	Drehstromgenerator 140 A
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Drei.-Automatikgurte vorn
4 Türen	Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.C 888evo4	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/221 KW TFSI, homogen	Dynamiklenkung
Grundmotor ist: TT6/T3W	ECO-Funktion
7-Gang-Automatikgetriebe Allrad A7A	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
8 Lautsprecher (passiv)	-
Abgasendrohr zweiflutig	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Abgaskonzept, EU6 AP	Einton-Signalhorn
Abwicklung Serie	Elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memory-Funktion
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Elektrische Heckklappe
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Allradantrieb	Embleme
Ambientelicht Ausführung 2	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Armaturentafel Standard	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außenspiegel links, konvex	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel rechts, konvex	Fernlichtassistent
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
Batterie 420A (70Ah)	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Beheizbare Frontscheibe, nichtreflektierend	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Bordwerkzeug	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bremsbelagverschleißkontrolle	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Grossdach-System
Dachreling, schwarz	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Dämpfung hinten	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung vorn	Heckspoiler
Datenträger für EU, integriert	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Digitaler Radioempfang	Kältemittel R1234yf
Doppelboden	Kategorie 0



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10715824
vom: 02.06.2026

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Feuerlöscher
Keine Aktionsausführung	Ohne Fußmatten
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Handbremshebelgriff
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Individualeinbau
Klimakomfortscheibe	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladedose
Kopfstützen vorn	Ohne Ladekabel
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Sonderspezifikationen
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Steckdose
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mechanische Rücksitz-Entriegelung	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)	Ohne zus. Warnleuchten
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne vorn	Optionsinfotainment (MIB3)
Modul Boden hinten Ausführung 7	Pannens-Set
MPV	Panorama-Ausstelldach, elektrisch
Müdigkeitserkennung	Parklenkassistent
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Privater Notruf
Navigationsgerät-High	Radabdeckung Mitte
Nebelscheinwerfer	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nebelschlussleuchte	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Reifen 245/40 R19 94W (Polymerbeschichtung)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Alu/Chrom-Paket	Reifendruckkontrolle
Ohne Anhängavorrichtung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schalthebelknopf Sport
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10715824
vom: 02.06.2026

Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schriftzugsatz in Grundausrüstung
 -SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servoschließung Heckklappe
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Gewebe
 Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan.
 höhen-einstellbar
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Ausrüstung
 Sportsitze vorn
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent
 Spurwechselassistent
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Sport
 Supersportlenker mit Bediensatelliten
 Supersportlenker mit Tiptronic, beheizbar
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfamt Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 Variables Ladebodenkonzept
 Variante Grundausrüstung
 Vier-Lenkerachse
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkerheizung
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
 Zierleisten schwarz
 Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
 Schweller
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10715824
vom: 02.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	4,5 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	4,5 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10715824
vom: 02.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
3	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Stoßfängerzierblende vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
6	Stoßfänger Ecke hinten links	Kratzer	Smart Repair
7	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren
9	Tür hinten links	Kratzer	Polieren
10	Türzierleiste vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren
11	Tür hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
12	Tür hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10715824
vom: 02.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10715824
vom: 02.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5F8P6550468

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Unzureichende Lichtverhältnisse

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10715824
vom: 02.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

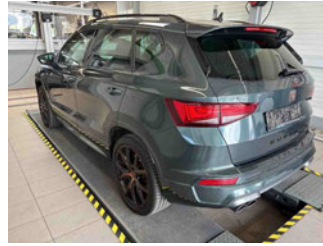

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10715824
vom: 02.06.2026



Innenraum - Kofferraum

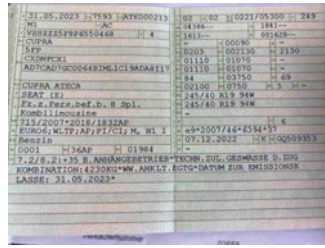

Fahrzeug - abgegebene ZB1

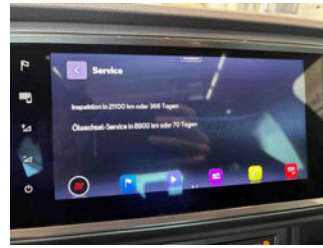

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

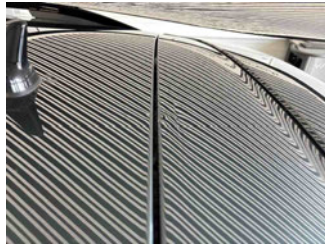

2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



3 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

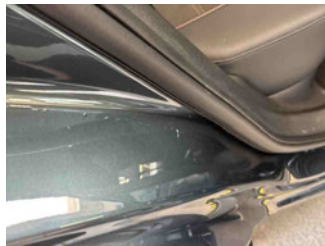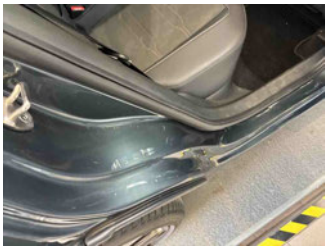


4 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Stoßfängerzierblende vorne rechts - Kratzer - Smart Repair




6 - Stoßfänger Ecke hinten links - Kratzer - Smart Repair

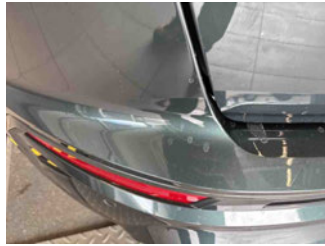

7 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



8 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren

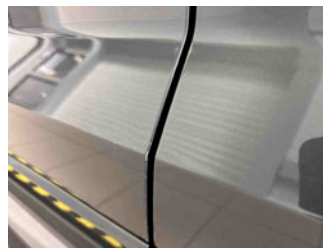

9 - Tür hinten links - Kratzer - Polieren



10 - Türzierleiste vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren



11 - Tür hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



12 - Tür hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren

