

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	02.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	19.06.2026
Referenznummern	0002053539

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF0YXXTTGYNL03535		
Fahrzeugart	Transporter - Kasten geschlossen	Farbton / Lackart	Polar-Silber / Metallic
Hersteller	Ford	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Transit Custom 2.0 TDCi 320 L2 Trend	Laufleistung abgelesen	163.752 km
Erstzulassung	10.03.2022	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	3 / 4
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 96 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	215/65 R16 C	7 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	215/65 R16 C	7 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	215/65 R16 C	7 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	215/65 R16 C	7 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 02.06.2025 bei km 131.350.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Frontscheibe beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Abbiegelicht im Scheinwerfer		Airbag Fahrerseite	
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebsart: Frontantrieb		Audiosystem 13: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay	
Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung		Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	
Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum		Bordcomputer	
Einstiegsleuchten		Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Elektron. Traktionskontrolle	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent		Fensterheber elektrisch	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Lenkrad (Leder)	
Getriebe 6-Gang		Handschuhfach abschließbar	
Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)		Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn	
Innenraumfilter: Pollenfilter		Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard	
Karosserievariante: Mittelhohes Dach		Klimaanlage	
Kühlergrill schwarz grau		Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	
LKW-Zulassung		Modellpflege	
Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT		Parkpilotsystem	
Parkpilotsystem vorn und hinten		Nebelscheinwerfer	
Radioempfang Digital (DAB+)		Radstand 3300 mm	
Reserverad in Fahrbereifung		Rußpartikelfilter	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	
Scheinwerfer H4		Schmutzfänger vorn und hinten	
Seitenschutzleisten		Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff	
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze		Stahlfelgen 6,5x16	
Start/Stop-Anlage		Stoßfänger teillackiert	
Style-Farb-Paket		Stoßfänger in Wagenfarbe	
Tagfahrlicht LED		Trend	
Verzurrösen (8)		Wärmeschutzverglasung leicht getönt	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		Zusatzheizung elektrisch	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Airbag Beifahrerseite	✓	Armlehnen vorn	✓
Audiosystem 24/25: Navigationssystem inkl. SYNC 3 mit AppLink und 8" Multifunktionsdisplay	✓	Batterieüberwachung programmierbar	✓
Ford SYNC 3	✓	Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	✓
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	✓	Touchscreen-Farbdisplay (8 Zoll)	✓
Generator 240 A	✓	Laderaumleuchte LED	✓
Laderaumschutz-Paket 2	✓	Metallic-Lackierung	✓
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	✓	Sicht-Paket 1	✓
Frontscheibe heizbar	✓	Verkleidung im Lade-/FG-Raum: hoch	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	787,95 €	315,18 €
Fahrerhaus Bodenbelag, beschädigt, Smartrepair (Bild 29, Bild 30)	80,00 €	80,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen (Bild 22, Bild 23)	178,80 €	71,52 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Rückleuchte rechts außen, zerbrochen, ersetzen (Bild 17, Bild 18)	189,29 €	189,29 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen (Bild 24)	358,95 €	143,58 €
Fußmatte(n) vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 25)	53,45 €	21,38 €
Laderaum, beschädigt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 26, Bild 27, Bild 28)	159,52 €	159,52 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 15, Bild 16)	319,04 €	319,04 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	2.127,00 €
Minderwert	1.299,51 €
Händlereinkaufspreis	9.425,00 €
Händlerverkaufspreis	10.900,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 30 Fotos.

Rudzinski, Bernd

 Der Sachverständige, 22.06.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

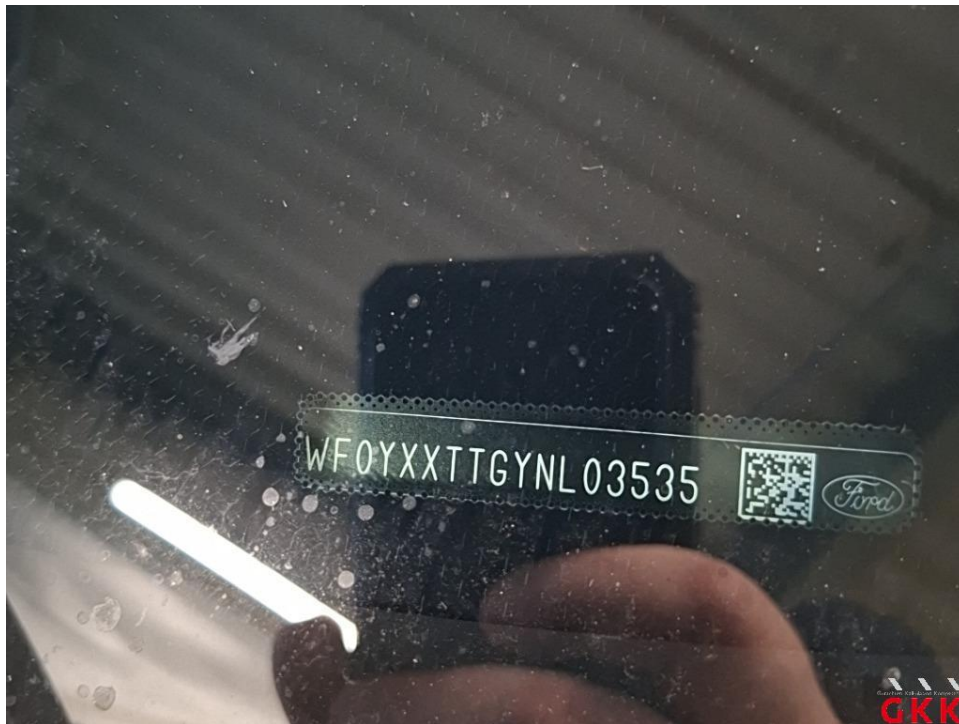


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

Fotoanlage



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

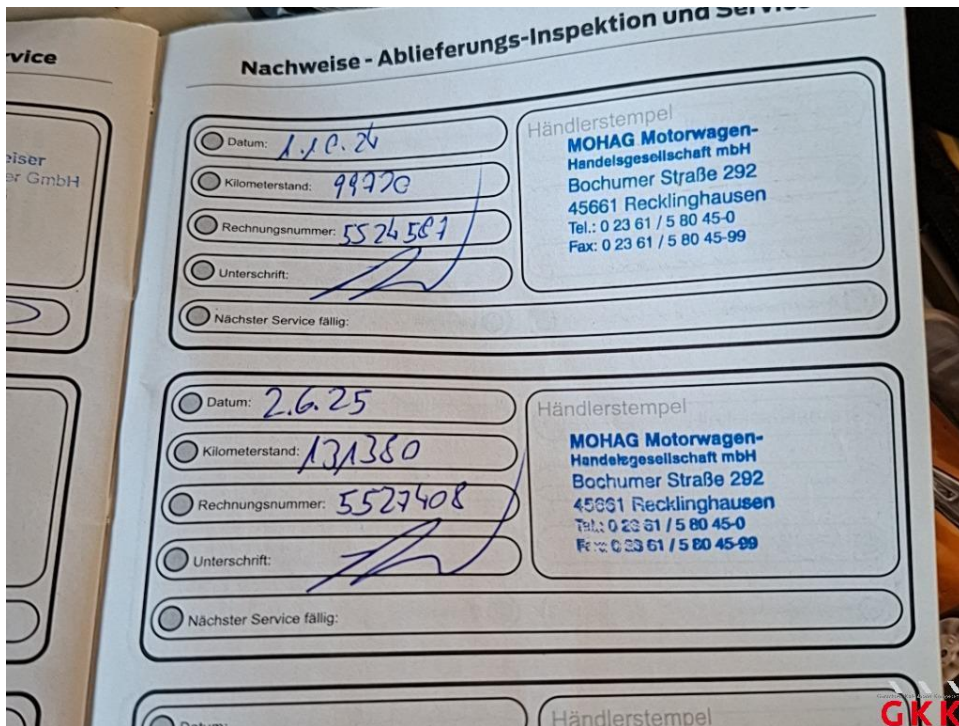


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 16 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 17 Rückleuchte rechts, außen, zerbrochen, ersetzen



Bild 18 Rückleuchte rechts, außen, zerbrochen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 20 Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 22 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen



Bild 24 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 26 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 27 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 28 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 29 Fahrerhaus, Bodenbelag, beschädigt, Smartrepair



Bild 30 Fahrerhaus, Bodenbelag, beschädigt, Smartrepair