

DEKRA Automobil GmbH
Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Köln
Hugo-Eckener-Str. 26
50829 Köln
Telefon 0221 / 17958-0
Fax 0221 / 17958-142
E-Mail koeln.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Frank Studen
Tel. direkt 0221 17958-0
Tel. mobil 015222909862

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **EU WS2E** **FIN** **TMAK581GFNJ058878**

Vorgang

Kunden-Nr. 0213605354
Auftraggeber Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom 18.05.2026, telefonisch.
Besichtigung 02.06.2026, 10:00 Uhr, durch Herrn Frank Studen bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Köln, Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.
Bewertet auf 02.06.2026
Betrifft Vertragsnummer 78009092
Auftragsnummer ELSRM004519
Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 330 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Erhöhte Lackschichtdicke an Seitenteil hinten links, Türe hinten links, Türe vorne links und Kotflügel vorne links.
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.06.2022	Letzte Zulassung	13.06.2022
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	KONA EV Prime
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK581GFNJ058878
HSN / TSN	1349 / AFH	Schlüssel-Nr.	40345245
Km-Stand abgelesen	52838	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	28	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine

Getriebe
Farbe

Automatik /
Schwarz

Felgen
Polster / Farbe

Elektrofz
Leichtmetall
Stoff / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.06.2027			

S/ Sommer; /O Original;

Fz. Neupreis

49.550 EUR

Fz. Notierung

20.100 EUR

Fz. Grundwert: (49 Mon): MK

20.307 EUR

Serienausstattung

Serie: 3-phasiges Laden (11kW), Ablagen-, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Autobahnassistent (HDA), Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Berganfahrassistent (HAC), Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 10,25-Zoll Farb-Display, Drive Modes, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (ASCC), Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Innenspiegel automatisch abblendend, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Rückleuchten (Brems- und Fahrlicht), LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Ladekabel ICCB, Ladekabel Typ 2, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, Lenksäule manuell längs- und neigungsverstellbar, Leseleuchten vorne und hinten, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Paket: Assistenz-Paket, Paket: Navigations-Paket, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Radiozubehör: DAB+ Radio, Radiozubehör: Prime, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17 mit Bereifung 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungs- und längsverstellbar, Sitze vorne elektrisch einstellbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt, umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorn, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Smartphone-Ablage mit kabelloser Ladefunktion, Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12 Volt, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, in Silbergrau, Verglasung dunkel getönt ab B-Säule, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Verglasung: Wärmedämmende Frontscheibe, Voll- LED-Projektionsscheinwerfer, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmepumpe, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem

Zwischenwert 1

20.307 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 20.03.2026 bei Kilometerstand 50.010

Km-Korrektur

Km = 52838 Kateg.: 32 = 55200 Diff. = 2362
BZ2K = 0.256628 (AS = 0.532531 BS = -0.005073) **52 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, polieren (Bild 7)	31	voll	-31	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	31			-31 EUR

Zwischenwert 2 **20.328 EUR**

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-358 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				705 EUR
Abzug für Reifenzustand	6 mm	SO		-58 EUR
	6 mm	SO		-58 EUR
	6 mm	SO		-58 EUR
	6 mm	SO		-58 EUR
Legende	S/ Sommer /O Original			115 EUR

Zwischenwert 3 **20.443 EUR**

Zwischenwert 4 **20.443 EUR**

Rechn. Ergebnis: EK= 17.426,00 EUR WD= 3.014,00 EUR VK= 20.440,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	14.663,87 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.786,13 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	17.450,00 EUR
Verkaufswert	ohne MwSt.	17.184,87 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	3.265,13 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	20.450,00 EUR

Der Sachverständige
Frank Studen

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Köln
Hugo-Eckener-Str. 26
50829 Köln
Telefon 0221 / 17958-0
Fax 0221 / 17958-142
E-Mail koeln.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Frank Studen
Tel. direkt 0221 17958-0
Tel. mobil 015222909862

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

EU WS2E

FIN

TMAK581GFNJ058878

Vertragsnummer	78009092
Auftragsnummer	ELSRM004519
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	18.05.2026, telefonisch
Besichtigung	02.06.2026 um 10:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Köln, Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 02.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	14.663,87 EUR	17.450,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	17.184,87 EUR	20.450,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 18.05.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 02.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 02.06.2026 um 10:00 Uhr durch Herrn Frank Studen bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Köln, Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 330 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Erhöhte Lackschichtdicke an Seitenteil hinten links, Türe hinten links, Türe vorne links und Kotflügel vorne links.

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

Wilfried Esser, An Der Gülichsburg 20, 53909 Zülrich
EU WS2E
13.06.2022
13.06.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

06 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai Motor (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	OSE / KONA EV Prime
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	1349 / AFH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK581GFNJ058878
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor
Leistung / Hubraum	28 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	52.838

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.06.2027			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

3-phasesiges Laden (11kW), Ablagen., Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Autobahnassistent (HDA), Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Berganfahrassistent (HAC), Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 10,25-Zoll Farb-Display, Drive Modes, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (ASCC), Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Innenspiegel automatisch abblendend, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Rückleuchten (Brems- und Fahrlicht), LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Ladekabel ICCB, Ladekabel Typ 2, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, Lenksäule manuell längs- und neigungsverstellbar, Leseleuchten vorne und hinten, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Paket: Assistenz-Paket, Paket: Navigations-Paket, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Radiozubehör: DAB+ Radio, Radiozubehör: Prime, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17 mit Bereifung 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungs- und längsverstellbar, Sitze vorne elektrisch einstellbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit

elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt, umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorn, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Smartphone-Ablage mit kabelloser Ladefunktion, Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12 Volt, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, in Silbergrau, Verglasung dunkel getönt ab B-Säule, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Verglasung: Wärmedämmende Frontscheibe, Voll- LED-Projektionsscheinwerfer, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmepumpe, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 20.03.2026 bei Kilometerstand 50.010.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, polieren (Bild 7).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Frank Studen

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

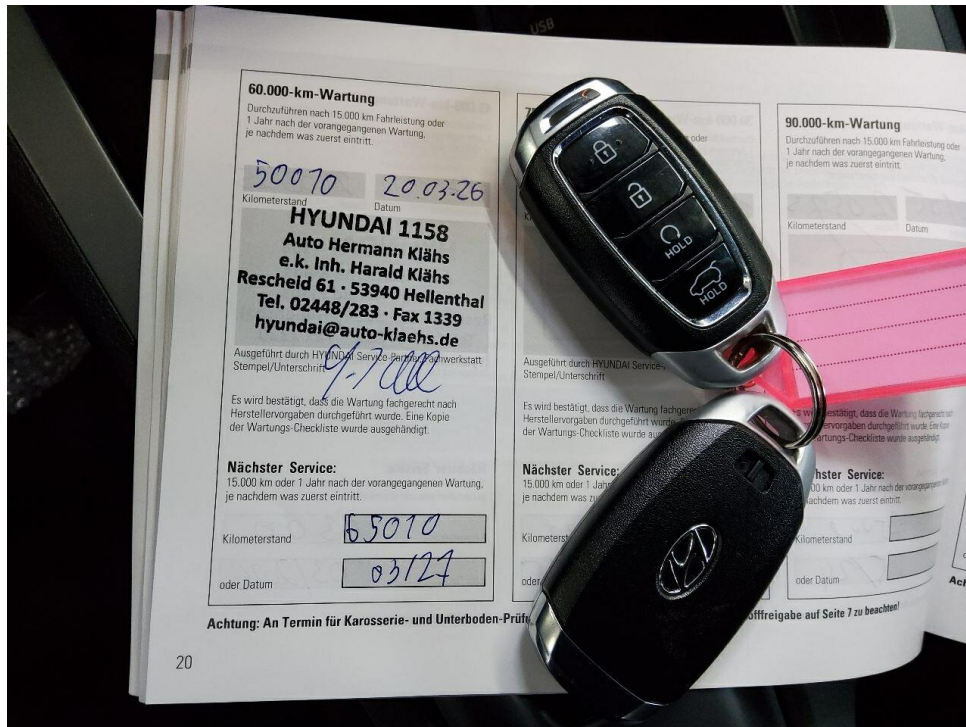


Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, polieren