



RÜCKNAHMEBEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 3263562ZGWMW vom 26.05.2026 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN	WAUZZZF22PN038611
Kennzeichen	
Hersteller	Audi
Modell	A6 Avant (4A5)(04.2018->)
Untertyp	50 TDI quattro sport
Erstzulassung	17.01.2023
Laufleistung	89.712 km (abgelesen)

ZUSAMMENFASSUNG

		ohne MwSt.
Anteilige Reparaturkosten (Reparaturkosten gesamt: EUR 7.415,00)	EUR	6.370,00
Abzug Wartung und Fälligkeiten	EUR	710,00
Anfallende Gesamtkosten	EUR	7.080,00
(Berücksichtigt wertbeeinflussende Faktoren, Wartung, Fehlteile, Mehrwerte, Wertminderung und anteilige Reparaturkosten.)		



Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren bedingt ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Audi	Amtliches Kennzeichen:	
Modell:	A6 Avant (4A5)(04.2018->)	FIN:	WAUZZZF22PN038611
Untertyp:	50 TDI quattro sport	Erstzulassung:	17.01.2023
KBA:	0588 / BSU	Laufleistung:	89.712 km (abgelesen)
Antriebstechnologie:	Diesel	Maße in mm (LxBxH):	4.947 x 1.886 x 1.486
Hubraum:	2.967 ccm	Anzahl Türen:	5
Leistung:	210 kw	Anzahl Sitze:	5
Getriebeart:	Automatik	Lackfarbe:	Mythossschwarz Metallic
Anzahl Gänge:	8	Innenraumfarbe:	Schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz
Antriebsart:	Allradantrieb		/schwarz/mondsilber
Leergewicht:	1.975 kg		
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.570 kg	Polsterfarbe:	Schwarz-schwarz-felsgrau
Fahrzeugart:	Pkw		



Bauform:	Kombi	Polsterart:	Leder Valco
		Scheckheftgepflegt:	Digitaler Wartungsnachweis
		Anzahl Vorbesitzer	unbekannt

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (1), Fernbedienung Standheizung (1), Zulassungsbescheinigung Teil 1, Bordbuchmappe

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Beifahrerseite abschaltbar (26909), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebsart: Allradantrieb (70420), Audi connect (Internetbasierende Dienste) (25047), Audi connect (Notruf- und Assistance-System) (25057), Audi Drive Select (42613), Außenspiegel asphärisch, links (15804), Außenspiegel asphärisch, rechts (15700), Außenspiegel Wagenfarbe (15807), Bedienelemente schwarz matt (39239), Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert (18211), Dachreling eloxiert (16205), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308), Fahrassistent-System: Bremsassistent (Audi pre sense front) (40801), Fahrassistent-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) (37209), Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay (25809), Fondsitze (3 Sitzplätze) (33807), Frontscheibe Wärmeschutzverglasung (22717), Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) (35604), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) (26708), Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen) (75915), Glanz-Paket (2809), Harnstofftank (SCR): 12 Ltr. (77547), Heckklappenöffnung automatisch (35506), Heckleuchten LED (18802), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz (39307), Karosserie: 4-türig (10004), Kopf-Airbag-System (Sideguard) (26901), Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung (69502), Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 24V TDI) (96571), Mild-Hybrid-Technologie (78430), Mittelarmlehne vorn (27202), Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus (25107), Multi-Media-Interface MMI Navigation (25711), Progressivlenkung (69711), Radioempfang digital (DAB) (24109), Reifen-Reparaturkit (68802), Reifenkontroll-Anzeige (25906), Rußpartikelfilter (77602), Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) (33512), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d (77274), Scheibenwaschdüsen heizbar (19102), Scheinwerfer LED (18020), Schienensystem im Gepäckraum (28301), SCR-System (AdBlue-Technologie) (77030), Seitenairbag vorn (26903), Sportsitze vorn (31901), Start/Stop-Anlage (77601), Tagfahrlicht LED (18913), Wagenheber (39533), Wegfahrsperre (elektronisch) (38106), Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten) (22301)

SONDERAUSSTATTUNG

Ambiente-Beleuchtung (37603), Anhängerkupplung mit Anhängerassistent (14235), Assistenz-Paket Parken mit Remote Parklenkassistent (4336), Assistenz-Paket Stadt (4311), Audi connect Schlüssel (35612), Audi Smartphone Interface (25075), Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus (3301), Ausstiegsleuchten (Türbereich) (37700), Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory (15308), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) (51299), Fahrassistent-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent mit kamerabasierter Verkehrszeichenerkennung (42924), Head-up-Display (25204), Innenspiegel mit Abblendautomatik (37901), Ionisator zur Luftreinigung (Air-Quality-System) (29121), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz (39309), Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus) (25428), Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen (28811), Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung und Diebstahl-Warnanlage inkl. (öffnen + schliessen) (35525), Kraftstofftank: 73 Ltr. (77397), Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion (69413), LM-Felgen 8,5x21 (5-V-Speichen, Struktur-Design, Anthrazit-Schwarz, glanzgedreht) (49985), LM-Felgen 8x18 (5-Arm, für Winterbereifung) (49212), Metallic-Lackierung (11000), Optik-Paket schwarz plus (1839), Raucher-Paket (4408), Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) (19000), Servoschließung für Türen (35599), Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen (30312), Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) (32809), Sitzheizung vorn und hinten (29504), Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten (27408), Sound-System Bang & Olufsen Advanced (24623), Standheizung (29306), Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas (22214)



Wartung und Fälligkeiten

POSITION		TERMIN	KOSTEN	
Nächster Service	-1.300 km	04/2026	EUR	550,00
Nächste HU		01.2026	EUR	160,00
Summe			EUR	710,00
Die Hauptuntersuchung ist fällig. Der Ölservice ist fällig.				

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT)	GRÖSSE	PROFIL	DOT
FELGE	RUNFLAT	ZUSTAND	
Achse 1			
L Vredestein (Winter)	255/35 R 21 98 Y	5 mm	
Leichtmetall		In Ordnung	
R Vredestein (Winter)	255/35 R 21 98 Y	6 mm	
Leichtmetall		In Ordnung	
Achse 2			
L Vredestein (Winter)	255/35 R 21 98 Y	6 mm	
Leichtmetall		In Ordnung	
R Vredestein (Winter)	255/35 R 21 98 Y	6 mm	
Leichtmetall		In Ordnung	

NOTLAUFEINRICHTUNG	
Art:	Tirefit

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosse:	von 80,00 µm bis 130,00 µm
Untersuchungsergebnis:	Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Folgende Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit bedenkliche Werte eines reparierten Vorschadens auf.

Einzelmessungen

POSITION	DICKE	WEITERE MESSUNGEN	BESCHREIBUNG
Tür vorne links	214,00 µm		

Feststellungen

Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und laufeleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf.

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR	REPARATURKOSTEN		ANTEILIGE REPARATURKOSTEN *	
1	Sitz vorne links / Sitzbezug oberhalb	Rissig / Gebrauchsspur				
2	Tür hinten links / Rollo	Gebrochen / Erneuern	EUR	440,00	EUR	440,00
3	Tür hinten rechts / Rollo	Gebrochen / Erneuern	EUR	440,00	EUR	440,00
4	Außenspiegel links / Spiegelkappe lackiert	Abschürfung / Gebrauchsspur				
5	Innenraum	Stark verschmutzt / Reinigen	EUR	120,00	EUR	120,00
6	Windschutzscheibe	Steinschlag / Erneuern	EUR	2.075,00	EUR	2.075,00
7	Stoßfänger hinten	Kratzer/Verformt / Erneuern	EUR	1.895,00	EUR	1.195,00
8	Rad hinten rechts / Felge	Abschürfung, Spuren einer Instandsetzung / Erneuern	EUR	1.105,00	EUR	1.105,00
9	Schweller rechts / Verkleidung	Kratzer / Instandsetzen und lackieren	EUR	925,00	EUR	580,00
10	Unterboden / Verkleidung links	Gerissen / Erneuern	EUR	165,00	EUR	165,00
11	Stoßfänger vorne / Unterseite	Kratzer / Gebrauchsspur				
12	Elektrisches System	Aktive Fehlercodes gespeichert / Prüfen	EUR	250,00	EUR	250,00
Summe			EUR	7.415,00	EUR	6.370,00



Werte

Die Ermittlung der Fahrzeugwerte werden ggf. unter Berücksichtigung der bereitgestellten Wertigkeiten durch die Datenlieferung der Deutschen Automobil Treuhand GmbH bereitgestellt. Weiter steht die Wertstellung in Abhängigkeit des Stichtages, der durchgeführten Fahrzeugbesichtigung und der Einschätzung durch den Sachverständigen. Bei der Momentaufnahme der Wertermittlung berücksichtigt der Sachverständige die örtliche Marktlage. Marktschwankungen und Marktentwicklungen in der Zukunft sind nicht berücksichtigt.

		ohne MwSt.
Anteilige Reparaturkosten (Reparaturkosten gesamt: EUR 7.415,00)	EUR	6.370,00
Abzug Wartung und Fälligkeiten	EUR	710,00
Anfallende Gesamtkosten	EUR	7.080,00


* Anteilige Reparaturkosten: Eine Leasingrücknahme unterliegt einem mit dem Leasinggeber vereinbarten Rücknahmekatalog zum Zustand des geleasteten oder gemieteten Fahrzeuges gegenüber dem Leasingnehmer/Nutzer des Fahrzeuges. Beschädigungen, die über die Toleranzgrenzen des vorliegenden Rücknahmekataloges hinaus gehen werden dem Leasingnehmer/Fahrzeugnutzer anteilig in Rechnung gestellt. Die Listung der anteiligen Reparaturkosten bezieht sich nicht auf Beschädigungen, die einer Versicherungsregulierung unterliegen, wie einem Unfallschaden gleichzusetzen sind. Grobe Beschädigungen werden in der Bewertung nicht anteilig berechnet, ebenfalls sind Servicefälligkeiten, Fehlteile und Verschleiß von einer anteiligen Berechnung ausgeschlossen.

Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.


Übersichtsbilder

Bild 1

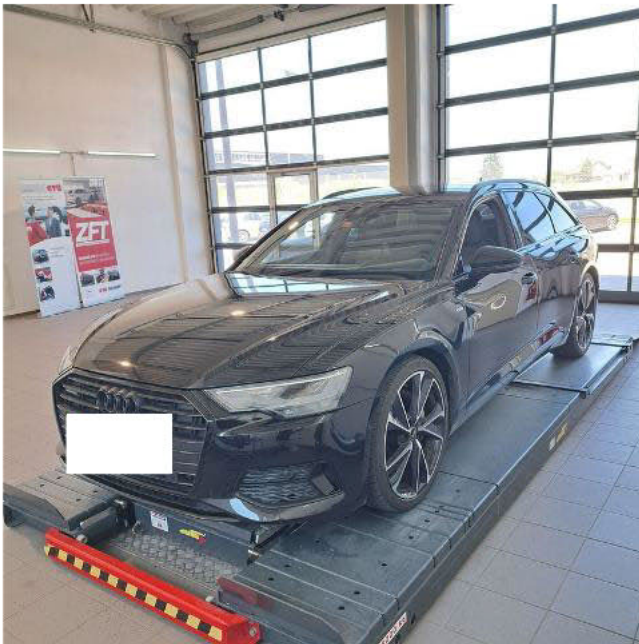

Übersichtsbild vorne links

Bild 2

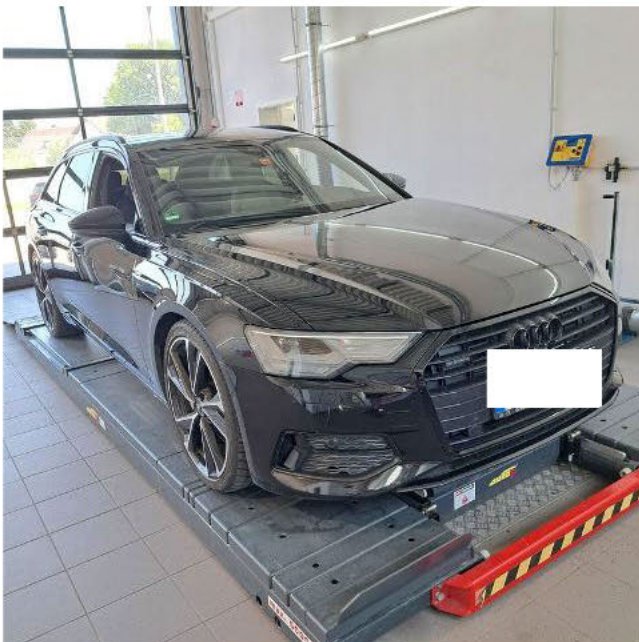

Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10


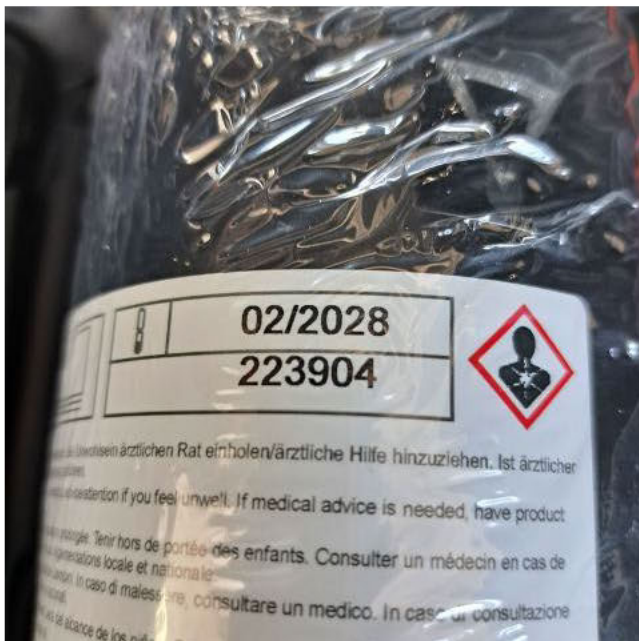


Bild 11

17.01.2023	0488	BAG 02464 2	2	2	310/3500	250
MI	AC		4947 - 4947	3886 - 3886		
MAUZELE22PM038611	6		1486 - 1486	1975 - 1975		
AUDI						
F2			181	2570	2570	
ADMAG1			1270	1420	-	
QABQAB00023031C2195481NDH166F8D0			1270	1420	-	
			75	3200	48	
A6 AVANT			2080	750	5 14	
AUDI			255/35 R31 987			
Pr. x Pare. bef. b. 8 Spl.			255/35 R31 987			
Kombilinsulin						
715/2007*2018/1812AP			Schwarz	9		
EUR06/MLT/AF/PI/CI/ M. MI T			61*2067/46*1801*39			
Typ: Diesel/E			21.09.2022	MI	OP935975	
GELO		36AP 2367				
7.2/8.2+90 R.ABHANGENVERLAG*YCH						
NATION1457000*WW.AHR LT.2000***						

Fahrzeugunterlagen

Bild 12

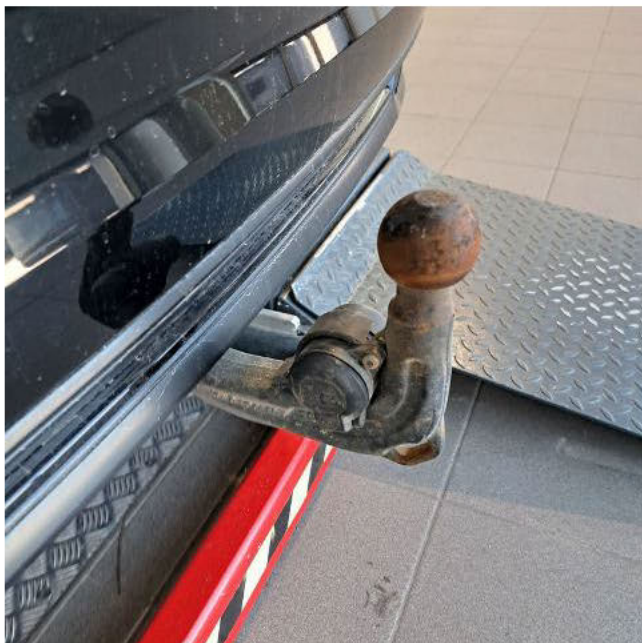

Sonstiges

Bild 13



Bild 14



Bild 15



Bild 16



Bild 17



Bild 18

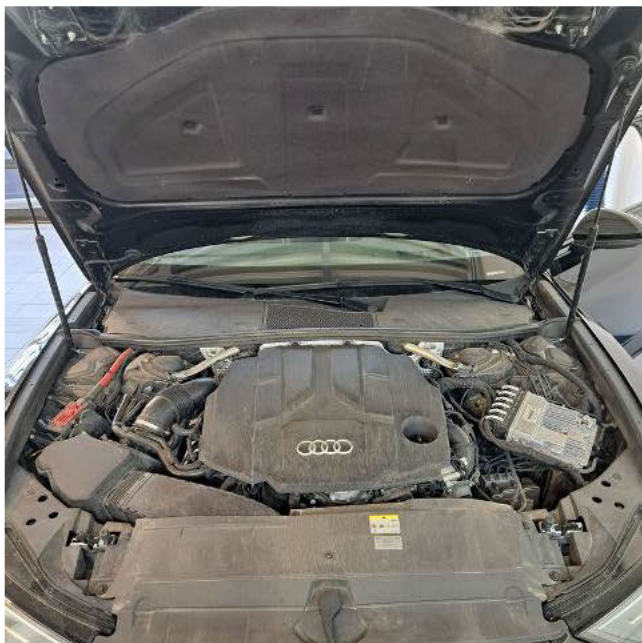


Bild 19



Bild 20



Nässe/Verschmutzung

Bild 21



Bilder Feststellungen

Bild 22



Nr.: 1

Bauteil: Sitz vorne links /
Sitzbezug oberhalb

Beschädigungsart: Rissig

Reparaturweg: Gebrauchsspur

Bild 23



Bild 24



Nr.: 2

Bauteil: Tür hinten links / Rollo

Beschädigungsart: Gebrochen

Reparaturweg: Erneuern

Reparaturkosten: EUR 440,00

Anteilige Reparaturkosten:
EUR 440,00

Bild 25



Bild 26



Nr.: 3

Bauteil: Tür hinten rechts /
Rollo

Beschädigungsart: Gebrochen

Reparaturweg: Erneuern

Reparaturkosten: EUR 440,00

Anteilige Reparaturkosten:
EUR 440,00

Bild 27



Bild 28



Nr.: 4

Bauteil: Außenspiegel links /
Spiegelkappe lackiert

Beschädigungsart:
Abschürfung

Reparaturweg: Gebrauchsspur

Bild 29



Bild 30



Nr.: 5

Bauteil: Innenraum

Beschädigungsart: Stark verschmutzt

Reparaturweg: Reinigen

Reparaturkosten: EUR 120,00

Anteilige Reparaturkosten: EUR 120,00

Bild 31



Bild 32




Bild 33



Bild 34



Bild 35

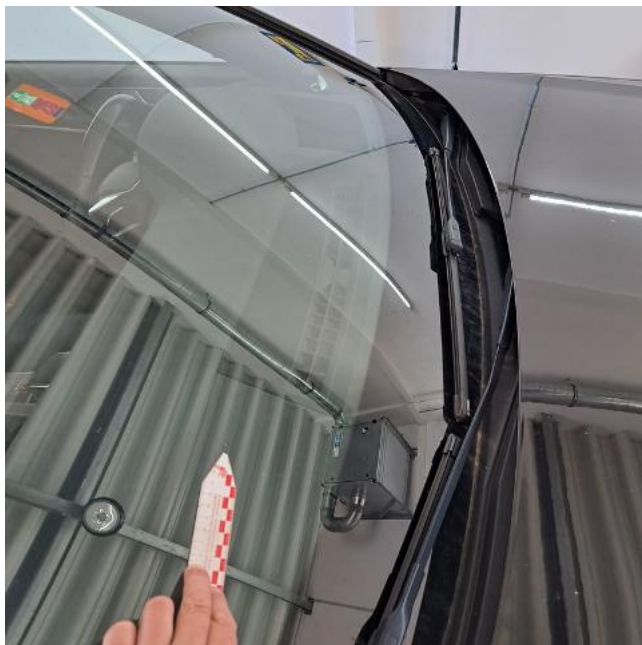

Nr.: 6

Bauteil: Windschutzscheibe

Beschädigungsart: Steinschlag

Reparaturweg: Erneuern

Reparaturkosten: EUR

2.075,00

Anteilige Reparaturkosten:

EUR 2.075,00

Bild 36



Bild 37



Nr.: 7

Bauteil: Stoßfänger hinten

Beschädigungsart:

Kratzer/Verformt

Reparaturweg: Erneuern

Reparaturkosten: EUR

1.895,00

Anteilige Reparaturkosten:

EUR 1.195,00

Bild 38



Bild 39



Bild 40

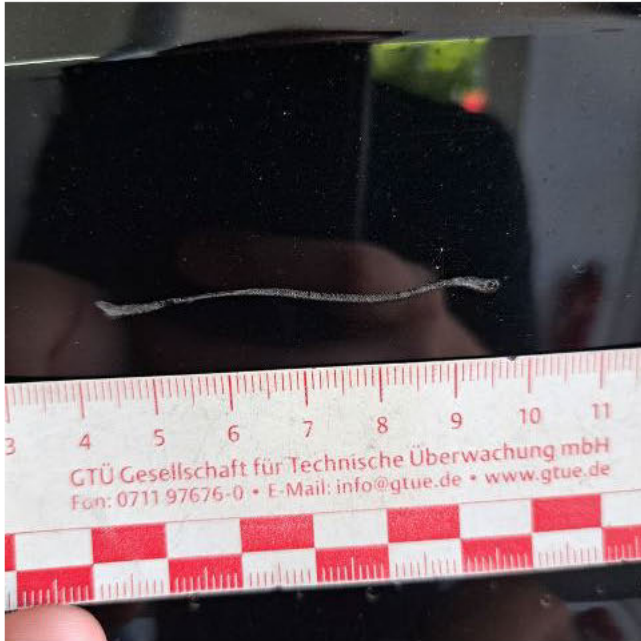


Bild 41



Bild 42

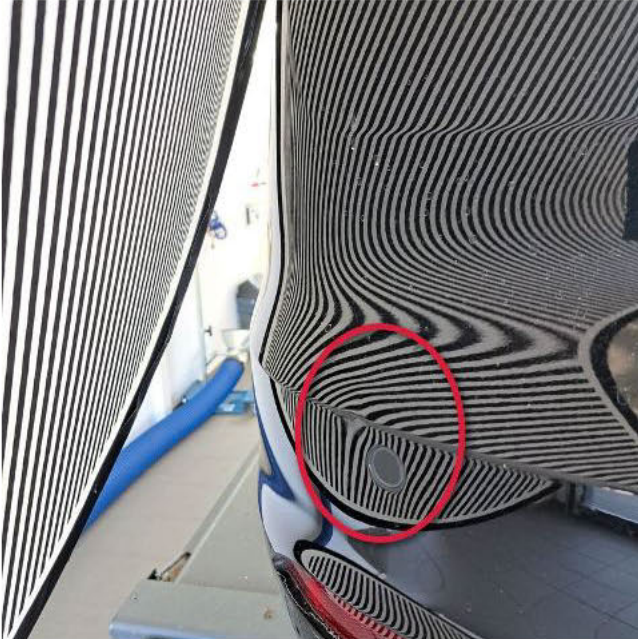


Bild 43



Bild 44



Bild 45



Nr.: 8

Bauteil: Rad hinten rechts /
Felge

Beschädigungsart:
Abschürfung, Spuren einer
Instandsetzung

Reparaturweg: Erneuern

Reparaturkosten: EUR
1.105,00

Anteilige Reparaturkosten:
EUR 1.105,00

Bild 46



Bild 47



Bild 48



Bild 49



Bild 50


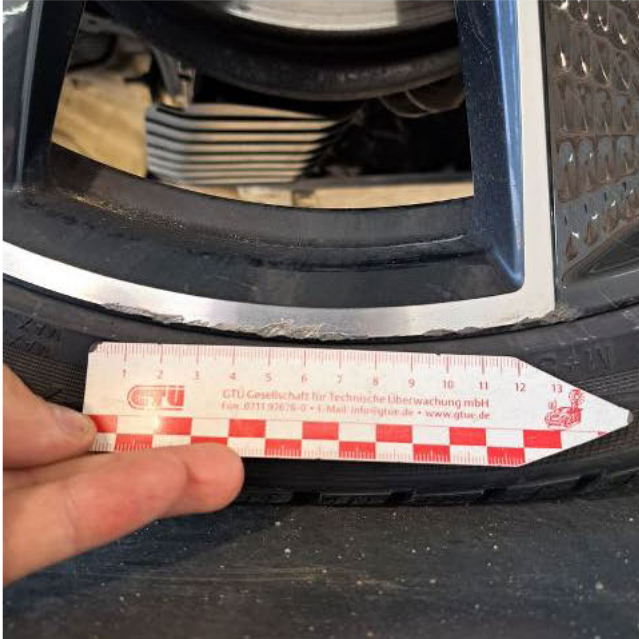


Bild 51

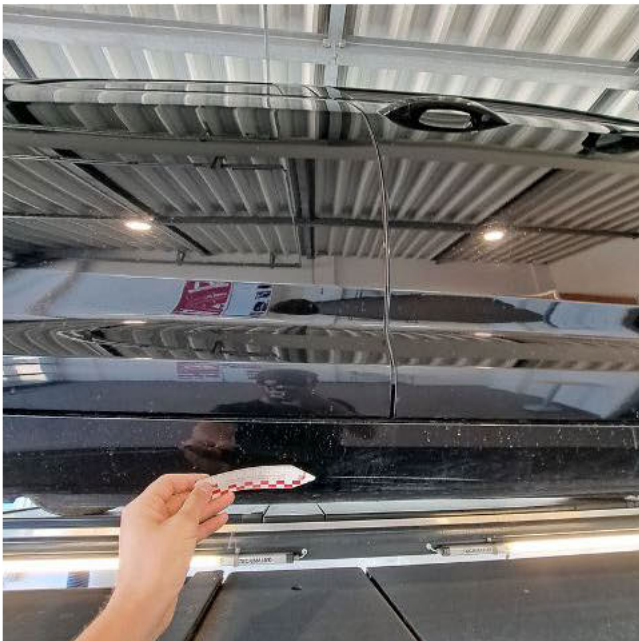

Nr.: 9

Bauteil: Schweller rechts /
Verkleidung

Beschädigungsart: Kratzer

Reparaturweg: Instandsetzen
und lackieren

Reparaturkosten: EUR 925,00

Anteilige Reparaturkosten:
EUR 580,00

Bild 52



Bild 53



Nr.: 10

Bauteil: Unterboden /
Verkleidung links

Beschädigungsart: Gerissen

Reparaturweg: Erneuern

Reparaturkosten: EUR 165,00

Anteilige Reparaturkosten:
EUR 165,00

Bild 54



Bild 55



Nr.: 11

Bauteil: Stoßfänger vorne /
Unterseite

Beschädigungsart: Kratzer

Reparaturweg: Gebrauchsspur

Bild 56



Bilder Lackmessung

Bild 57



Tür vorne links: 214µm



Kunde:	3263562	Fahrzeugtyp:	Audi A6 F2 (2018 – 2025)
Kundennummer:		VIN:	-----
Kennzeichen:		Kilometerstand:	89712 km

Bremsenelektronik (ESP 9 BOSCH CMP)

Identifikation:

Data Record: H07	Data Record: 0857	Data Record: 4N0907379AQ
AVL-ECU-ID: 966673781		

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[065D00] C105A00	Reifen hinten rechts Reifendruckwarnung - zu niedrig
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[065700] C105500	Reifen vorn links Reifendruckwarnung - Panne
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	nicht bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[066600] C105700	Reifen vorn rechts Reifendruckwarnung - Panne
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	nicht bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[066700] C105900	Reifen hinten links Reifendruckwarnung - Panne
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	nicht bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[066800] C105B00	Reifen hinten rechts Reifendruckwarnung - Panne
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers

Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[06E700] U112300	Datenbus empfangener Fehlerwert
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch

Motorelektronik (ECM 30TDI 011 4K0 907 401M)

Identifikation:

Data Record: H20	Data Record: 0001	Fahrgestellnummer:
---: WAUZZZF22PN038611	Data Record: 4K0907401M	AVL-ECU-ID: 599741702

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[004307] U112300	Datenbus empfangener Fehlerwert
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	nicht bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[009DFE] P065C00	Generator mechanischer Fehler
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	nicht bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch

Radarsensor vorn (ZFAS AU516)

Identifikation:

Data Record: H09	Data Record: 0383	Data Record: 4K4907117L
AVL-ECU-ID: -579248242		

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[204205] U112300	Datenbus empfangener Fehlerwert
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[204447] U112300	Datenbus empfangener Fehlerwert
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[20444F] U112300	Datenbus empfangener Fehlerwert
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an

Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[204563] U112300	Datenbus empfangener Fehlerwert
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[036064] C12B3FD	Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme temporäre Sichteinschränkung
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[039000] B10FCF0	Geber für Einparkhilfe vorn Funktionseinschränkung durch Umwelteinflüsse
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[012008] C12ED00	Funktionseinschränkung durch eingeschränkte Sicht Radarsensorik
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[01000F] C12D7F0	Notfallassistent Statusrückmeldung für HMI unplausibel
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[010001] C12D8F0	Kreuzungsassistent Statusrückmeldung für HMI unplausibel
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[010006] C12DCF0	Spurwechselassistent Statusrückmeldung für HMI unplausibel
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[010007] C12DDF0	Ausstiegswarnung Statusrückmeldung für HMI unplausibel
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[20506D] U105400	Steuergerät für Informationselektronik 1 Keine Kommunikation
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch

Zentralelektronik (BCM_1_BOSCH_AU651)

Identifikation:

Data Record: H12	Data Record: 0751	Fahrgestellnummer:
-----	Data Record: 4N0907063ME	AVL-ECU-ID: -1282488193

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[010020] U141500	Klemme 30-5 Unterbrechung
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an

Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	aktiv/statisch
[060339] B10AAF0	Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten Taste klemmt
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	aktiv/statisch
[063003] B10CD00	Funktionseinschränkung durch Energiemanagement
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch

Anhängerelektronik (Trailer Function Generation 3 Hella)

Identifikation:

Data Record: H12	Data Record: 0058	Data Record: 8W1907383C
AVL-ECU-ID: 802390024		

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[0A020A] C10F315	Lampe für Bremslicht am Anhänger Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	nicht bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[0A030A] C10F415	Lampe für Schlusslicht rechts am Anhänger Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	nicht bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[0A040A] C10F515	Lampe für Schlusslicht links am Anhänger Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	nicht bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[021405] B1996F0	Versorgungsspannung Klemme 30 geschaltet Unterbrechung
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	aktiv/statisch
[021406] B1996F1	Versorgungsspannung Klemme 30 Ladeleitung Unterbrechung

Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	nicht bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[021407] B1996F2	Versorgungsspannung Klemme 30 für Verschwenkung Unterbrechung
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	nicht bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[044605] B1883F5	Funktionseinschränkung durch Unterspannung Klemme 30 geschaltet
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	nicht bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch

Infotainment (MU_TI)

Identifikation:

Data Record: 044	Data Record: 3801	Fahrgestellnummer:
---: WAUZZZF22PN038611	Data Record: 4M2035070C	AVL-ECU-ID: 1182337853

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[001C33] U111000	Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[001A23] U10BA00	Lokaler Datenbus keine Kommunikation
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[001A28] U10C000	Steuergerät für Schalttafeleinsatz am optischen Datenbus keine Kommunikation
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt

Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[000015] B10CD00	Funktionseinschränkung durch Energiemanagement
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[100118] B1A07F2	Automotive Audio Bus (A2B) Slave 1 verpolzt / defekt
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch

Spurwechselassistent 3 (Rear Radar S2 Delph AU651)

Identifikation:

Data Record: H28	Data Record: 0588	Data Record: 4N0907566AM
AVL-ECU-ID: -367287488		

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[140160] C12AA00	eingeschränkte Sicht
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[140112] C12AA00	eingeschränkte Sicht
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[0B2109] C12BFF0	Radarsensorik automatische Kalibrierung nicht möglich
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch

Airbagelektronik (Airbag VW31 SME AU65x)

Identifikation:

Data Record: H09	Data Record: 2844	Fahrgestellnummer:
---: WAUZZZF22PN038611	Data Record: 4N0959655AE	AVL-ECU-ID: -838807642

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[106105] U112300	Datenbus empfangener Fehlerwert
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[100809] U112300	Datenbus empfangener Fehlerwert
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an

Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[100808] U112300	Datenbus empfangener Fehlerwert
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[100807] U112300	Datenbus empfangener Fehlerwert
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[100805] U112300	Datenbus empfangener Fehlerwert
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[100806] U112300	Datenbus empfangener Fehlerwert
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[102005] U112300	Datenbus empfangener Fehlerwert
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[930474] B130474	Steuergerät für Gurtstraßer vorn links Stellglied weicht ab
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch

Gateway (Gateway_31x_AU65x)

Identifikation:

Data Record: H08	Data Record: 0632	Fahrgestellnummer:
---: WAUZZZF22PN038611	Data Record: 4KL907468J	AVL-ECU-ID: -439862147

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[020267] U142100	Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit keine Kommunikation
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[0202F6] U164200	Ethernet Notrufmodul keine Kommunikation
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[820003] U140B00	Energiemanagement aktiv
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[FF0110] U12D000	IPv6-Adresskonflikt
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an

Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[FF0136] U122C00	Ethernet-Datenbus Zweig 1 keine Kommunikation
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch

Antriebsbatterieelektronik 2 (BMS 48V Lilon LG AU536)

Identifikation:

Data Record: H06	Data Record: 0109	Data Record: 4N0915105B
AVL-ECU-ID: 1215982728		

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[008004] P0A9400	DC/DC Wandler Fehlende Leistung
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	nicht bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch

DC/DC-Wandler (DCDC_48V_FLEX_AU581)

Identifikation:

Data Record: H20	Data Record: 0307	Data Record: 4K0959663
AVL-ECU-ID: -1514554576		

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[AF5582] U112200	Datenbus unplausible Botschaft
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch

Komfortelektronik (BCM_2_CONTI_AU651)

Identifikation:

Data Record: H16	Data Record: 0264	Fahrgestellnummer:
---: WAUZZZF22PN038611	Data Record: 4N0907064GP	AVL-ECU-ID: -1605824146

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[020030] B147918	Funkschlüssel 1 Spannung zu klein
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch

Anmerkungen:

Prüfer:

Unterschrift: