

EC Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

- 0.1. Make (Trade name of manufacturer): CUPRA
0.2. Type: K1
Variant: BEBJCL1FX2
Version: BPE1MH003051BAS
Commercial name: BORN 150 KW 58/62 KWH
0.2.1. Interpolation family's identifier: IP-MEB31_Z_A1_1912-VSS-1
0.2.3.1. ATCT family's identifier: _____
0.2.3.2. PEMS family's identifier: _____
0.2.3.3. Roadload family's identifier: _____
0.2.3.4. Roadload matrix family's identifier (if applicable): _____
0.2.3.5. Periodic regeneration family's identifier: _____
0.2.3.6. Evaporative test family's identifier: _____
0.2.3.7. Vehicle category: RL-EQ310_1P_21_002-VWVW-1
0.4. Company name and address of manufacturer: M1
0.5. SEAT, S.A.
Autovia A-2, Km. 585
ES-08760 Martorell

- 0.6. Location and method of attachment of the statutory plates: On the right B-pillar, glued or bonded
Location of the vehicle identification number: In the rear luggage compartment on the bottom plate
Vehicle identification number: VSSZZK19PP001509
0.10. Date of manufacture of the vehicle: 2022-09-20

conforms in all respects to the type described in approval e 2018/858*04001*06 issued on 2022-07-06 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric/imperial units for the speedometer and metric/imperial units for the odometer.

Martorell, 2022-09-20

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Internal Manufacturer Data



VSSZZK19PP001509

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

1. Number of axles / wheels:2 / 4

3. Powered axles (number, position):1 Axle 2

Interconnection of powered axles:-----

Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:non-automated

4. Wheelbase [mm]:2771

4.1. Axle spacing [mm]:2771

5. Length [mm]:4322

6. Width [mm]:1809

Height [mm]:1540

13. Mass in running order [kg]:1818

13.2. Actual mass of the vehicle [kg]:1860

16. Technically permissible maximum masses:

16.1. Technically permissible maximum laden mass [kg]:2270

16.2. Technically permissible mass on each axle (1/2.) [kg]:1070 / 1250

16.4. Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:-----

18. Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1. Drawbar trailer [kg]:-----

18.3. Centre-axle trailer [kg]:-----

18.4. Unbraked trailer [kg]:-----

19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:-----

20. Manufacturer of the engine:Volkswagen AG

21. Engine code as marked on the engine:EBU

22. Working principle:-----

23. Pure electric:yes

23.1. Class of hybrid (electric) vehicle:-----

24. Number and arrangement of cylinders:-----

25. Engine capacity [cm³]:-----

26. Fuel:Electro

26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:-----

26.2. Type of dual fuel engine:-----

27. Maximum power:-----

27.1. Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine):----- / -----

27.2. Maximum hourly output [kW] (electric motor):-----

27.3. Maximum net power [kW] (electric motor):150.00

27.4. Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):70.00

28. Gearbox (type):automatic

28.1. Gear:-----

28.1. Gearbox ratios:-----

28.1.2. Final drive ratio:-----

28.1.2. Total gear ratios:-----

29. Maximum speed [km/h]:160

30. Axle(s) track (1/2.) [mm]:1537 / 1513

35. Fitted tyre/wheel combination/energy/efficiency class of RRC/tyre category used for CO₂ determination:

Axle 1:215/50 R19 93T / 7.5JX19 ET50 / B / C1

Axle 2:215/50 R19 93T / 7.5JX19 ET50 / B / C1

36. Trailer brake connections:-----

38. Code for bodywork:AC

40. Colour of vehicle:GREY

41. Number and configuration of doors:5 / ie. 2, ri. 2, ba. 1

42. Number of seating positions (including the driver):5

42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:---

42.3. Number of wheelchair user accessible position:---

46. Sound level

Stationary [dB(A) at min⁻¹]:----- / -----

Drive-by [dB(A)]:64.00

Exhaust emission level:AX

Parameters for emission testing of Vind:1932

Test mass [kg]:1932

Frontal area [m²]:-----

Road load coefficients

47.1.3.0.10 [N]47.1.3.1.11 [N/(km/h)]47.1.3.2.12. [N/(km/h)²]

121.2648930.5130000.027597

47.2. Driving cycle:3b

47.2.1. Driving cycle class:3b

47.2.2. Downscaling factor (f_{desc}):-----

47.2.3. Capped speed:no

48. Exhaust emissions:715/2007*2018/1832AX

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)

Petrol / COTHC NMHC NO_x THC + NO_x NH₃ Particles Particles #

Diesel-----

LPG/CNG-----

Other-----

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI)

Petrol / COTHC NMHC CH₄ NO_x NH₃ Particles Particles #

Diesel-----

LPG/CNG-----

Other-----

48.1. Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]:48.2.

Declared maximum RDE values (if Complete RDE trip:Urban RDE trip:-----

NO_x [mg/km]Particles (number) with exponent (#/km)

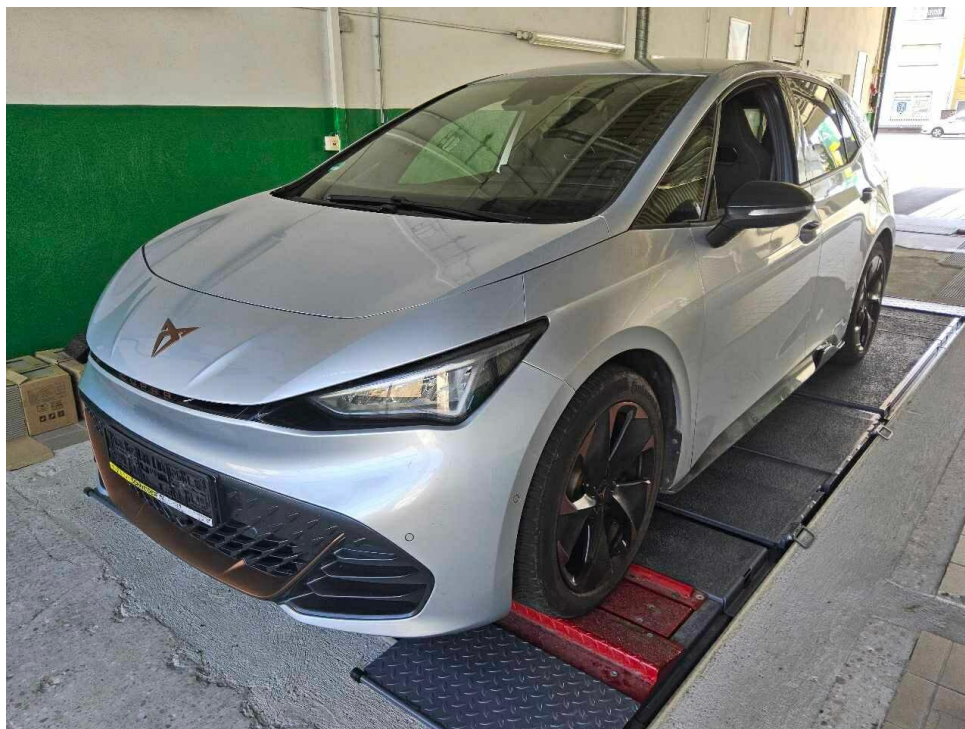


Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

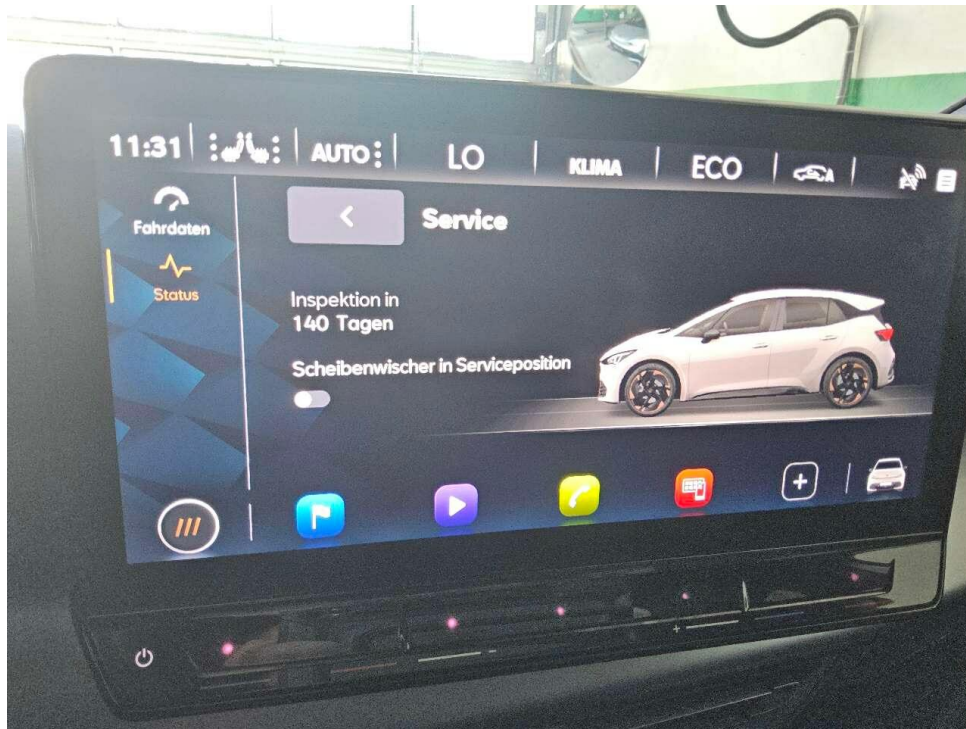


Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

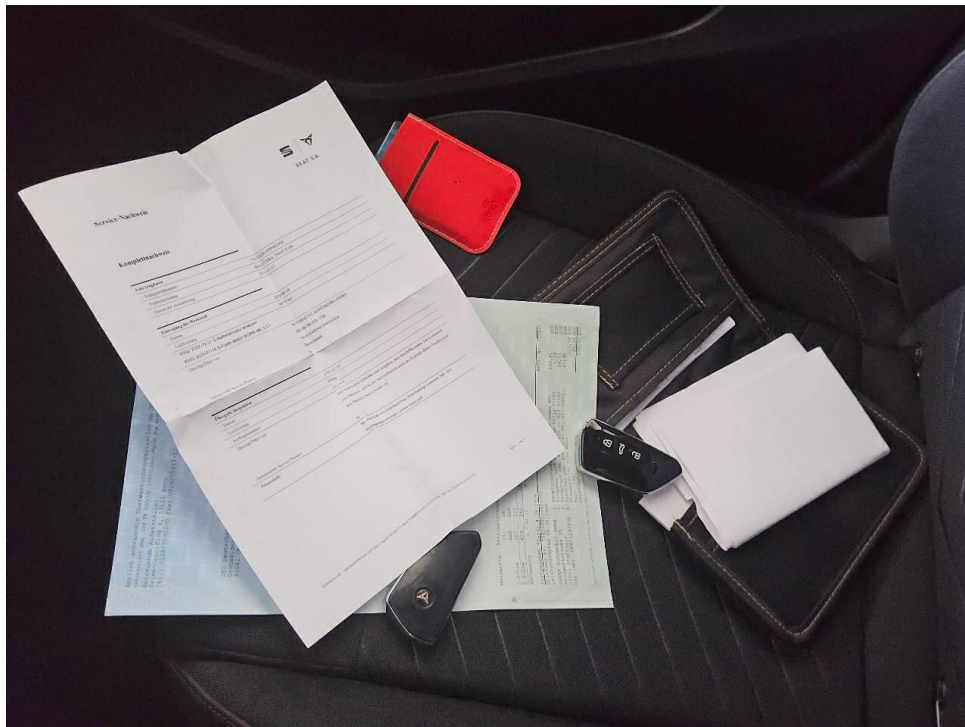


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

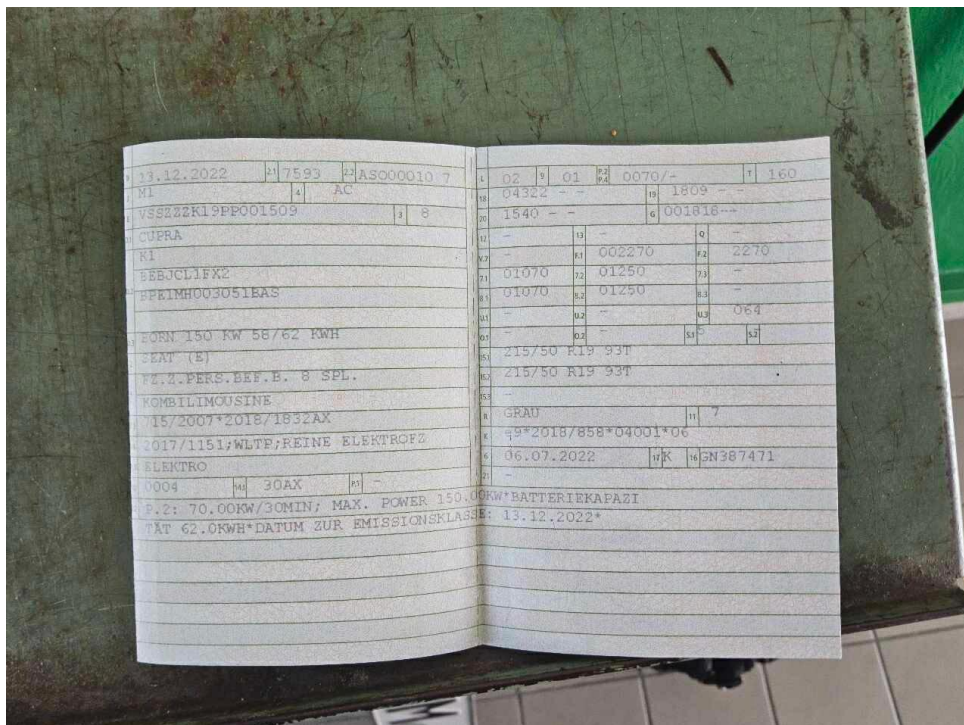


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

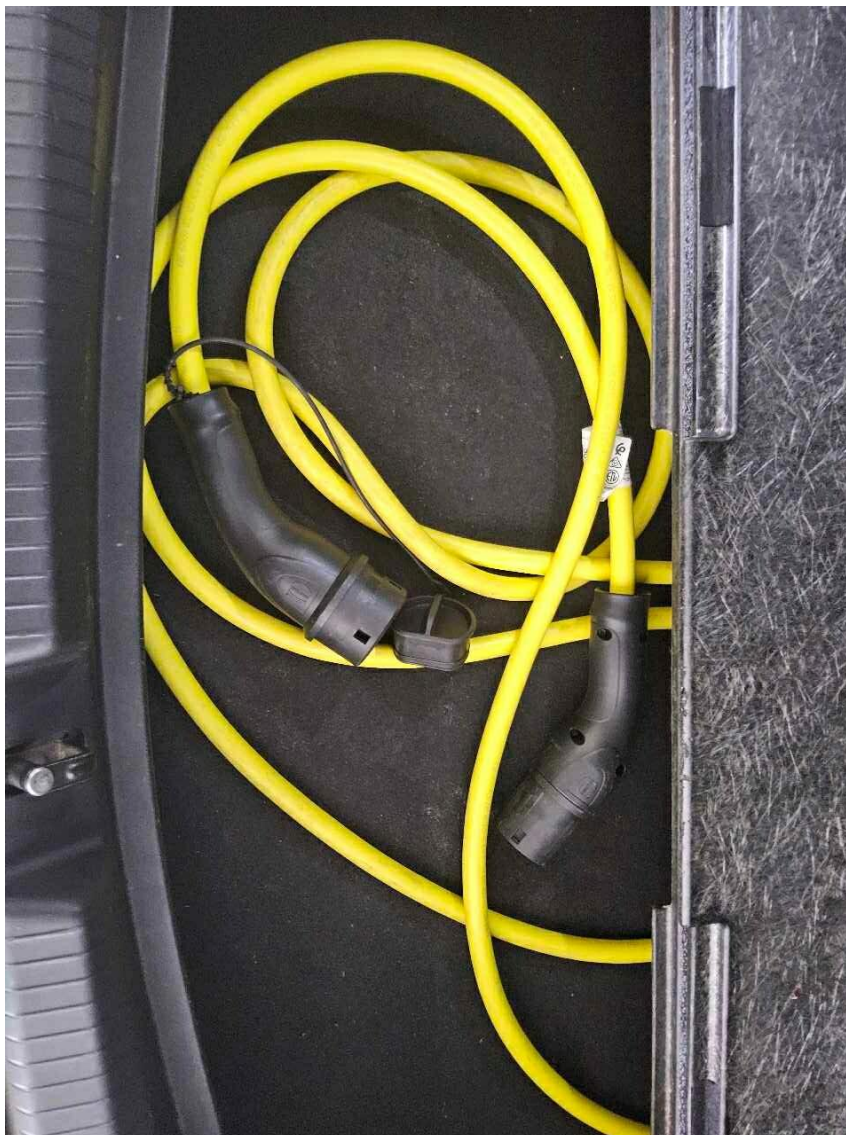


Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug

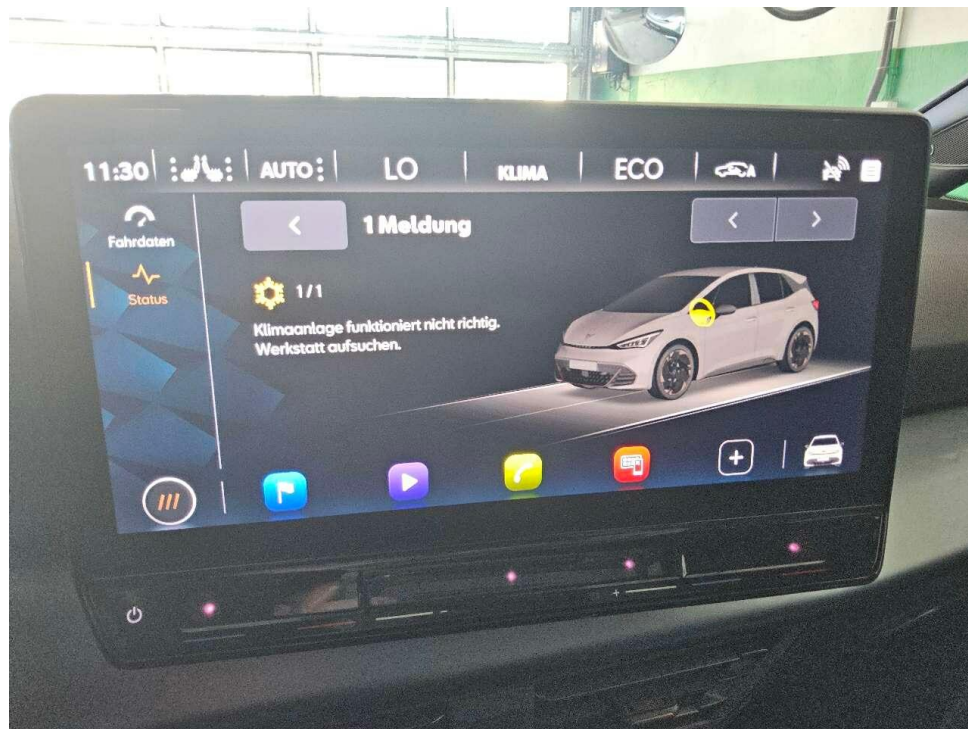


Bild 14 : Fehlermeldung Klimaanlage
Klimaanlage funktioniert nicht richtig, prüfen ggf. instandsetzen



Bild 15 : Glanzgedrehte LM-Felge hinten rechts verkratzt



Bild 16 : Glanzgedrehte LM-Felge hinten rechts verkratzt

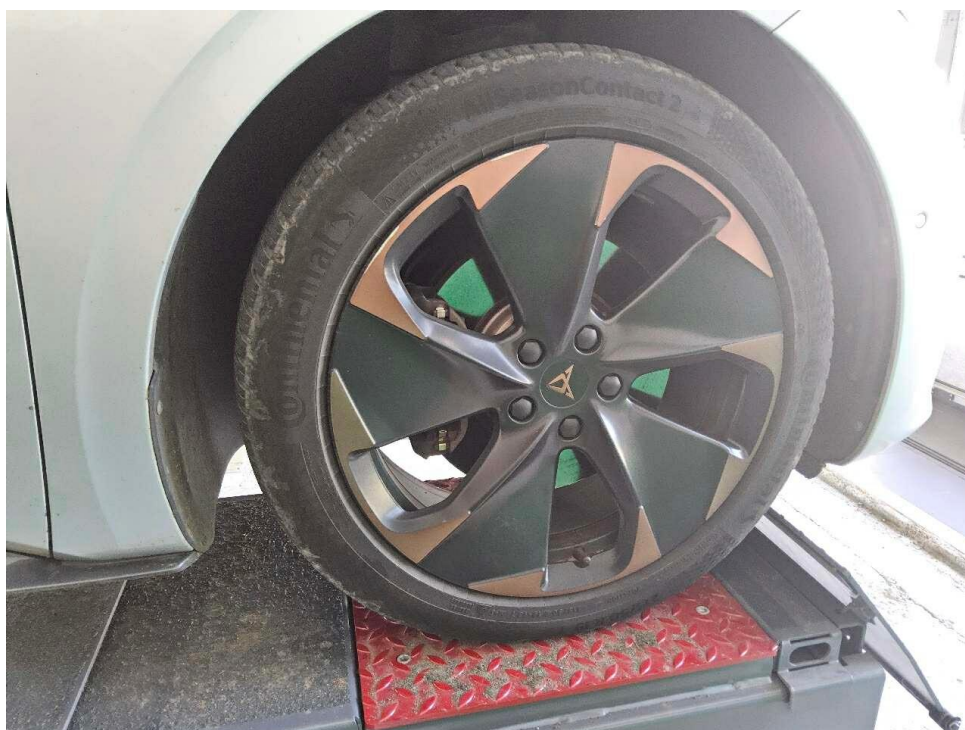


Bild 17 : Glanzgedrehte LM-Felge vorne rechts verkratzt



Bild 18 : Glanzgedrehte LM-Felge vorne rechts verkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 417406
Hersteller Cupra
Model Born
Variante DE - LimS5 150, (58 kWh), 2021 - 2024 60 kWh 63 kWh
Listenpreis 35.848,74
VIN VSSZZZK19PP001509
Erstzulassungsdatum 1.12.2022
Kennzeichen M QX138E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 417406

21.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023102294	17.02.2023	Beifahrerseite Außenspiegel Fahrerseite Außenspiegel	505,84
2024104875	03.04.2024	Fahrerseite Kotflügel vorne Stoßfänger vorne links	1.355,65
2024105172	03.04.2024	Beifahrerseite Seitenteil hinten	2.438,02

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 91 µm bis 295 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel vorne links
- Tür vorne links
- Seitenwand hinten rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.12.2022	Letzte Zulassung	13.12.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	CUPRA
Marke	CUPRA	Typ / Verkaufsbez.	Born 150kW/58kWh
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZK19PP001509
HSN / TSN	7593 / ASO	Schlüssel-Nr.	10640170
Km-Stand abgelesen	118660	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	70	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
			Elektrofz
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Silber (C7A)
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 50 R 19 93 T	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A / O	6 mm
rechts	215 / 50 R 19 93 T	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A / O	6 mm
2 links	215 / 50 R 19 93 T	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A / O	5 mm
rechts	215 / 50 R 19 93 T	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A / O	5 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbag-System, vorne und hinten, Ambientebeleuchtung in der Türverkleidung, vorne, Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch, auf Beifahrerseite konvex, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Liquid Grey, Batteriegarantie 8 Jahre, maximal 160.000 km, Bremsleuchte, dritte, C-Säule mit CUPRA Designelement, CCS-Ladedose, CUPRA Drive Profile, CUPRA Schriftzug auf Heckklappe, CUPRA Seitenschweller in Liquid Grey, CUPRA e-Sound, Dachhimmel in Black, Dekorelementen, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 1 Gang Automatik, Heat pump, Heckscheibenwischer, Heckspoiler in Wagenfarbe, Heckstoßfänger und Diffusor in Wagenfarbe, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts sowie auf Beifahrersitz, Innenspiegel automatisch abblendend, Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf), Klimaanlage: Climatronic mit elektronischer Temperaturregelung, Kopfstützen, 2 vorne, Kopfstützen, 3 hinten, Lackierung: Uni, Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A, Lenkrad: CUPRA Supersport-Multifunktionslenkrad in Leder, Licht: Voll-Scheinwerfer, Mittelarmlehne vorne, Mittelkonsole mit integriertem Staufach und Getränkehalter, Müdigkeitserkennung, Notruf-Service, Progressivlenkung, Radio: Radio-, Navigations- und Multimediasysteme, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder CYCLONE 7,5J x 18", Sicherheitsgurte -vorne und hinten, Sitze: 3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: CUPRA Sportschalensitze vorne, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sonnenblenden mit Make-up Spiegel, beleuchtet, Sportpedalerie in Aluminiumoptik, Spurhalteassistent, Steckdose 12-V im Gepäckraum, Stoßfänger vorne in Wagenfarbe, Ultraschall-Einparkhilfe vorne und hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Wegfahrsperr, elektronisch, Wärmeschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 140 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Klimaanlage funktioniert nicht richtig, prüfen ggf. instandsetzen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 14)
2. Glanzgedrehte LM-Felge vorne rechts verkratzt, erneuern (Bild 17, 18)
3. Glanzgedrehte LM-Felge hinten rechts verkratzt, erneuern (Bild 15, 16)