

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	30.05.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	15.06.2026
Referenznummern	0002073541

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF07XXWPG7NU73327		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Frost-Weiss / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Transit Connect 1.5 EcoBlueTrend	Laufleistung abgelesen	48.377 km
Erstzulassung	15.03.2023	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 74 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60 R16 97 V	4 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60 R16 97 V	4 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60 R16 97 V	5 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60 R16 97 V	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten		3. Bremsleuchte	
Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antischlupfregelung (ASR)		Antriebsart: Frontantrieb	
Audio-Paket 2		Audiosystem: Radio	
Audiobedienung am Lenkrad		Bluetooth-Schnittstelle	
Radioempfang digital (DAB)		AUX-IN-Anschluss	
Batterie 60 Ah		Batterie verstärkt	
Bord-/Verbrauchscomputer		Eco-Anzeige für verbrauchoptimiertes Fahren (EcoCoach)	
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Erhöhte Nutzlast		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent		Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür links	
Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür rechts		Fensterheber elektrisch vorn	
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf		Frontscheibe heizbar	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		Getriebe Automatik - Typ: 8F35 (8-Stufen)	
Getränkehalter vorn		Gurtstraffer	
Heckklappe verglast		Heckscheibe heizbar	
Heckscheibenwischer		Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	
Intelligent Protection System (IPS)		Airbag Fahrerseite	
Airbag Beifahrerseite		Airbag Beifahrerseite abschaltbar	
Seitenairbag vorn		Kopf-Schulter-Airbag vorn	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz		Karosserie/Aufbau: Kombi	
Kindersicherung elektrisch		Klimaanlage	
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar		Leseleuchte vorn	
Modellpflege		Motor 1,5 Ltr. - 74 kW EcoBlue TDCi KAT	
Nebelscheinwerfer		Radstand 3062 mm	
Reifen-Reparaturkit		Rußpartikelfilter	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5	
Schaltpunktanzeige		Schiebetüren beidseitig	
Servolenkung elektrisch		Sitz-Paket 45	
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links		Stahlfelgen 6,5x16	
Start/Stop-Anlage		Starter-Paket	
Stoßfänger Wagenfarbe		Tagfahrlicht	
USB-Anschluss		Verglasung getönt	
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Zusatzheizer für Dieselmotor			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Airbag-Paket	✓	Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	✓
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	✓	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	✓
Rückfahrkamera	✓	Parkpilotsystem hinten	✓
Innenspiegel mit Ablendautomatik	✓	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	✓
Scheibenwischer mit Regensensor	✓	Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	✓
Schmutzfänger hinten	✓	Schmutzfänger vorn	✓
Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	✓	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	✓
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 19, Bild 20)	581,49 €	407,04 €
Stoßfänger vorne Verkleidung unterhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 17, Bild 18)	645,28 €	451,70 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe komplett, fehlt, ersetzen (Bild 13)	45,00 €	45,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 16)	132,77 €	132,77 €
Inspektion groß Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 14, Bild 15)	640,85 €	640,85 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	2.045,39 €
Minderwert	1.677,36 €
Händlereinkaufspreis	10.225,00 €
Händlerverkaufspreis	11.775,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 20 Fotos.

Rudzinski, Bernd

 Der Sachverständige, 16.06.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

Fotoanlage



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

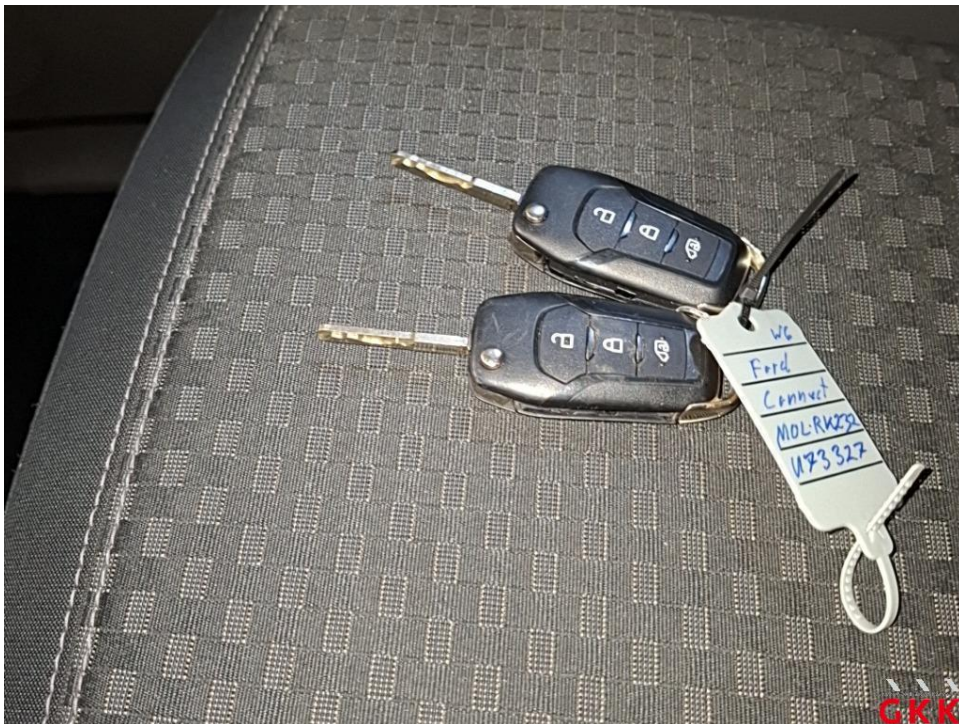


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13 Bordmappe, komplett, fehlt, ersetzen



Bild 14 Inspektion groß, Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage

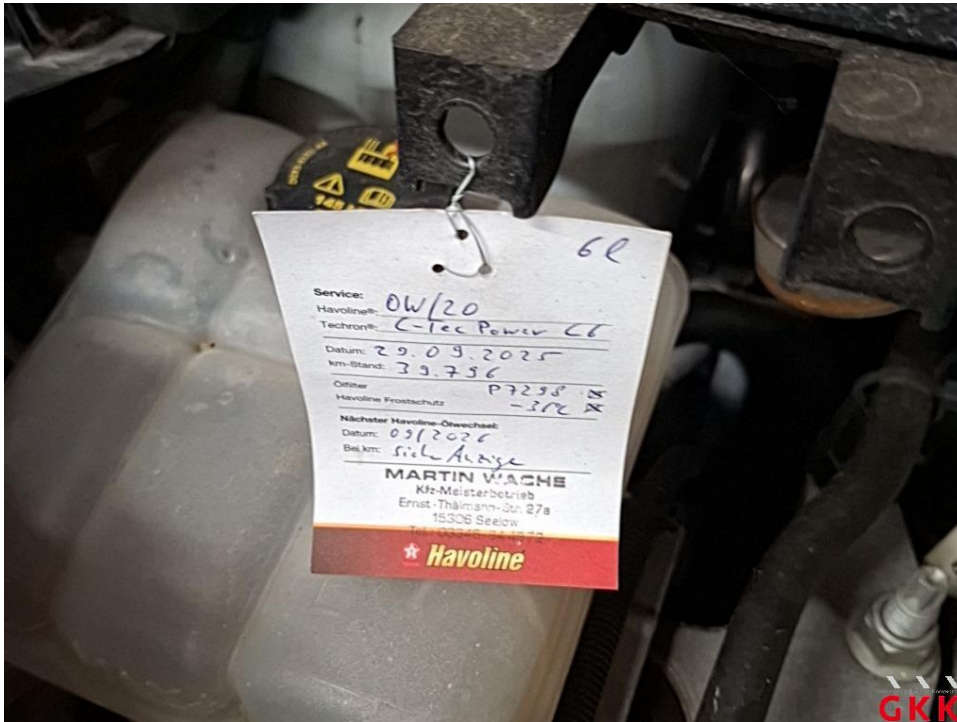


Bild 15 Inspektion groß, Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 16 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 17 Stoßfänger vorne, Verkleidung unterhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 18 Stoßfänger vorne, Verkleidung unterhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 20 Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren