

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002430456
Besichtigt am:	15.05.2026 11:04
Berichts-Nr:	10610309
FIN:	WVWZZZCDZNW188466

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CNW
Erstzulassungsdatum:	05.05.2022
Laufleistung:	63.153 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	457 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Media"	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Doppelton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Drehstromgenerator 140 A
4 Leichtmetallräder "Norfolk" 7 J x 16	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
6+1 Lautsprecher	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
6-Gang-Schaltgetriebe	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Elektronische Differenzialsperre XDS
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Entriegelung Hintersitz Standard
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Autobahnlicht	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Batterie 320A (59Ah)	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Heckspoiler
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel abblendbar
Betriebsspannung 12 V	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug und Wagenheber	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Car2X	Keine Aktionsausführung
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dachhimmel	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Allergen-Filter
Dämpfung hinten, Basis 1	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dämpfung vorn	Komfortausstattung
Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	

Komfortsitze vorn	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Ladekabel
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Lichtassistent
Kurzheck	Ohne Mode3 Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
LED-Rückleuchten	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Scheinwerfer	Ohne Spurwechselassistent
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Trennwand
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Linkslenker	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelkonsole	Ohne zus.Zierleisten
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Zusatz-/Standheizung
Motorenstart Standard	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Müdigkeitserkennung	Radio
Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar	Radstand
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Rechtsverkehr
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 205/55 R 16
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifenkontrollanzeige
Normal-Lackierung	Reifenlieferanten für EU Länder
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Schaltgetriebe MQ 281
Ohne 2. Batterie	Schalthebelknauf in Leder
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen hinten
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenbremsen vorn
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Dachreling	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Dynamic Drive Control	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Feuerlöscher	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne Head-Up Display	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Individualeinbau	Sprachbedienung
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Stabilisator hinten

Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Steuerung - Mobile Onlinedienste 48/21
Stoßfänger in Wagenfarbe
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Türgriffmulden beleuchtet
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vierlenkerachse
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen
205/55 R 16 H
Winterräder Stahl (zusätzlich), 6,5 J x 16, Winterreifen 205/55
R 16 H

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	5,5 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	5,5 mm
Goodyear	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	2,5 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	2,5 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	3,5 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	3,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Kratzer	Lackieren
2	Tür hinten links	Kratzer	Lackieren
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
6	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	Ersetzen
8	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen
9	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
10	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	226,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCDZNW188466

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

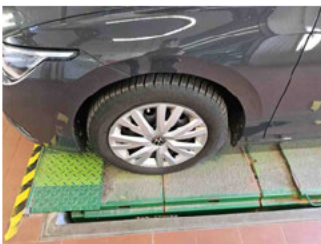

Räder - Rad montiert vorne
links

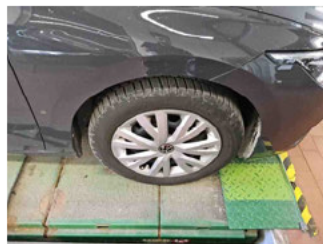

Räder - Rad montiert vorne
rechts

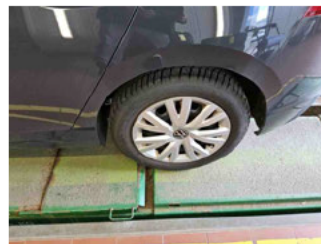

Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

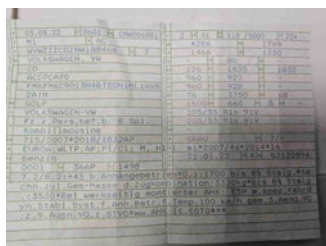

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne rechts - Kratzer - Lackieren



2 - Tür hinten links - Kratzer - Lackieren



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


5 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



6 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



7 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Ersetzen

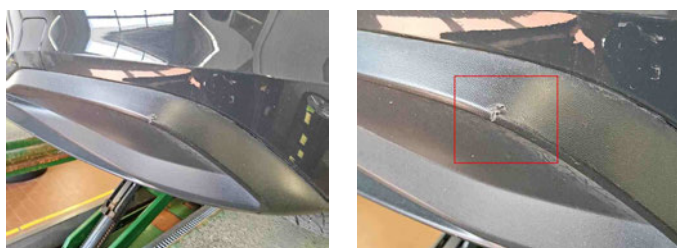

8 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen



9 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



10 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

