

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten

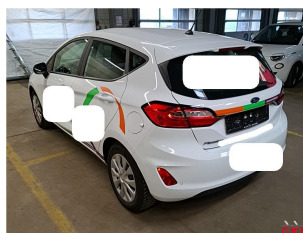

Vorgang

Ihr Auftrag vom	29.05.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	15.06.2026
Referenznummern	0002052799

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF0JXXGAHJNL85639		
Fahrzeugart	PKW - Schräghecklimousine	Farbton / Lackart	Frost-Weiss / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	02/2027
Typ / Verkaufsbez.	Fiesta 1.1 Cool & Connect	Laufleistung abgelesen	84.172 km
Erstzulassung	11.03.2022	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	1.084 ccm / 55 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Semperit	195/60 R15 92V	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Semperit	195/60 R15 92V	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Semperit	195/60 R15 92V	6 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Semperit	195/60 R15 92V	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 20.02.2025 bei km 59.404.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger vorne beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Beifahrerseite abschaltbar		Anti-Blockier-System (ABS)	
Außenspiegel elektr. verstellbar		Außenspiegel Wagenfarbe	
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert		Bord-/Verbrauchscomputer	
Dachspoiler Wagenfarbe		Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent		Fußmatten Velours - vorn	
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage		Getriebe 5-Gang - Typ: 5MX65	
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter		Intelligent Protection System (IPS)	
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	
Seitenairbag vorn		3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	
Gurtstraffer		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	
Karosserie: 5-türig		Klimaanlage	
Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)		Kühlergrill schwarz	
Lackierung Race-Rot		Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	
Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß		Mittelkonsole	
Getränkehalter vorn		Modellpflege	
Motor 1,1 Ltr. - 55 kW Ti-VCT		My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	
Otto-Partikelfilter (OPF)		Reifen-Reparaturkit	
Reifendruck-Kontrollsystem		Rücksitz geteilt	
Rücksitzlehne klappbar		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	
Scheinwerfer LED		Heckleuchten LED	
Tagfahrlicht LED		Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	
Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion		Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	
Servolenkung elektrisch		Sitz vorn links höhenverstellbar	
Sonnenblende links mit Spiegel		Sonnenblende rechts mit Spiegel	
Stahlfelgen 6x15		Start/Stop-Anlage	
Stoßfänger Wagenfarbe		Türgriffe außen Wagenfarbe	
Verglasung getönt		Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)	✓	Radioempfang digital (DAB)	✓
Audiobedienung am Lenkrad	✓	6 Lautsprecher	✓
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	✓	AUX-IN-Anschluss	✓
Farbdisplay (8 Zoll)	✓	Einparkhilfe hinten	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) vorne rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 15, Bild 16)	41,15 €	22,63 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	220,00 €	220,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Teppich vorne links, beschädigt, Smartrepair (Bild 18)	80,00 €	80,00 €
Fußmatte(n) vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 17)	45,36 €	24,95 €
Multimedia, Navigation (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Antenne Stab, beschädigt, ersetzen (Bild 14)	65,04 €	35,77 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	451,55 €
Minderwert	383,35 €
Händlereinkaufspreis	5.525,00 €
Händlerverkaufspreis	6.675,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 18 Fotos.

Rudzinski, Bernd

 Der Sachverständige, 16.06.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage

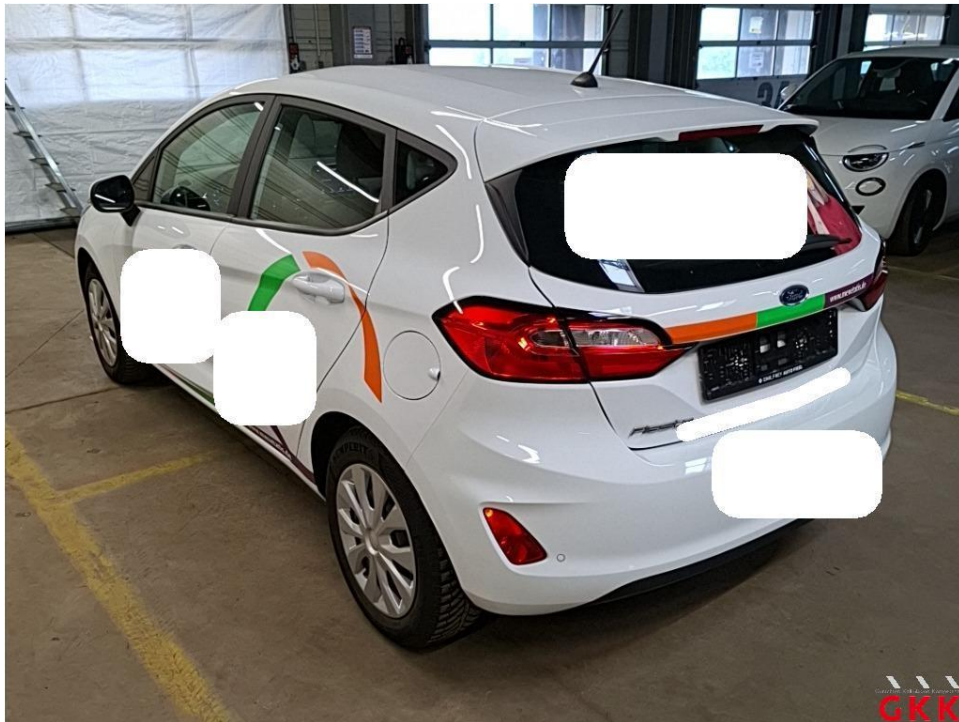


Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

Fotoanlage



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

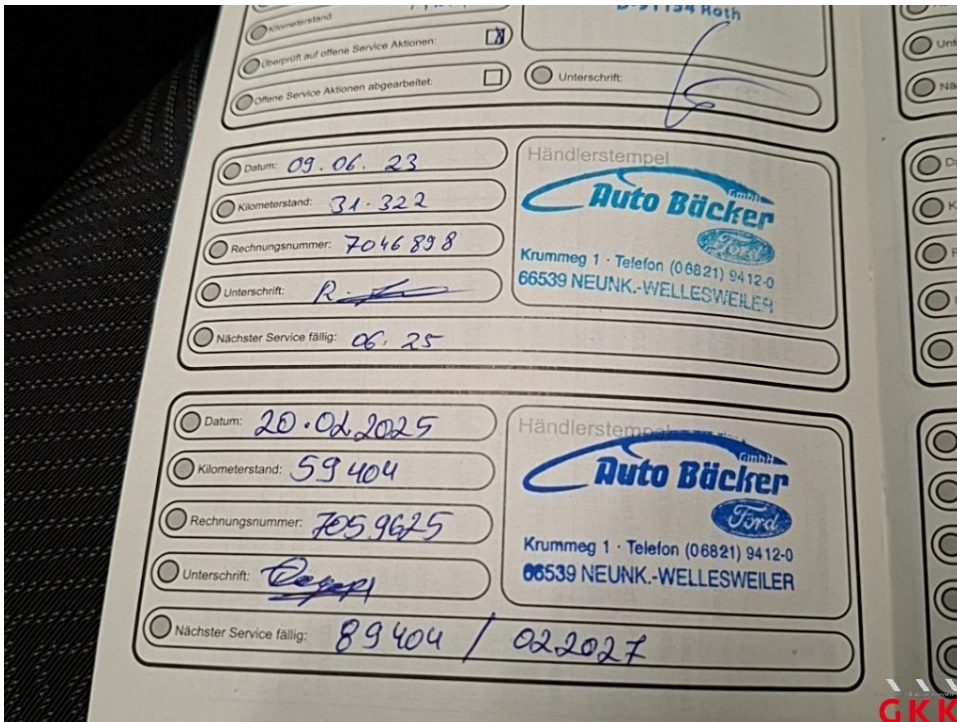


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13

Fotoanlage



Bild 14 Antenne, Stab, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Radkappe(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 16 Radkappe(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 18 Teppich, vorne links, beschädigt, Smartrepair