



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46393198
Auftrags-Nr / Referenz: 50155438_1
Besichtigungsdatum: 26.05.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	MAXUS Deliver 9 2.0 Transporter RWD LUXURY		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LSH14J7C7PA105878
Erstzulassung	30.04.2024	Laufleistung (abgelesen)	34.539 km
HSN/TSN	2184 / AAH 00015	Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Fahrzeugart	Transporter	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EUROVI; E; M, N	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell
Farbe	Schwarz Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	109 kW / 1.996 ccm	Nächste HU	03/2028
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	10 Monat(e)
Letzte Wartung	03/2026 bei 25.000 km	Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	3.500 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/list	2/1	Anzahl Sitze / Türen	3 / 4
Vertragsnummer	50155438_1	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/65 R16 121/119S C	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	7mm / 7mm	i.O.
2	235/65 R16 121/119S C	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	235/65 R16 121/119S C	Sommerreifen auf Stahl	Hankook	9	

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
10-Zoll-Touchscreen mit Apple CarPlay und Android Auto
Airbag: Fahrer- und Beifahrerairbag
Airbag: Seitenairbags
Airbag: Vorhangairbags
Alarm
Audiosystem mit MP3-Funktion



Bezeichnung
Automatische Türentriegelung
Automatisches Notbremssystem (AEBS) Wenn ein Fußgänger oder ein anderes Fahrzeug auf Ihrer Straße erkannt wird, deaktiviert AEBS das Gaspedal und betätigt die Bremsen, um das Risiko eines schweren Unfalls zu verringern.
Außenspiegel mit integriertem Totwinkelspiegel und Blinkleuchte
Außenspiegel, elektrisch verstellbar und beheizbar
Berganfahrhilfe (HHC)
Bluetooth- Freisprecheinrichtung
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Chromzierleisten in den Türen
Dieselpartikelfilter DPF
Doppelte LED-Innenbeleuchtung im Laderaum
Drehzahlmesser
eCall Automatischer Notruf bei Unfall
Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe vorn
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Fahrmodusschalter (Power/Normal/Eco)
Fensterheber elektrisch
Garantie: 3 Jahre Herstellergarantie oder 160.000 km - das zuerst Erreichte gilt
Geschwindigkeitsregelanlage
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Gummibodenbelag im Passagier- und Laderaum Laderaumverkleidung halbhoch
Heckstoßfänger Vordere und hintere Stoßstange, teillackiert in Karosseriefarbe
Innentürverkleidung
Instrumententräger mit Dekorelementen im Carbon Look
Keyless-System mit 2 SmartKeys
Klimaanlage
Kopfstützen (3)
Laderaumverkleidung (halbhoch)
LED-Scheinwerfer
Lenkrad höhenverstellbar
Lenkradfernbedienung für Audiosystem
Lichtsensoren
Multifunktionslenkrad
Nebelscheinwerfer
Nebenantrieb: PTO / Nebenantrieb am Getriebe
Polster: Stoff
Regensensor
Reifendruckkontrollsystem
Räder: Leichtmetallfelgen 16" mit Reifen 235/65 R16C
Räder: Vollwertiges Reserverad unter dem Fahrzeug
Rückfahrkamera
Rückleuchten LED



Bezeichnung
Servolenkung elektrisch
Sitze: Beifahrerdoppelsitzbank
Sitze: Fahrersitz 8-fach verstellbar mit einer verstellbaren Armlehne
Spurverlassenswarner (LDW)
Spurwechselassistent (LCA) und Totwinkelassistent (BSD)
Start-Stopp-System
Tagfahrlicht LED
Tür: Heckflügeltüren mit 263° Öffnungswinkel
Tür: Schiebetür rechts
Wegfahrsperr
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Griff außen - lose - instandsetzen
2	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
4	Motor	Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern
5	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair
6	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair
7	Kraftstoffanlage	Tankklappe - verformt - erneuern
8	Interieur	Laderaumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verformt - erneuern
10	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb.
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum

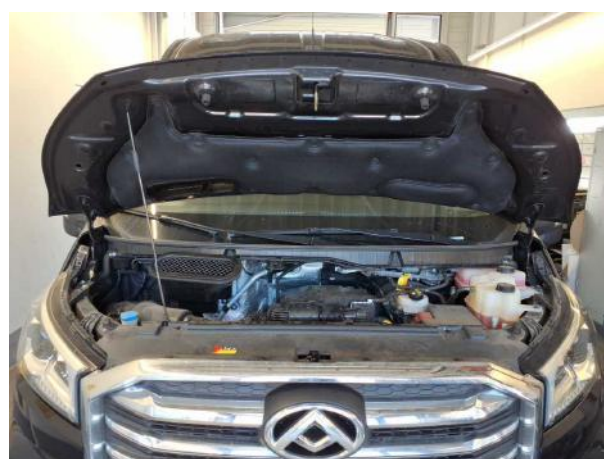


Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne

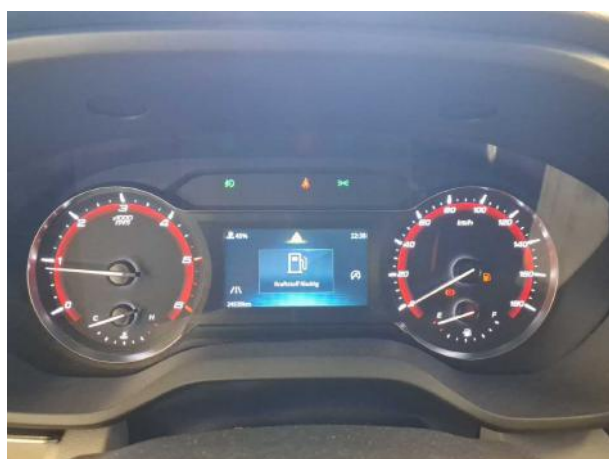


Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

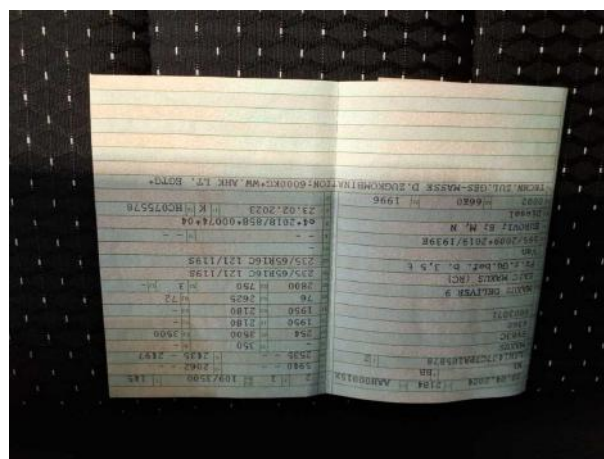


Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Innenraum hinten



Abbildung 15: Montierte Bereifung

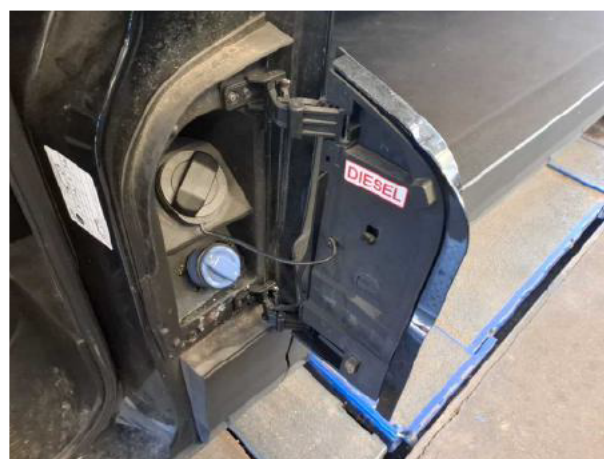


Abbildung 16: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 17: Sonstiges

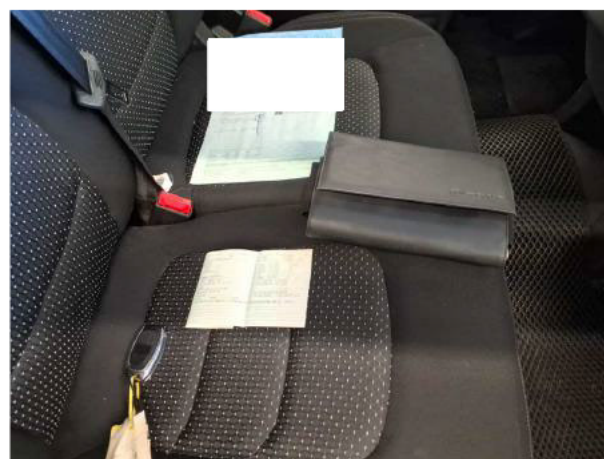


Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Griff außen - lose - instandsetzen



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschad...
- Smart Repair



Beschädigung #4: Motor: Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern




Beschädigung #4: Motor: Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair

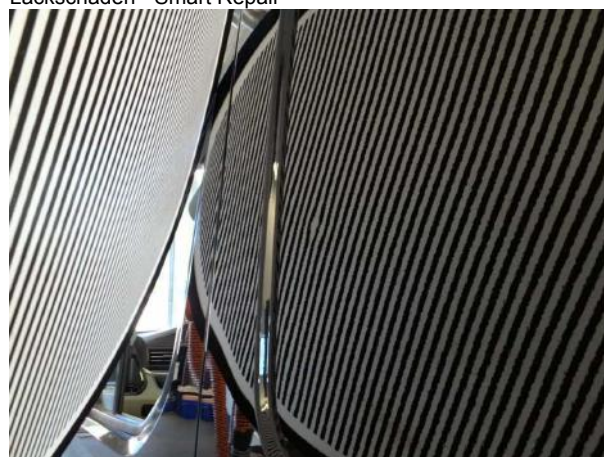


Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair

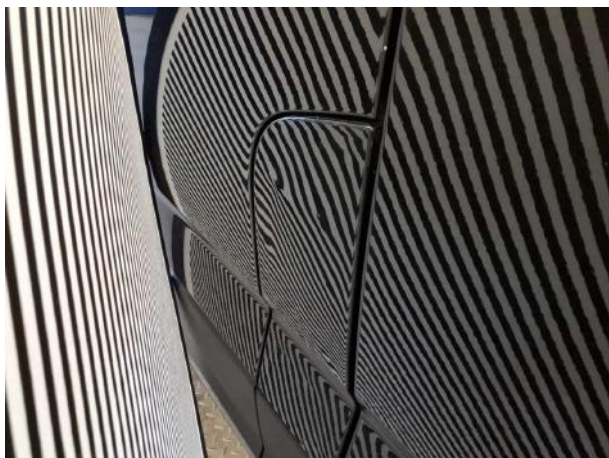

Beschädigung #7: Kraftstoffanlage: Tankklappe - verformt - erneuern

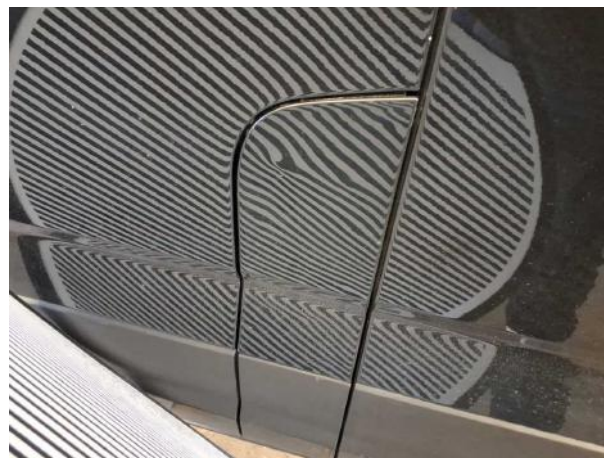

Beschädigung #7: Kraftstoffanlage: Tankklappe - verformt - erneuern



Beschädigung #8: Interieur: Laderaumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderaumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderaumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderaumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderaumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderaumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderaumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderaumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderaumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderaumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung




Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung

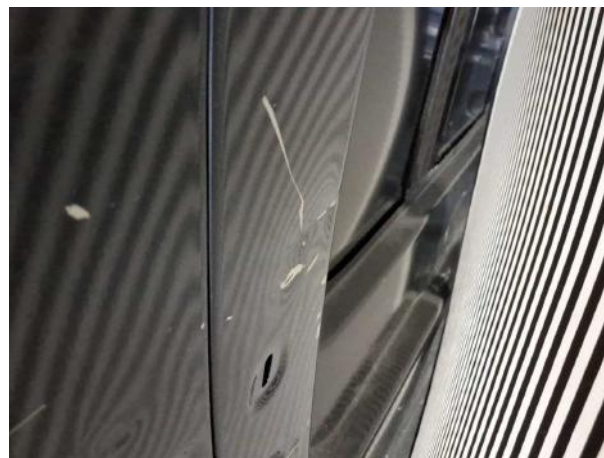

Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung




Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung

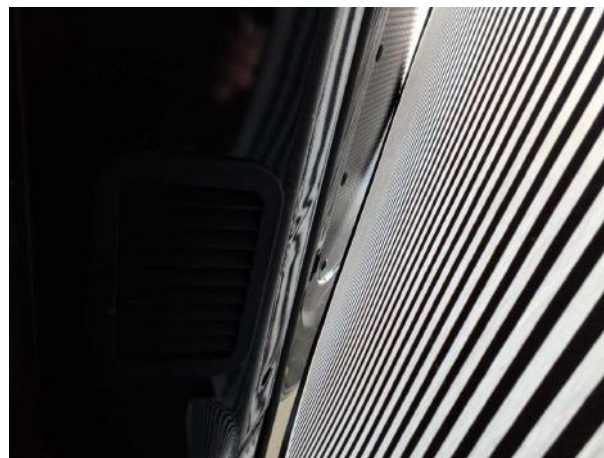

Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderaumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderaumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderaumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderaumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderaumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderaumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung




Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung




Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung

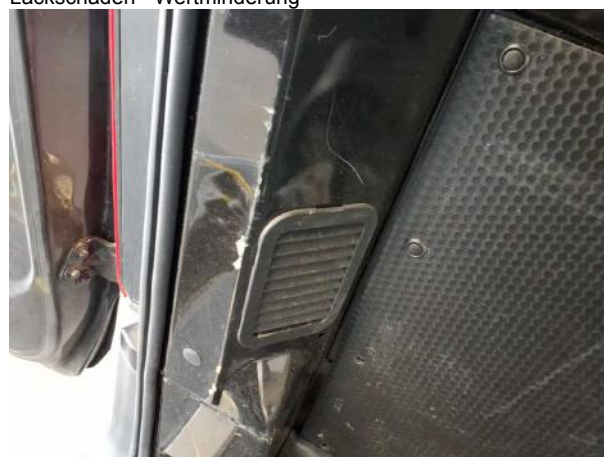


Beschädigung #8: Interieur: Laderraumunterteilung - Delle / Lackschaden - Wertminderung

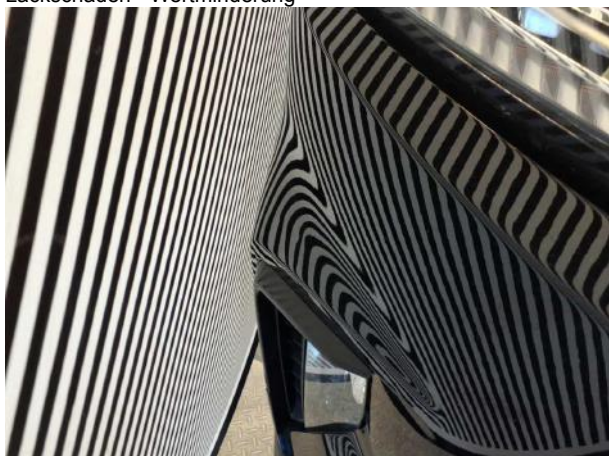


Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern

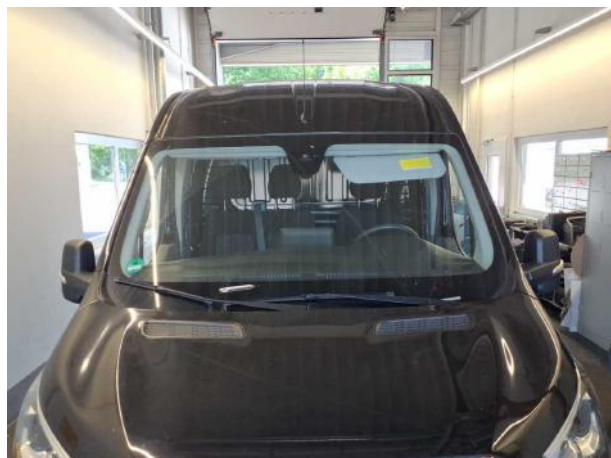

Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

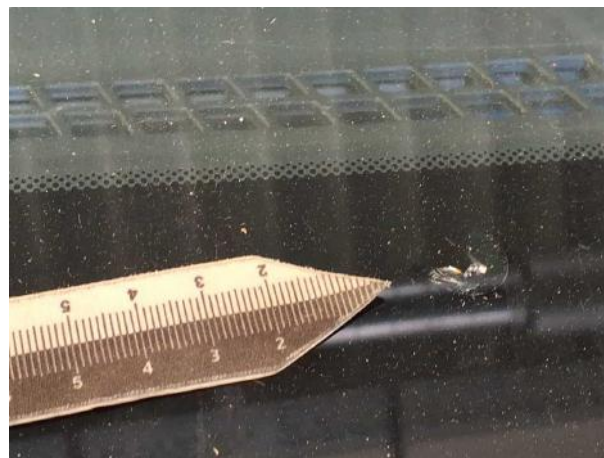

Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts