

Bewertungsgutachten / Rechedaten

Kennzeichen **MZ DI36E** **FIN** **KMHC851JFNU088762**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.12.2022	Letzte Zulassung	14.12.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Ioniq (2016->) / IONIQ Style-Paket Elektro	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHC851JFNU088762	HSN / TSN	8252 / AHL
DAT Europa-Code®	013451200500003	DAT Marktindex	DE003 6286
Km-Stand abgelesen	37117	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	25	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Gänge	1	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Amazon Gray / A5G		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 05.03.2026 (Besichtigung 05.03.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		40.300,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		590,24 EUR
Listenneupreis gesamt		40.890,24 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		17.370,43 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 46000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 37117 / -8883		
Laufleistungskorrektur	+	429,64 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	623,00 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		18.423,07 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	132,67 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		18.555,74 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	111,40 EUR
Zwischensumme I		18.444,34 EUR
Zwischensumme II		18.444,34 EUR
Reparaturkosten (mit 279,50 EUR MwSt.)	-	1.750,54 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 2.665,40 EUR MwSt.)	16.700,00 EUR	16.693,81 EUR
Handelsspanne (mit 392,93 EUR MwSt.)	2.460,00 EUR	2.460,96 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 2.272,47 EUR MwSt.)	14.240,00 EUR	14.232,85 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	VK
11000	Metallic-Lackierung	590,24*		132,67
Summe Sonderausstattung		590,24		132,67 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Serviceheft ohne Einträge, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 8)	500	100	-500,00
2. Motorhaube Kratzer, lackieren (Bild 9, 10, 11, 12)	640	45.71	-292,54
3. Zierblende Stoßfänger hinten verschrammt, smart repair (Bild 13)	150	100	-150,00
4. Stoßfänger hinten verschrammt, smart repair (Bild 14)	150	100	-150,00
5. Verkleidung Stoßfänger hinten verschrammt, erneuern (Bild 15)	440	100	-440,00
6. Blinkerglas Spiegel rechts beschädigt, erneuern (Bild 16)	218	100	-218,00
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	2.098		-1.750,54 EUR

Der Sachverständige
Benjamin Zenn

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Borsigallee 24B, 60388 Frankfurt

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Frankfurt
Borsigallee 24B
60388 Frankfurt
Telefon 069 / 42083-0
Fax 069 / 42083-109
E-Mail
frankfurt-main.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Benjamin Zenn
Tel. direkt 069 42083-0
Tel. mobil 015254590519

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **MZ DI36E** **FIN** **KMHCH851JFNU088762**

Vertragsnummer	46197092
Auftragsnummer	31135977
Rahmenkostenstelle	ZUB
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	06.08.2026, per e-Mail durch Frau Patricia Steinbrinck
Besichtigung	05.03.2026 um 14:15 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Frankfurt, Borsigallee 24B, 60388 Frankfurt

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 05.03.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	11.966,39 EUR	14.240,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	14.033,61 EUR	16.700,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 06.08.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Frau Patricia Steinbrinck. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 05.03.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 05.03.2026 um 14:15 Uhr durch Herrn Benjamin Wartini bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Frankfurt, Borsigallee 24B, 60388 Frankfurt, im Beisein von Herr Bohlender.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

DCCS DEUTSCHLAND GMBH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz
MZ DI36E
14.12.2022
14.12.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

12 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	Ioniq (2016->) / IONIQ Style-Paket Elektro
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	8252 / AHL
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHC851JFNU088762
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Amazon Gray
Lackierung	A5G
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung / Hubraum	25 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Gänge	1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	37.117

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 H	Kumho / WinterCraft WP51	W / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Kumho / WinterCraft WP51	W / O	5 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 H	Kumho / WinterCraft WP51	W / O	7 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Kumho / WinterCraft WP51	W / O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Serienausstattung

3. Bremsleuchte, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad, Audio-Navigationssystem, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 100 kW (cont. 26 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System), Fahrassistenten-System: Stauassistent, Fahrassistenten-System: Verkehrsschildassistent, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fensterzierleisten verchromt, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC, Getriebe für Elektrofahrzeug, Gurtstraffer, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, LM-Felgen 6,5x16 (10-Arm, Turbinen-Design), Ladekabel mit Typ 2-Stecker, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen, Leseleuchte, Leuchtweitenregelung automatisch, Licht-aus-Automatik, Lüftungsdüsen hinten, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Modellpflege, Notladekabel (ICCB), Parkbremse elektrisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Reifen 205/60 R16 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne

geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenbeschlägerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Scheinwerfer Teil-LED (Abblendlicht), Seitenairbag vorn, Seitenaufprallschutz, Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt, Service-System: Remote Services (Blue Link), Servolenkung elektronisch gesteuert, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sound-System Infinity (8 Lautsprecher), Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger Wagenfarbe, Style-Paket, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe (mit Chromleiste), Türgriffe innen verchromt, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Metallic-Lackierung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Der Wartungsnachweis ist lückenhaft.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Serviceheft ohne Einträge, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 8); Motorhaube Kratzer, lackieren (Bild 9, 10, 11, 12); Zierblende Stoßfänger hinten verschrammt, smart repair (Bild 13); Stoßfänger hinten verschrammt, smart repair (Bild 14); Verkleidung Stoßfänger hinten verschrammt, erneuern (Bild 15); Blinkerglas Spiegel rechts beschädigt, erneuern (Bild 16).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Benjamin Zenn

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

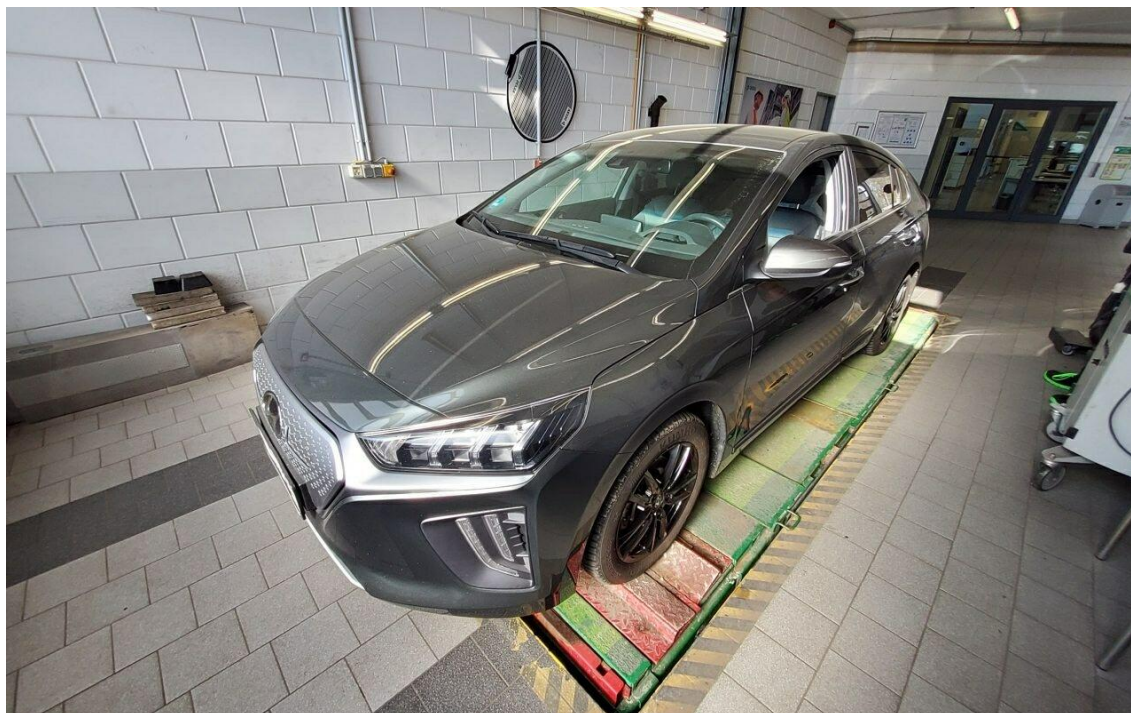


Bild 1 : Diagonal von vorne

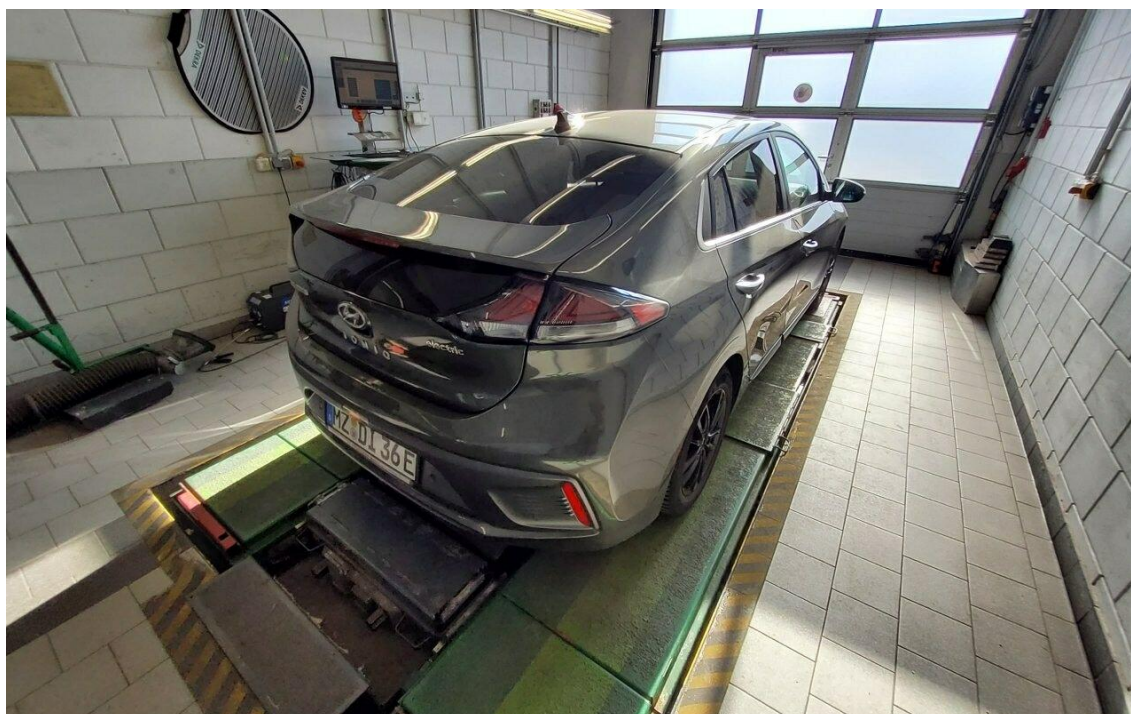


Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

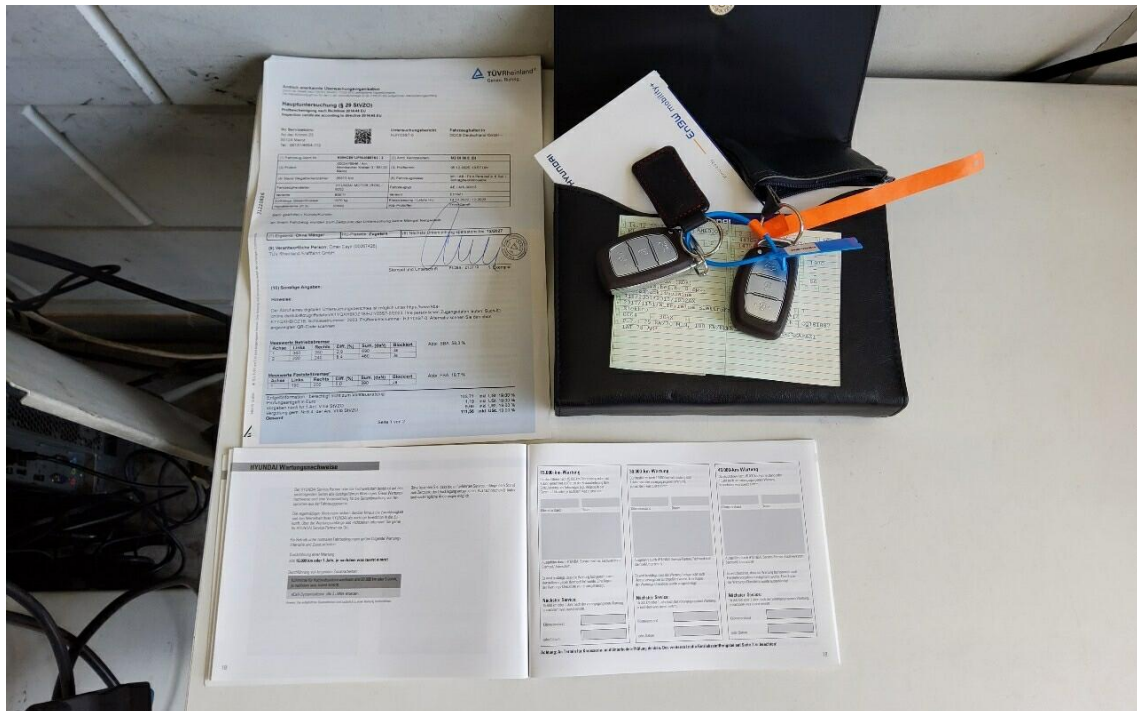


Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug

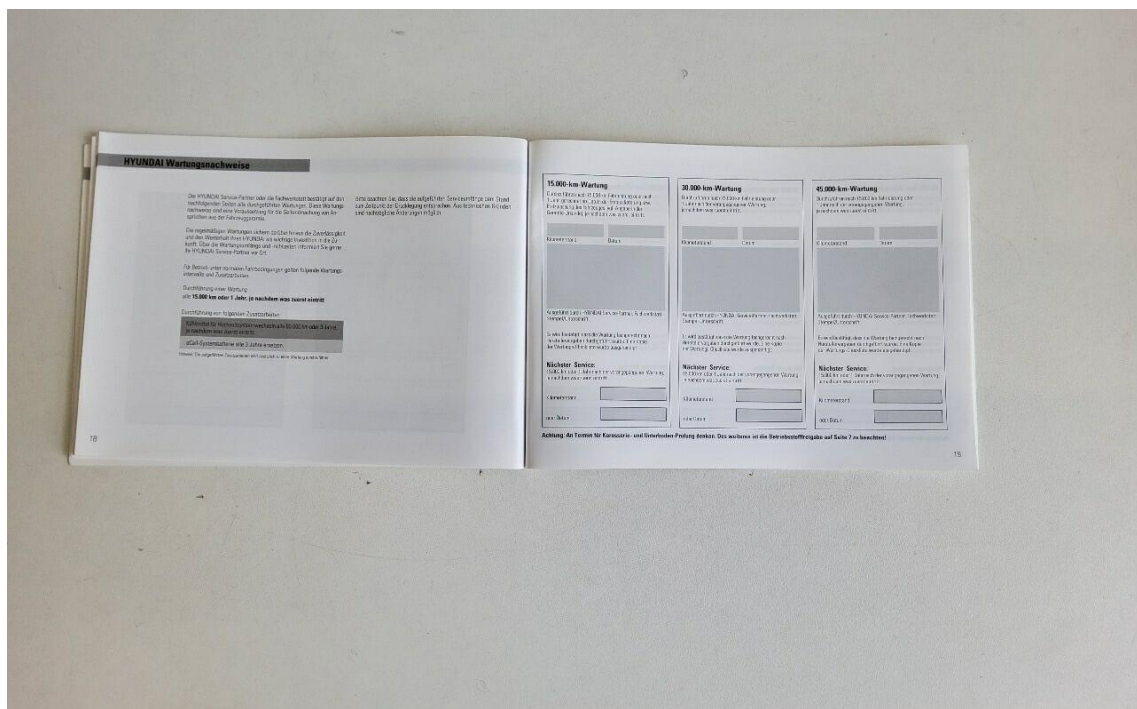


Bild 8 : Serviceheft ohne Einträge



Bild 9 : Motorhaube Kratzer



Bild 10 : Motorhaube Kratzer



Bild 11 : Motorhaube Kratzer

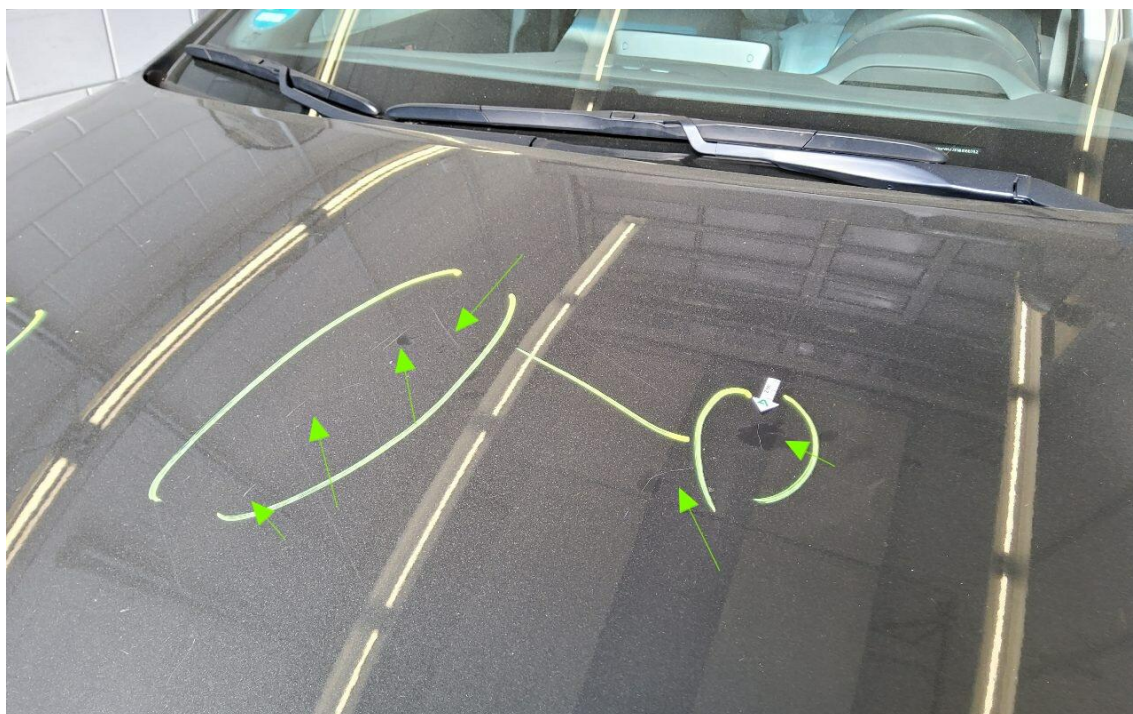


Bild 12 : Motorhaube Kratzer



Bild 13 : Zierblende Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 14 : Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 15 : Verkleidung Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 16 : Blinkerglas Spiegel rechts beschädigt