

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 5er-Reihe 530e xDrive Touring A Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -AI 0696E	Fahrgestell-Nummer:	WBA31CG040CK71219
Vertrags-Nummer:	57136081	Erstzulassung:	27.05.2022
Internes KZ:	15049010	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 5er-Reihe 530e xDrive Touring A Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 5er-Reihe 530e xDrive Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	215 / 292	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	50
durchschn. Verbr./100 Km:	2,200	Tankinhalt:	46
Max. Km/h:	225	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,100
Leergewicht (kg):	2035	zul. Gewicht (kg):	2610

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 57136081

Amtliches Kennzeichen: HD -AI 0696E

Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530e xDrive Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
13.11.2025	9059968643	Eigenverschulden	Parksensor vorne mitte	Ja	Nein
26.04.2024	9059886741	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite Scheinwerfer Beifahrerseite	Ja	Nein
05.06.2023	9059854319	Eigenverschulden	Motorhaube Fahrerseite Kotflügel vorne Fahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 57136081
Amtliches Kennzeichen: HD -AI 0696E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530e xDrive Touring A Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBA31CG040CK71219

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	134.231 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	-700 km
Typ/Modell	530e xDrive	HU (Bericht lag nicht vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	WBA31CG040CK71219	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	27.05.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	05/2025, 103.874 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
3	Seitenwand links	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, Motorhaube



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	245/45 R18 100Y	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 26.06.2026
Protokollnummer: 46188398
Anlieferungsdatum: 26.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	530e xDrive	Laufleistung (abgelesen)	134.231 km
Fahrgestellnummer	WBA31CG040CK71219	Erstzulassung	27.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten

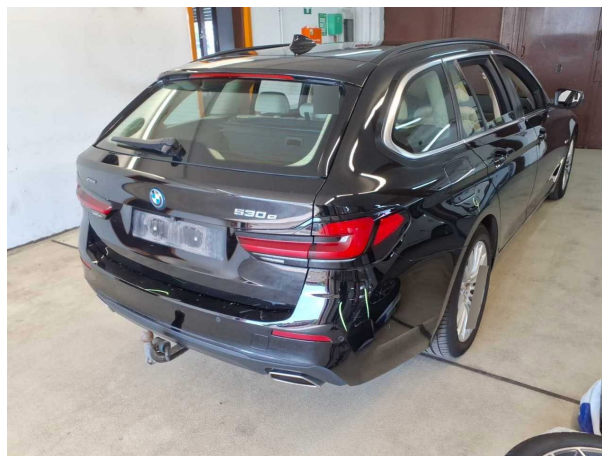


Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum

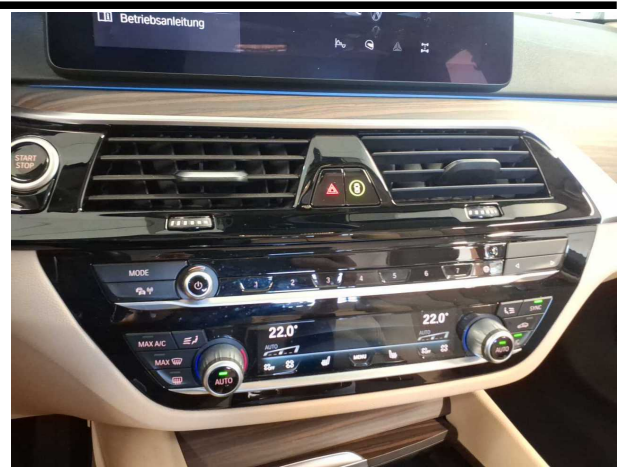


Abbildung 8: Innenraum

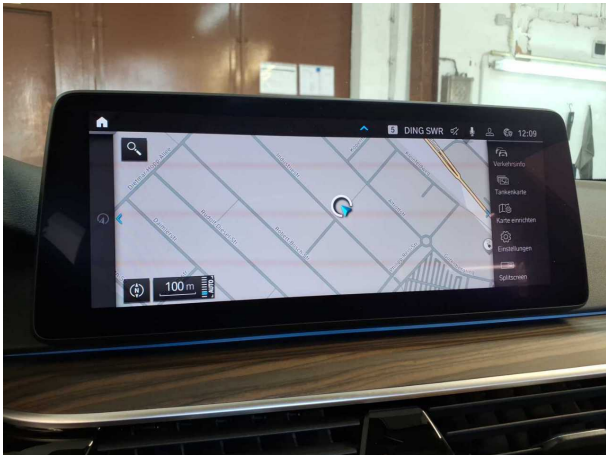


Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

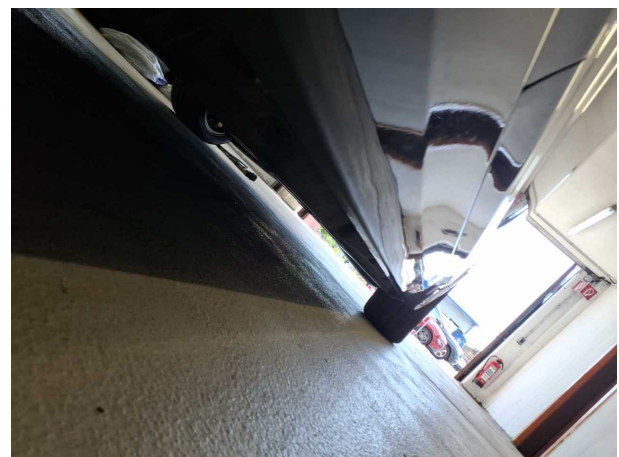


Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges

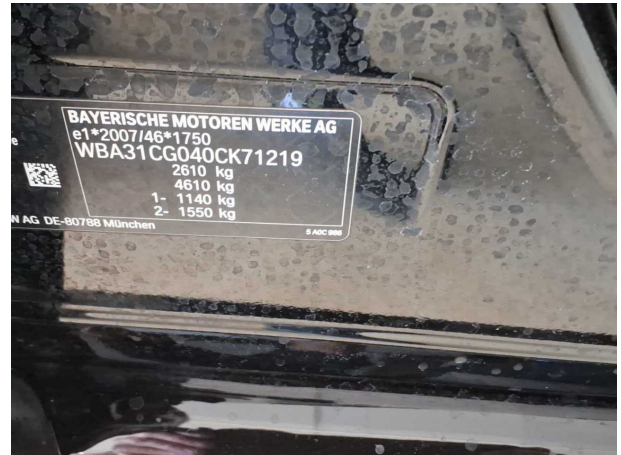


Abbildung 16: Sonstiges

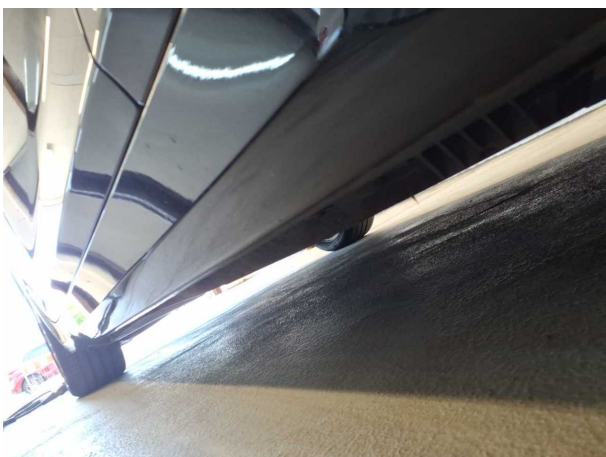


Abbildung 17: Sonstiges

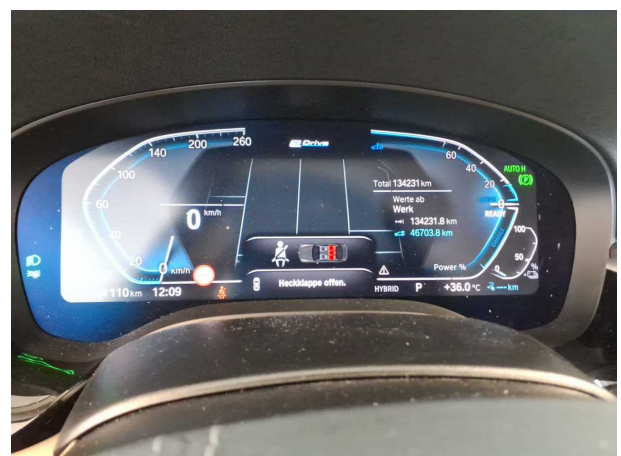


Abbildung 18: Sonstiges

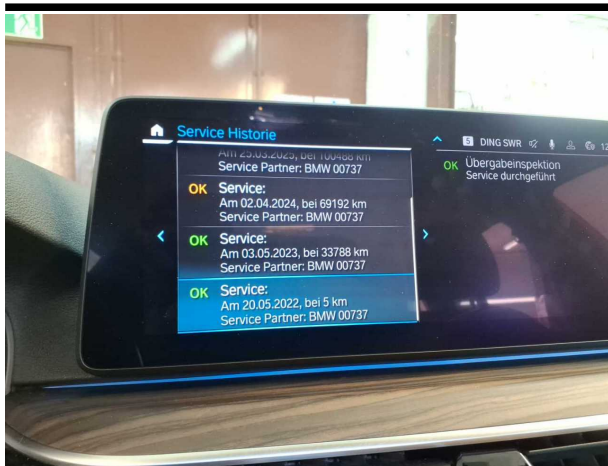


Abbildung 19: Sonstiges


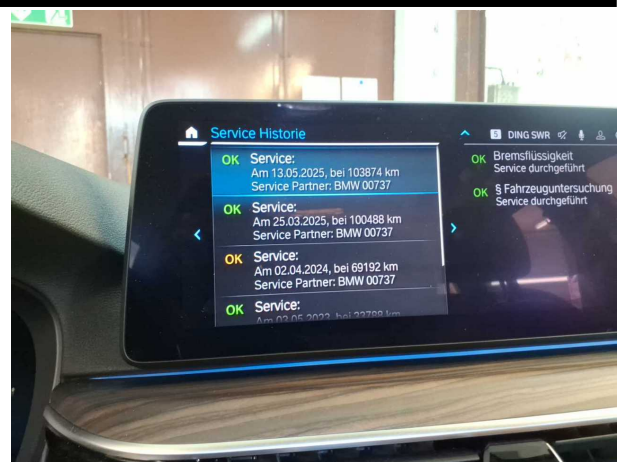


Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug

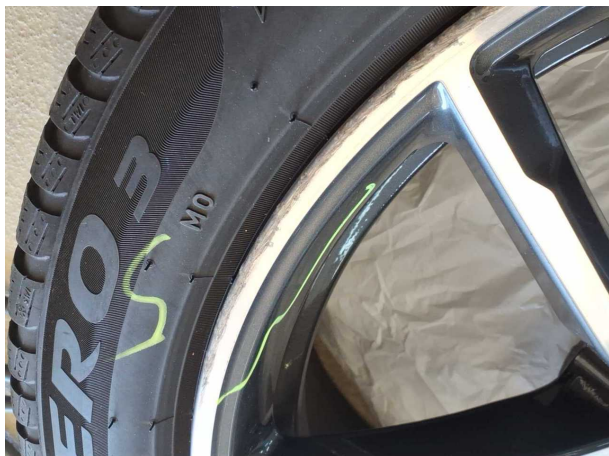


Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

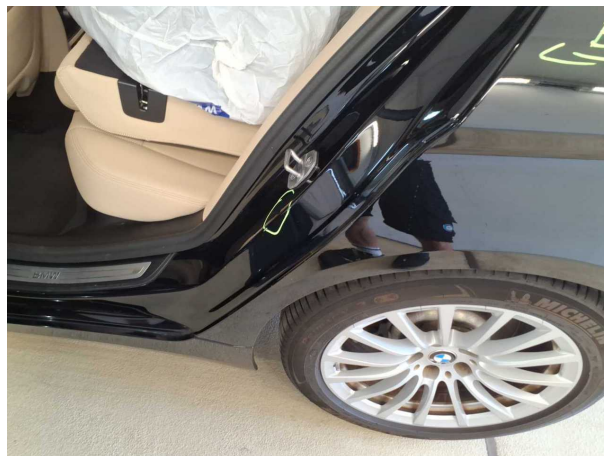

Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen

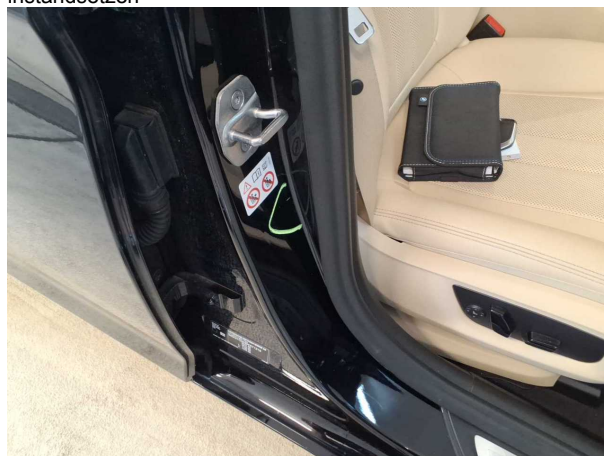


Beschädigung #4: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

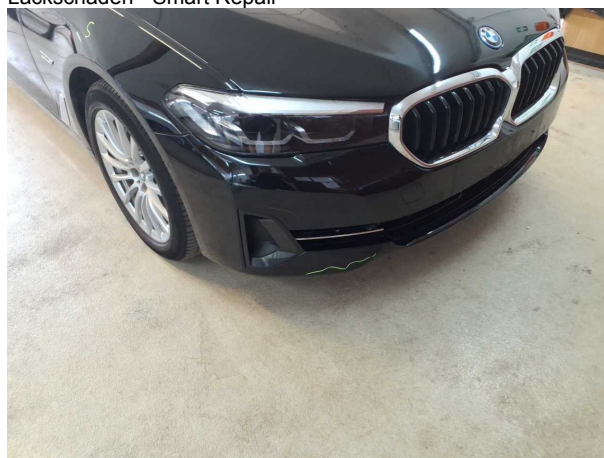

Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair

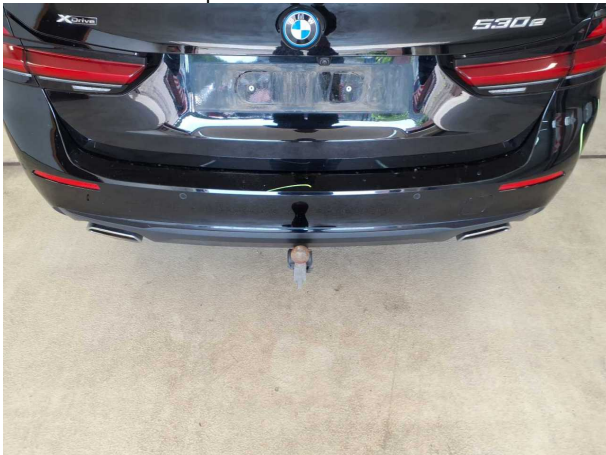


Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

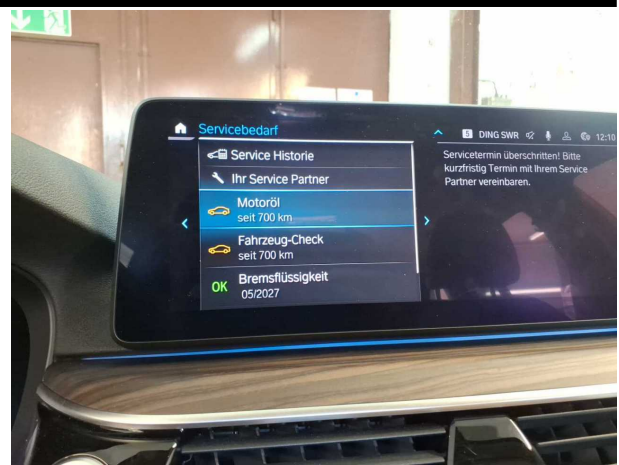

Beschädigung #6: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

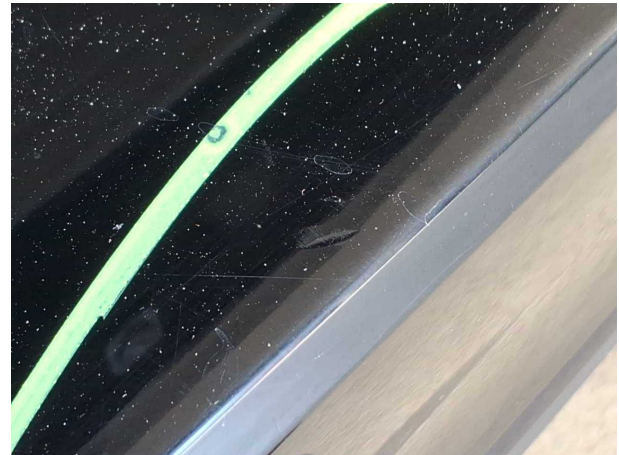

Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Motorhaube



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WBA31CG040CK71219

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	134,231 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	-700 km
Type / Model	530e xDrive	Main inspection (Report not on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	WBA31CG040CK71219	Power / Engine displacement	135 kW / 1,998 ccm
First registration	27 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	05/2025, 103,874 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - No deduction
2	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
3	Side panel - rear left side	Sill - dent(s) - Smooth repair work
4	Sill - right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
5	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
6	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
7	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
1	Mudguard - left side, Bonnet

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 26 Jun 2026
Protocol number: 46188398
Delivery date: 26 Jun 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100Y	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	245/45 R18 100Y	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 26 Jun 2026
Protocol number: 46188398
Delivery date: 26 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	530e xDrive	Mileage (Read)	134,231 km
Vehicle Identification number	WBA31CG040CK71219	First registration	27 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear

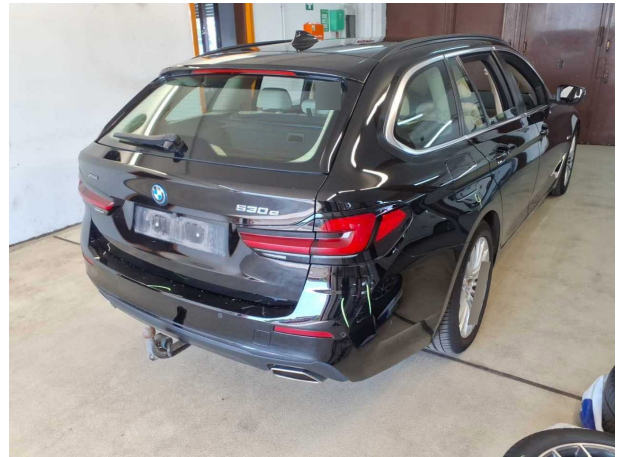


Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior

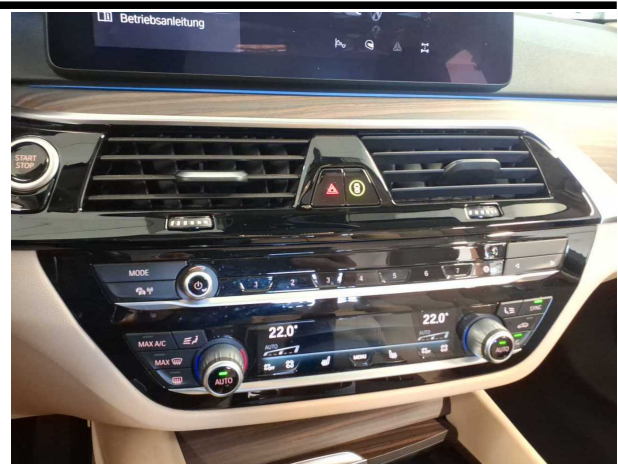


Figure 8: Interior

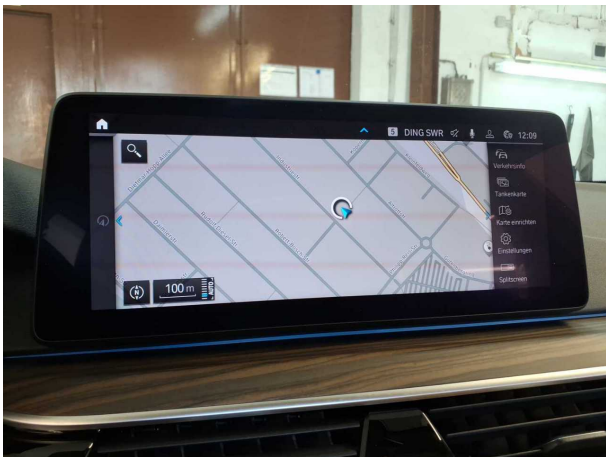


Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.

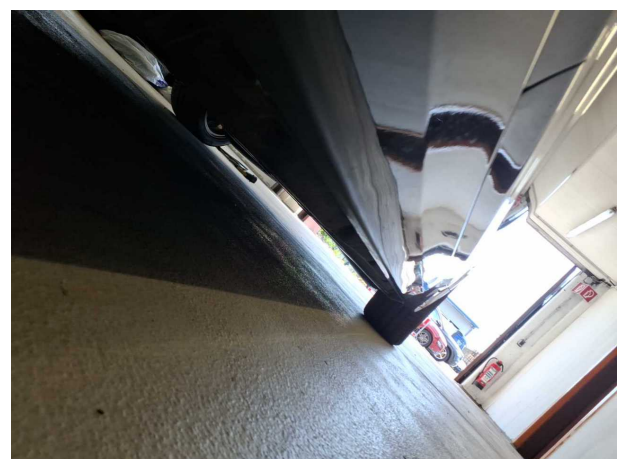


Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.

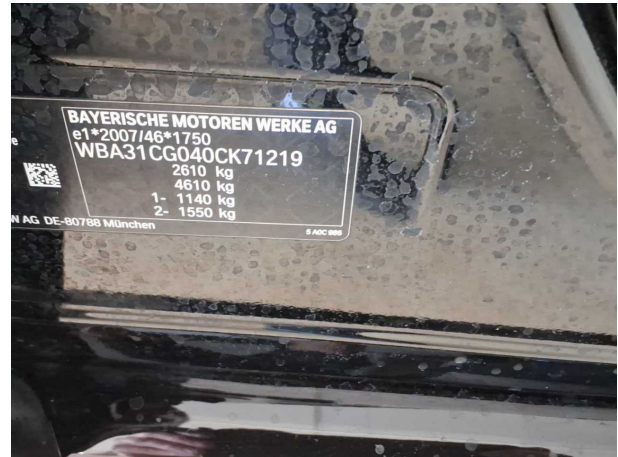


Figure 16: Misc.

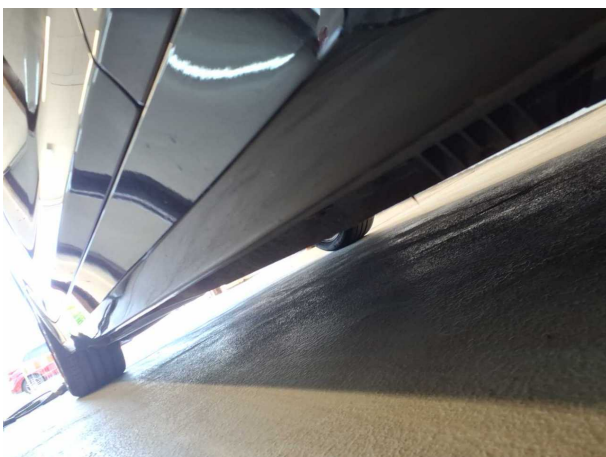


Figure 17: Misc.

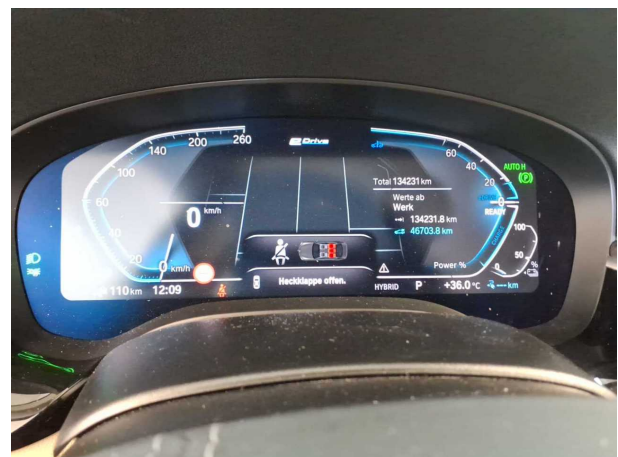


Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 26 Jun 2026
Protocol number: 46188398
Delivery date: 26 Jun 2026

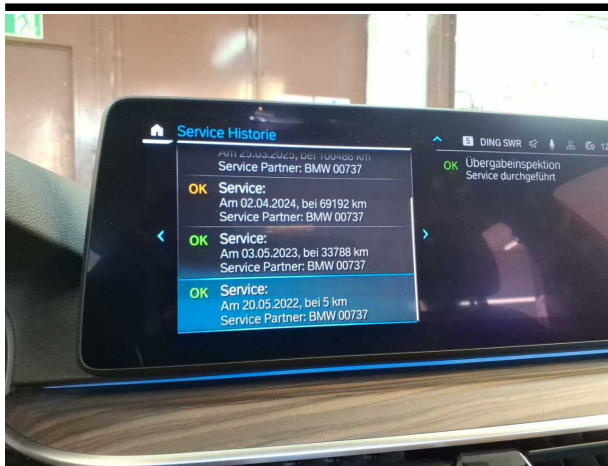


Figure 19: Misc.

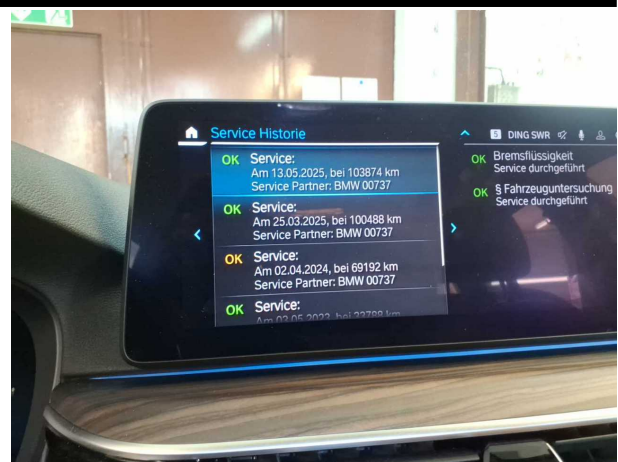


Figure 20: Misc.

Pictures of damage




Damage #1: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - No deduction



Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - dent(s) - Smooth repair work




Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - dent(s) - Smooth repair work

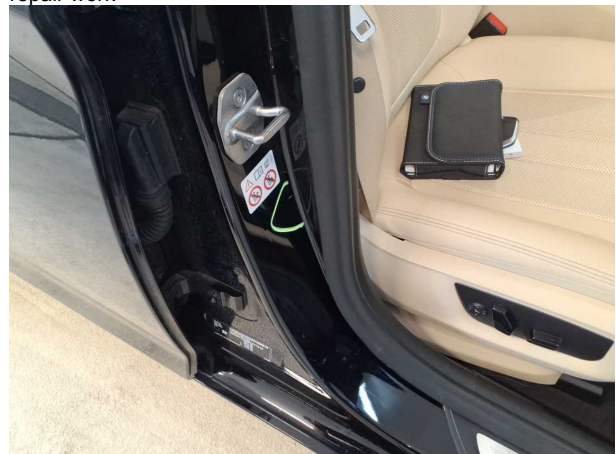

Damage #4: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair




Damage #4: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair

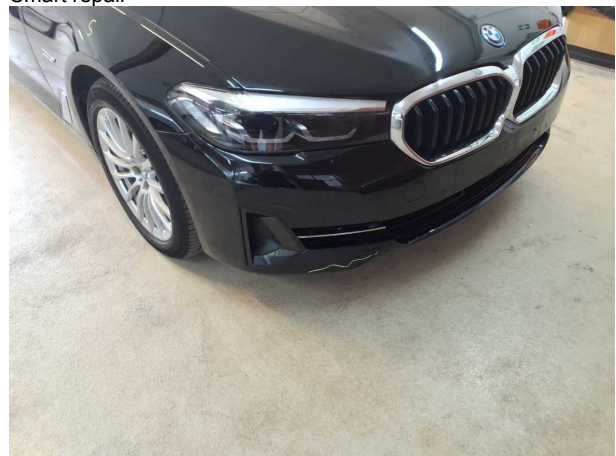


Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair




Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair

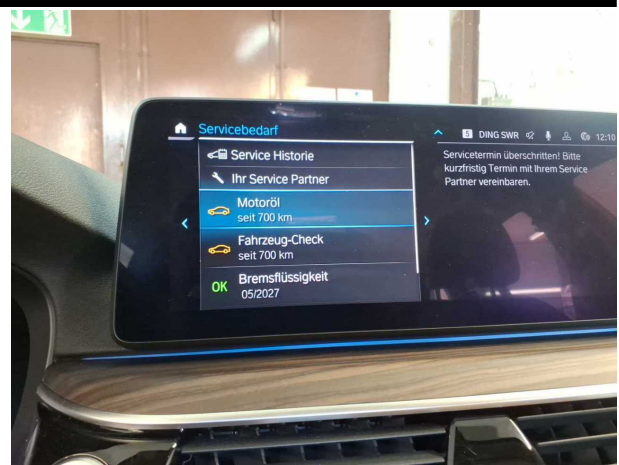

Damage #6: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace

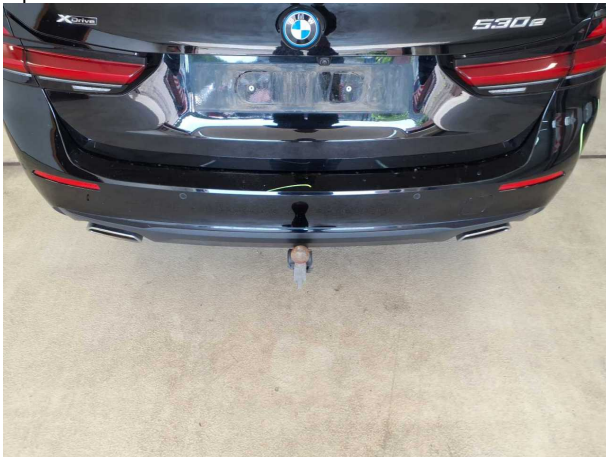

Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint

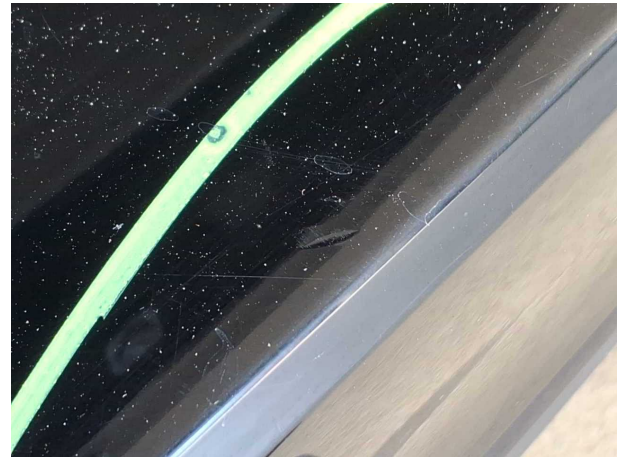

Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Mudguard - left side, Bonnet