

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZARPAHPN8 R7D82593	Erstzulassung	12.02.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	ALFA ROMEO	Kennzeichen		Laufleistung	36 368 km
Modell	STELVIO 2.0 Turbo 16V 206kW Veloce AT8-Q				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	20.03.2026	Sachverständigen ID-Nr.	6891741	Datum der Bewertung	13.04.2026
Datum Beauftragung	20.03.2026	Leasinggeber		Lagerplatz	



Fahrzeugausstattung


Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wardreieck	✓
Laderaumabdeckung	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓





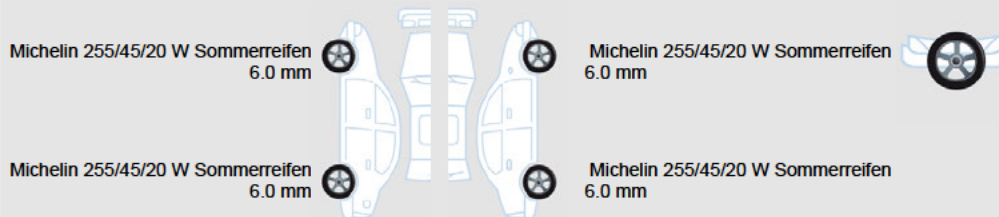


Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen




Schadendetails

DEKRA Automotive Solutions

1		Bauteil	Alufelge 20"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	747,66€
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	817,66€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 163,53
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	654,13€
2		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,60	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	84,00€	Gesamtkosten	84,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	84,00€	Nettokosten	84,00€
3		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,85	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	119,00€	Gesamtkosten	539,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,80	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	420,00€	Abwertung o. MwSt	- 107,80
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	Nettokosten	431,20€
4		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	310,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,60	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	240,00€	Abwertung o. MwSt	- 62,00
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	Nettokosten	248,00€
5		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
6		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
7		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	250,00€

DEKRA Automotive Solutions

8		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	255,00€
		Beschreibung		Lackierungszeit	1,70	Abwertung in %	15,00%
		Intensität		Lackierungskosten	255,00€	Abwertung o. MwSt	- 38,25
		Reparaturmethode	Lackierung	Pauschale	-	Nettokosten	216,75€

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	2.255,66€	Abwertung o. MwSt	-371,58€	Minderwert o. MwSt	1.884,08€
---------------------	-----------	-------------------	----------	--------------------	-----------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	140,00€	2,45	343,00€	15,10 %	-51,80€	291,20€
Lackierung	150,00€	4,40	660,00€	20,00 %	-132,00€	528,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	150,00€	1,70	255,00€	15,00 %	-38,25€	216,75€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	997,66€	14,99 %	-149,53€	848,13€
Pauschale	-250,00€	-	-	-250,00€