


BEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 3263602ZGWMR wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

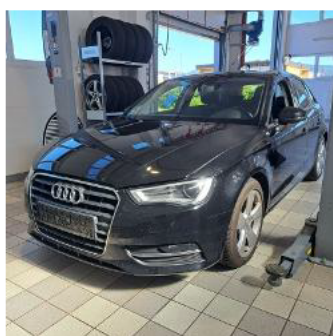

FIN

WAUZZZ8V9GA180632

Kennzeichen

Hersteller

Audi

Modell

A3 Sportback (8VA)(09.2012->)

Untertyp

Ambition ultra

Erstzulassung

29.06.2016

Laufleistung

132.400 km (abgelesen)

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Auftragsnummer 3263602ZGWMR
Besichtigungsdatum 29.05.2026

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren ausreichend. Es wurde eine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Audi	Amtliches Kennzeichen:	
Modell:	A3 Sportback (8VA)(09.2012->)	FIN:	WAUZZZ8V9GA180632
Untertyp:	Ambition ultra	Erstzulassung:	29.06.2016
KBA:	0588 / BAJ	Letzte Zulassung:	29.06.2016
Antriebstechnologie:	Benzin	Laufleistung:	132.400 km (abgelesen)
Antr./Schad.Schl.:	Euro 6	Maße in mm (LxBxH):	4.310 x 1.785 x 1.425
Hubraum:	1.395 ccm	Anzahl Türen:	5
Leistung:	110 kw	Anzahl Sitze:	5
Getriebeart:	Manuell	Lackfarbe:	Mythossschwarz Metallic
Anzahl Gänge:	6	Innenraumfarbe:	Schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Antriebsart:	Frontantrieb	Polsterfarbe:	Schwarz-schwarz
Leergewicht:	1.300 kg	Polsterart:	Stoff Rallye
Fahrzeugart:	Pkw	Scheckheftgepflegt:	Fachgerecht
Bauform:	Limousine		

Anzahl Vorbesitzer

unbekannt

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (2), Zulassungsbescheinigung Teil 1, Bordbuchmappe, Serviceheft

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

Adaptives Bremslicht (18899), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebs-Schlupfregelung (ASR) (70303), Antriebsart: Frontantrieb (70600), Audi Drive Select (42613), Ausstattungs-Paket: Ambition (4303), Außenspiegel asphärisch, links (15804), Außenspiegel elektr. verstellbar, beide (15107), Außenspiegel konvex, rechts (15702), Außenspiegel Wagenfarbe (15807), Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert (18211), Bremsanlage mit Rekuperationssystem (40320), Bremsassistent (40799), Dachspoiler (20908), Einstiegsleisten mit Aluminiemeinlage (13112), Elektron. Differentialsperre (EDS) (70108), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) (70101), Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay (25809), Fensterheber elektrisch vorn + hinten (35003), Frontscheibe Akustikglas (22515), Gepäckraumabdeckung / Rollo (27400), Getriebe 6-Gang (75205), Heckscheibe heizbar (22800), Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic (26228), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz (39307), Karosserie: 4-türig (10004), Knieairbag Fahrerseite (26701), Kopf-Airbag-System (Sideguard) (26901), Kopfstützen hinten (3-fach) (34807), LM-Felgen (48308), Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT (96536), Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio (25106), Nebelscheinwerfer integriert (18301), Parkbremse elektro-mechanisch (40803), Reifen-Reparaturkit (68802), Reifenkontroll-Anzeige (25906), Rücksitzlehne geteilt/klappbar (33508), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (77227), Seitenairbag vorn (26903), Servolenkung elektro-mechanisch (69816), Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rallye (29727), Sitze vorn höhenverstellbar (32706), Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelaufklapp (32915), Sport-Fahrwerk (42000), Sportsitze vorn (31901), Start/Stop-Anlage (77601), Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn (39010), Wegfahrsperre (elektronisch) (38106), Wärmeschutzverglasung grün getönt (22304), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301)

SONDERAUSSTATTUNG

8 Lautsprecher (24613), Ablage- und Gepäckraum-Paket (1202), Dachhimmel Stoff, schwarz (27805), Einparkhilfe hinten (APS) (25802), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) (26708), Innenausstattung: Aluminium-Optik (31007), Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen (28809), Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion (69304), Licht-Paket (1702), Metallic-Lackierung (11000), Sitzheizung vorn (29500), Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) (18505)

Wartung und Fälligkeiten

POSITION

Nächster Service

Nächste HU

17.100 km / 301 Tag(e)

TERMIN

05.2027

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT)	GRÖSSE	PROFIL	DOT
FELGE	RUNFLAT	ZUSTAND	
Achse 1			
L (Winter)	225/45 R 17 94 V	8 mm	
Leichtmetall		In Ordnung	
R (Winter)	225/45 R 17 94 V	7 mm	
Leichtmetall		In Ordnung	
Achse 2			
L (Winter)	225/45 R 17 94 V	5 mm	
Leichtmetall		In Ordnung	
R (Winter)	225/45 R 17 94 V	5 mm	
Leichtmetall		In Ordnung	
2. RADSATZ (IM FAHRZEUG)	GRÖSSE	PROFIL	DOT
FELGE	RUNFLAT	ZUSTAND	
Achse 1			
L Michelin (Sommer)	225/45 17 91 Y	3 mm	
Leichtmetall		In Ordnung	
R Michelin (Sommer)	225/45 17 91 Y	3 mm	
Leichtmetall		In Ordnung	
Achse 2			
L Michelin (Sommer)	225/45 17 91 Y	4 mm	
Leichtmetall		In Ordnung	
R Michelin (Sommer)	225/45 17 91 Y	4 mm	
Leichtmetall		In Ordnung	

NOTLAUFEINRICHTUNG

Art: Tirefit

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosserie:

von 90,00 µm bis 160,00 µm

Untersuchungsergebnis:

Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Die Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit keine bedenklichen Werte eines reparierten Vorschadens auf.

Feststellungen

Das Fahrzeug weist teilweise Steinschläge auf. Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und laufleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf. Alle festgestellten Schäden wurden ohne Demontage von Anbauteilen ausschließlich im sichtbaren Bereich begutachtet. Es ist nicht auszuschließen, dass sich weitere, derzeit nicht erkennbare oder verdeckte Schäden am Fahrzeug befinden. Solche Schäden konnten im Rahmen dieses Gutachtens nicht erfasst werden und sind daher nicht Bestandteil der Dokumentation.

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Rad vorne rechts / Felge	Abschürfung
2	Rad hinten rechts / Felge	Abschürfung
3	Rad hinten links / Felge	Abschürfung
4	Rad vorne links / Felge	Abschürfung
5	Sommerfelge 1St	Abschürfung
6	Unterboden / Verkleidung mittig	Rechts gebrochen
7	Motor	Kühlwasserverlust
8	Hinterachse und Querlenker	Korrosion
9	Schweller links und rechts	Verformt
10	Stoßfänger vorne	Abschürfung
11	Stoßfänger hinten	Kratzer
12	Kotflügel vorne rechts	Delle
13	Tür vorne rechts	Delle
14	Tür hinten rechts	Delle
15	Heckklappe	Dellen
16	Tür hinten links	Verformt


Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Michael Rottmeier

Übersichtsbilder

Bild 1

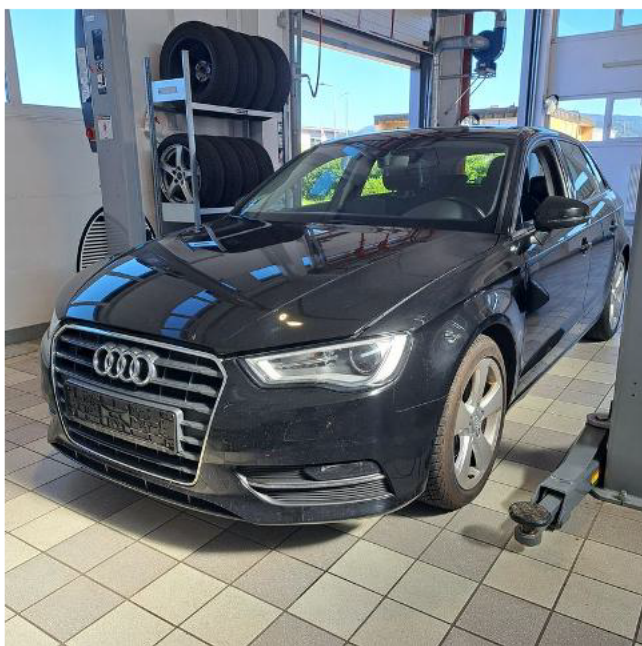

Übersichtsbild vorne links

Bild 2



Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6

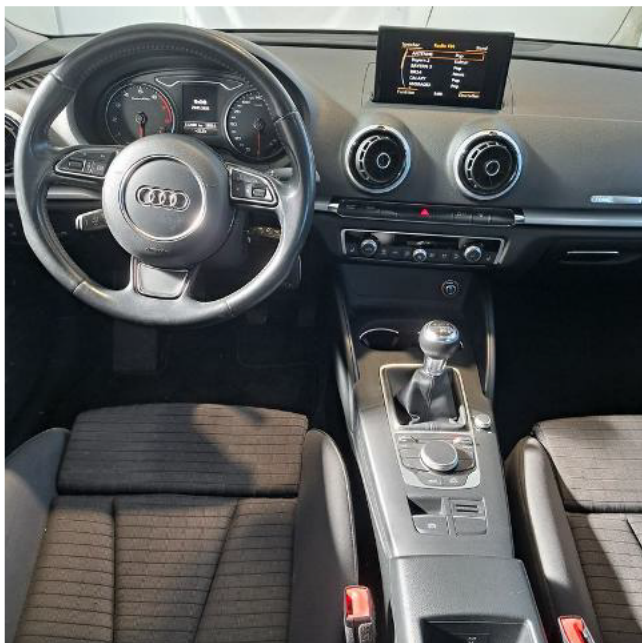


Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13



Bild 14



Zusätzlicher Radsatz

Bild 15



Bild 16



Sonstiges

Bild 17

Service-Nachweise		Service-Nachweise	
Ölwechsel-Service ☐ Ja / ☒ Nein ☐ Ölwechsel-Service (Planhaft) ☒ Ölwechsel-Service (Reparatur)	Inspektion ☐ Ja / ☒ Nein ☐ Inspektion	Ölwechsel-Service ☐ Ja / ☒ Nein ☐ Ölwechsel-Service (Planhaft) ☒ Ölwechsel-Service (Reparatur)	Inspektion ☐ Ja / ☒ Nein ☐ Inspektion
Zusatzarbeiten: ☐ Ja / ☒ Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multigrade-Öl ☐ Zahnriemen ☐ Lichtmaschine ☐ Kraftstofffilter ☐ Pleuel-Öl ☐ Pleuellager-Öl und Filter	Zusatzarbeiten: ☐ Ja / ☒ Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multigrade-Öl ☐ Zahnriemen ☐ Lichtmaschine ☐ Kraftstofffilter ☐ Pleuel-Öl ☐ Pleuellager-Öl und Filter	Zusatzarbeiten: ☐ Ja / ☒ Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multigrade-Öl ☐ Zahnriemen ☐ Lichtmaschine ☐ Kraftstofffilter ☐ Pleuel-Öl ☐ Pleuellager-Öl und Filter	Zusatzarbeiten: ☐ Ja / ☒ Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multigrade-Öl ☐ Zahnriemen ☐ Lichtmaschine ☐ Kraftstofffilter ☐ Pleuel-Öl ☐ Pleuellager-Öl und Filter
Km Stand: 29400 Rechnungsummer: 340032695 Service durchgeführt von:	Km Stand: 29400 Rechnungsummer: 340032695 Service durchgeführt von:	Km Stand: 53351 Rechnungsummer: 2019003570 Service durchgeführt von:	Km Stand: 53351 Rechnungsummer: 2019003570 Service durchgeführt von:
 Audi 1/1/47091 Ostermaier Datum: 01.03.2019		 Audi 1/1/47091 Ostermaier Datum: 01.03.2019	
 Audi 1/1/47091 Ostermaier Datum: 01.03.2019		 Audi 1/1/47091 Ostermaier Datum: 01.03.2019	

Bild 18

Service-Nachweise		Service-Nachweise		Service-Nachweise		Service-Nachweise	
Ölwechsel-Service ☐ Ja / ☒ Nein ☐ Ölwechsel-Service (Planhaft) ☒ Ölwechsel-Service (Reparatur)	Inspektion ☐ Ja / ☒ Nein ☐ Inspektion	Ölwechsel-Service ☐ Ja / ☒ Nein ☐ Ölwechsel-Service (Planhaft) ☒ Ölwechsel-Service (Reparatur)	Inspektion ☐ Ja / ☒ Nein ☐ Inspektion	Ölwechsel-Service ☐ Ja / ☒ Nein ☐ Ölwechsel-Service (Planhaft) ☒ Ölwechsel-Service (Reparatur)	Inspektion ☐ Ja / ☒ Nein ☐ Inspektion	Ölwechsel-Service ☐ Ja / ☒ Nein ☐ Ölwechsel-Service (Planhaft) ☒ Ölwechsel-Service (Reparatur)	Inspektion ☐ Ja / ☒ Nein ☐ Inspektion
Zusatzarbeiten: ☐ Ja / ☒ Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multigrade-Öl ☐ Zahnriemen ☐ Lichtmaschine ☐ Kraftstofffilter ☐ Pleuel-Öl ☐ Pleuellager-Öl und Filter	Zusatzarbeiten: ☐ Ja / ☒ Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multigrade-Öl ☐ Zahnriemen ☐ Lichtmaschine ☐ Kraftstofffilter ☐ Pleuel-Öl ☐ Pleuellager-Öl und Filter	Zusatzarbeiten: ☐ Ja / ☒ Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multigrade-Öl ☐ Zahnriemen ☐ Lichtmaschine ☐ Kraftstofffilter ☐ Pleuel-Öl ☐ Pleuellager-Öl und Filter	Zusatzarbeiten: ☐ Ja / ☒ Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multigrade-Öl ☐ Zahnriemen ☐ Lichtmaschine ☐ Kraftstofffilter ☐ Pleuel-Öl ☐ Pleuellager-Öl und Filter	Zusatzarbeiten: ☐ Ja / ☒ Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multigrade-Öl ☐ Zahnriemen ☐ Lichtmaschine ☐ Kraftstofffilter ☐ Pleuel-Öl ☐ Pleuellager-Öl und Filter	Zusatzarbeiten: ☐ Ja / ☒ Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multigrade-Öl ☐ Zahnriemen ☐ Lichtmaschine ☐ Kraftstofffilter ☐ Pleuel-Öl ☐ Pleuellager-Öl und Filter	Zusatzarbeiten: ☐ Ja / ☒ Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multigrade-Öl ☐ Zahnriemen ☐ Lichtmaschine ☐ Kraftstofffilter ☐ Pleuel-Öl ☐ Pleuellager-Öl und Filter	Zusatzarbeiten: ☐ Ja / ☒ Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multigrade-Öl ☐ Zahnriemen ☐ Lichtmaschine ☐ Kraftstofffilter ☐ Pleuel-Öl ☐ Pleuellager-Öl und Filter
Km Stand: 63533 Rechnungsummer: 1118875 Service durchgeführt von:	Km Stand: 63533 Rechnungsummer: 1118875 Service durchgeführt von:	Km Stand: 63533 Rechnungsummer: 1118875 Service durchgeführt von:	Km Stand: 63533 Rechnungsummer: 1118875 Service durchgeführt von:	Km Stand: 63533 Rechnungsummer: 1118875 Service durchgeführt von:	Km Stand: 63533 Rechnungsummer: 1118875 Service durchgeführt von:	Km Stand: 63533 Rechnungsummer: 1118875 Service durchgeführt von:	Km Stand: 63533 Rechnungsummer: 1118875 Service durchgeführt von:
 Audi 1/1/47091 Fruchtl Datum: 01.03.2019		 Audi 1/1/47091 Fruchtl Datum: 01.03.2019		 Audi 1/1/47091 Fruchtl Datum: 01.03.2019		 Audi 1/1/47091 Fruchtl Datum: 01.03.2019	
 Audi 1/1/47091 Fruchtl Datum: 01.03.2019		 Audi 1/1/47091 Fruchtl Datum: 01.03.2019		 Audi 1/1/47091 Fruchtl Datum: 01.03.2019		 Audi 1/1/47091 Fruchtl Datum: 01.03.2019	

Bild 19



Bild 20



Bilder Feststellungen

Bild 23



Nr.: 1

Bauteil: Rad vorne rechts /
Felge

Beschädigungsart:

Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 24



Nr.: 2

Bauteil: Rad hinten rechts /
Felge

Beschädigungsart:

Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 25



Nr.: 3

Bauteil: Rad hinten links / Felge

Beschädigungsart:

Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 26



Nr.: 4

Bauteil: Rad vorne links / Felge

Beschädigungsart:

Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 27



Nr.: 5


Bauteil: Sommerfelge 1St

Beschädigungsart:

Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 28

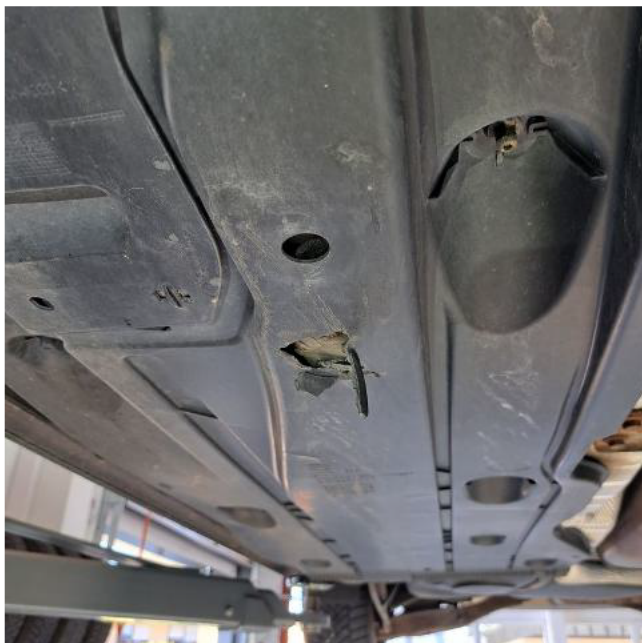

Nr.: 6


Bauteil: Unterboden /

Verkleidung mittig

Beschädigungsart: Rechts
gebrochen

Reparaturweg:

Bild 29

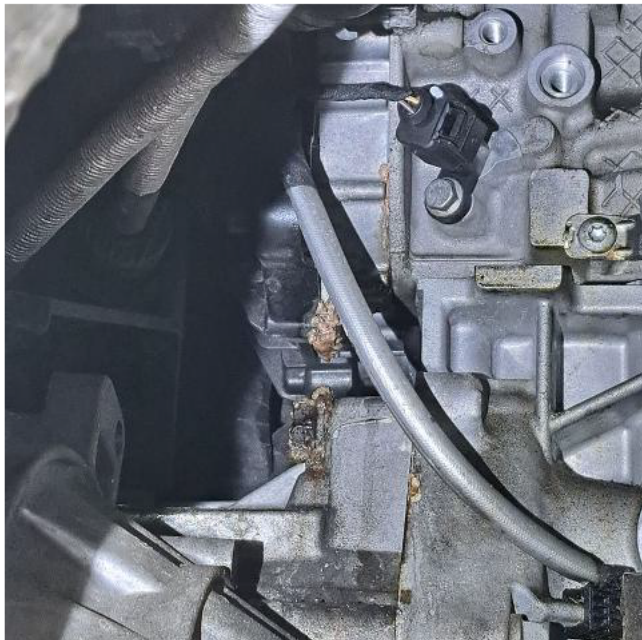

Nr.: 7
Bauteil: Motor
Beschädigungsart:
Kühlwasserverlust
Reparaturweg:

Bild 30



Nr.: 8
Bauteil: Hinterachse und
Querlenker
Beschädigungsart: Korrosion
Reparaturweg:

Bild 31



Bild 32



Nr.: 9

Bauteil: Schweller links und
rechts

Beschädigungsart: Verformt

Reparaturweg:

Bild 33



Bild 34



Bild 35



Bild 36



Nr.: 10

Bauteil: Stoßfänger vorne

Beschädigungsart:

Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 37



Nr.: 11

Bauteil: Stoßfänger hinten


Beschädigungsart: Kratzer

Reparaturweg:

Bild 38



Bild 39

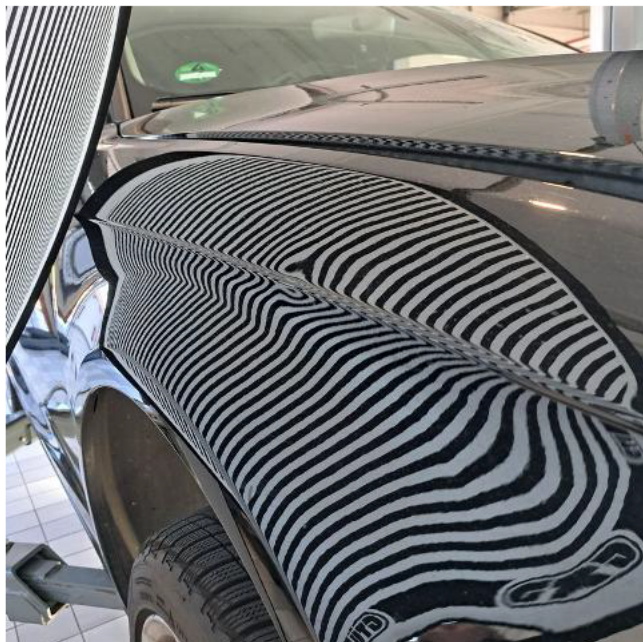

Nr.: 12

Bauteil: Kotflügel vorne rechts

Beschädigungsart: Delle

Reparaturweg:

Bild 40



Nr.: 13

Bauteil: Tür vorne rechts

Beschädigungsart: Delle

Reparaturweg:

Bild 41



Nr.: 14
Bauteil: Tür hinten rechts
Beschädigungsart: Delle
Reparaturweg:

Bild 42



Nr.: 15
Bauteil: Heckklappe
Beschädigungsart: Dellen
Reparaturweg:

Bild 43



Nr.: 16

Bauteil: Tür hinten links

Beschädigungsart: Verformt

Reparaturweg: