

1.

Anzahl der Achsen/Räder:

2 / 4

3.

Antriebsachsen (Anzahl, Lage):

1 , Achse 1

3.1.

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:

3.1.

Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:

nicht automatisiert

4.

Radstand [mm]:

2932

4.1.

Achsabstand [mm]:

2932

5.

Länge [mm]:

4939

6.

Breite [mm]:

1886

7.

Höhe [mm]:

1432

13.

Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:

1780

13.2.

Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:

1828

16.

Technisch zulässige Höchstmassen:

2330

16.1.

Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:

2330

16.2.

Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2.) [kg]:

1170 / 1280

16.4.

Technische zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:

4330

18.

Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Deichselanhängers [kg]:

18.1.

Zentralachsanhängers [kg]:

2000

18.3.

Ungebremsen Anhänger [kg]:

750

18.4.

Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:

95

20.

Hersteller des Motors:

AUDI AG

21.

Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:

DTP

22.

Arbeitsweise:

Selbstzündung / 4-Takt

23.

Reiner Elektrobetrieb:

nein

23.1.

Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:

NOVC-HEV

24.

Anzahl und Anordnung der Zylinder:

4; in Reihe

25.

Hubraum [cm³]:

1968

26.

Kraftstoff:

Diesel/Hybrid

26.1.

Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuellmotor / Zweistoffmotor:

Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2.

Typ des Zweistoffmotors:

27.

Höchstleistung:

150.00 bei 3800

27.1.

Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):

1.25

27.3.

Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):

27.4.

Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

28.

Getriebe (Typ):

automatisch

28.1.

Gang:

3.188 2.190 1.517 1.057 0.738 0.508 0.386

28.1.2.

Übersetzungsverhältnisse:

4.234 4.234 4.234 4.234 4.234 4.234 4.234

28.1.2.

Übersetzung des Achsgetriebes:

13.498 9.272 6.423 4.475 3.125 2.151 1.634

29.

Gesamtübersetzung:

241

29.

Höchstgeschwindigkeit [km/h]:

1618 / 1603

30.

Spurweite Achse 1/2 [mm]:

1618 / 1603

35.

Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 225/60 R17 99Y / 7,5JX17 ET36 / B / C1

Achse 2: 225/60 R17 99Y / 7,5JX17 ET36 / B / C1

36.

Anhänger-Bremsanschlüsse:

38.

Code des Aufbaus:

AC

40.

Farbe des Fahrzeugs:

SCHWARZ

41.

Anzahl und Anordnung der Türen:

4 / links 2, rechts 2

42.

Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):

5

42.1.

Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):

42.3.

Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:

46.

Geräuschpegel:

46.

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:

75.00 bei 3150

47.

Fahrgeräusch [dB(A)]:

68.00

47.

Abgasnorm:

EURO 6 AP

47.1.

Parameter für die Emissionsmessung von Vind:

1898

47.1.1.

Prüfmasse [kg]:

47.1.2.

Querschnittsfläche [m²]:

47.1.3.

Straßenlastkoeffizienten

f₀ (47.1.3.0.) f₁ (47.1.3.1.) f₂ (47.1.3.2.)

f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:

162.7 0.450 0.03353

47.2.

Fahrzyklus:

3b

47.2.1.

Fahrzyklusklasse:

47.2.2.

Miniaturisierungsfaktor (f_{disc}):

nein

47.2.3.

Begrenzte Geschwindigkeit:

715/2007*2018/1832AP

48.

Abgasemissionen:

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/ Diesel	56.2	-----	-----	20.9	34.3	-----	0.4500	0.97E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/ Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

48.1.

Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:

0.010

48.2.

Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

NO_x [mg/km] 80.0 6.00 E11

Vollständige RDE-Fahrt:

80.0 6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt:

80.0 6.00 E11

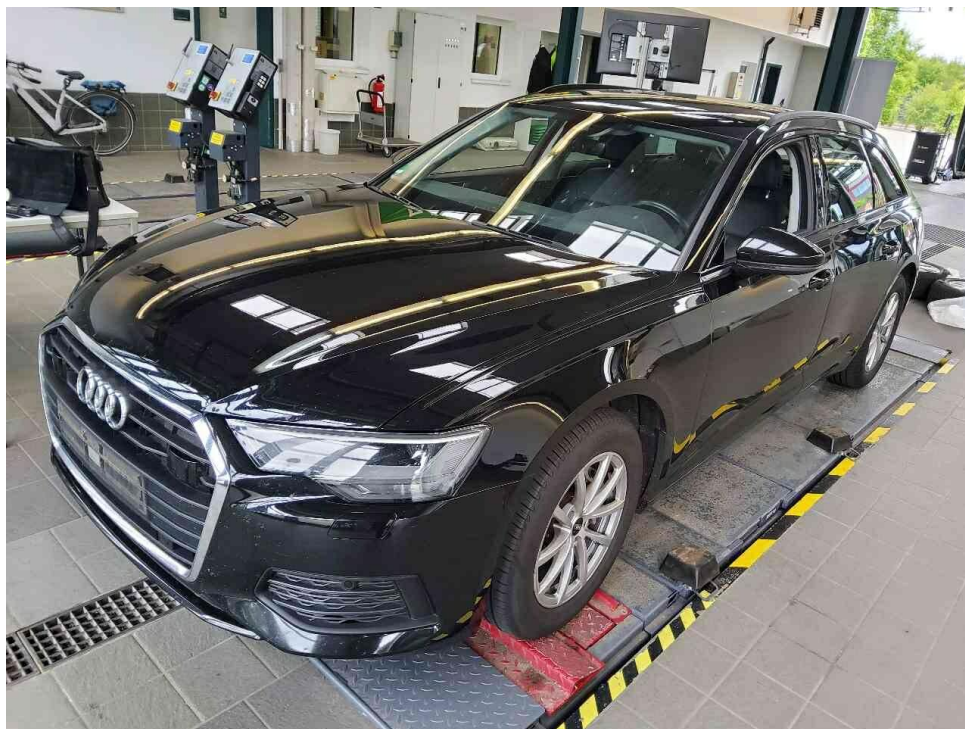


Bild 1 : Diagonal vorn links

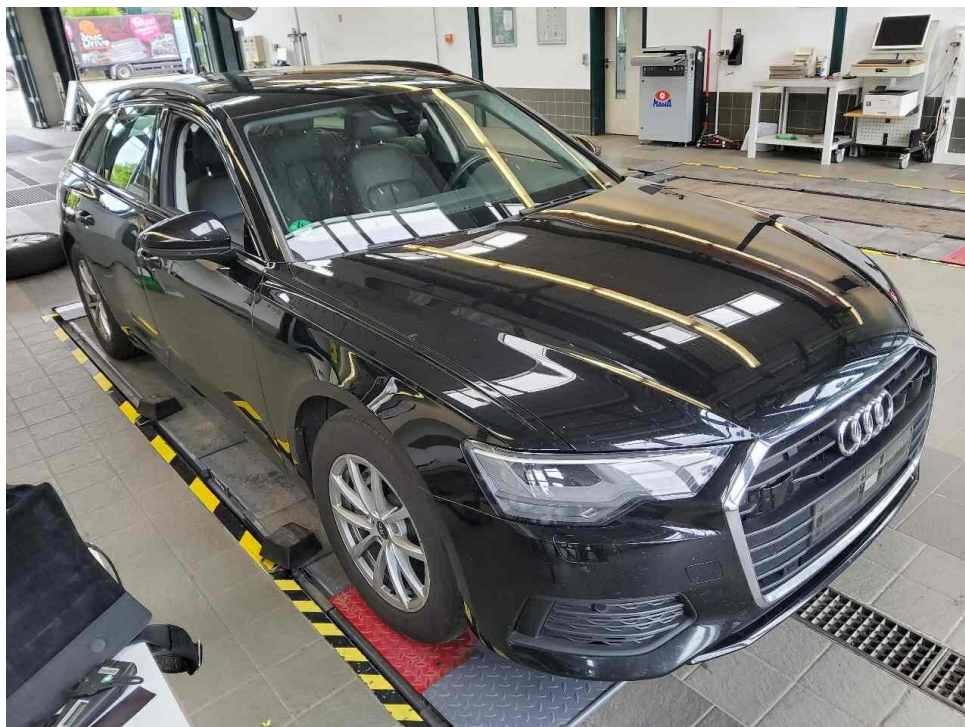


Bild 2 : Diagonal vorn rechts

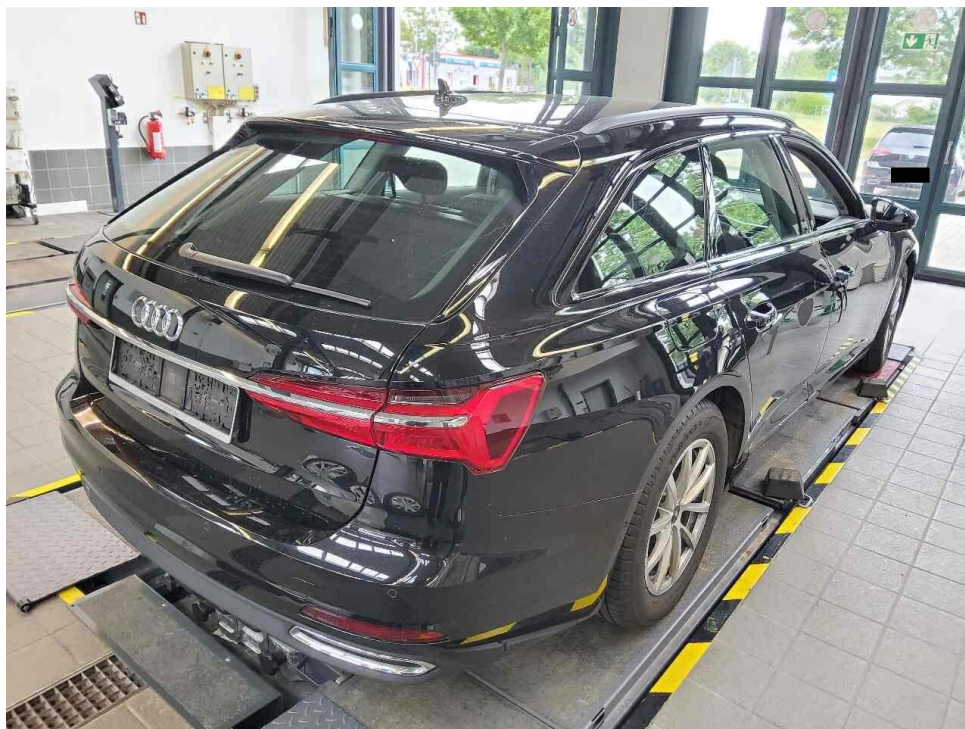


Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

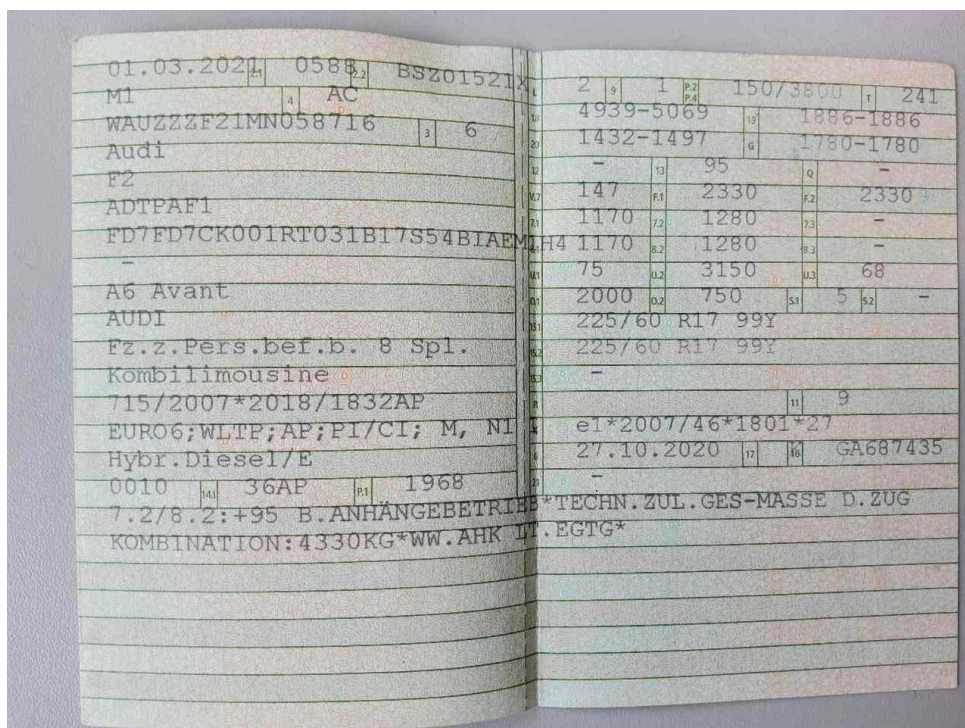


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, Kratzer und viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Hauptscheinwerfer rechts mit Verschrammung

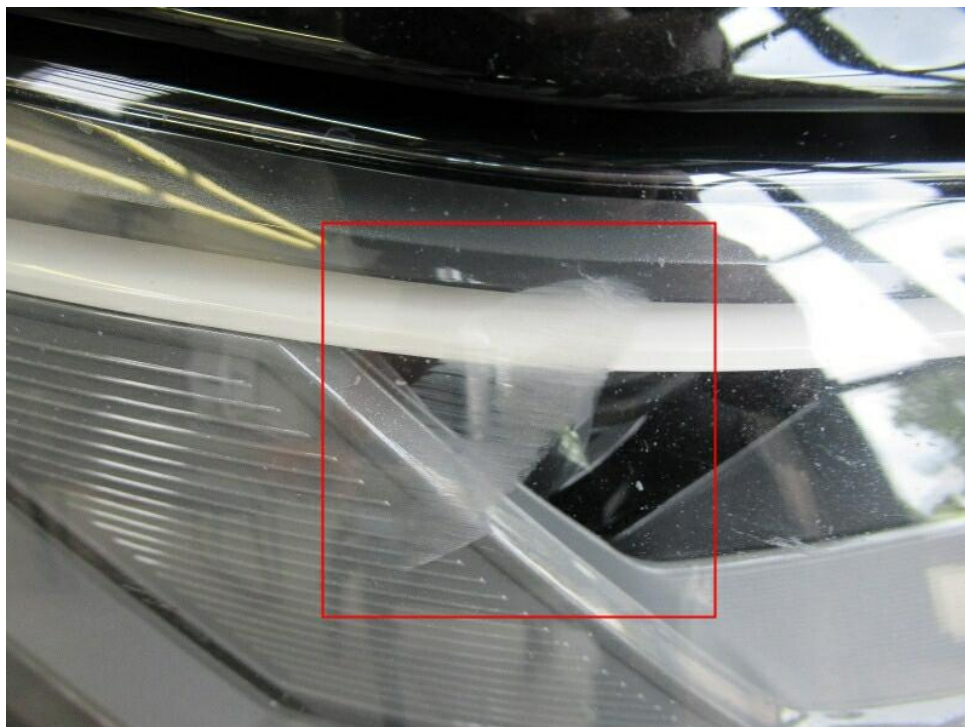


Bild 18 : Hauptscheinwerfer rechts mit Verschrammung



Bild 19 : Haltbarkeit der Füllflasche (Tire Fit) abgelaufen



Bild 20 : Tür hinten links, eingedellt, smart repair

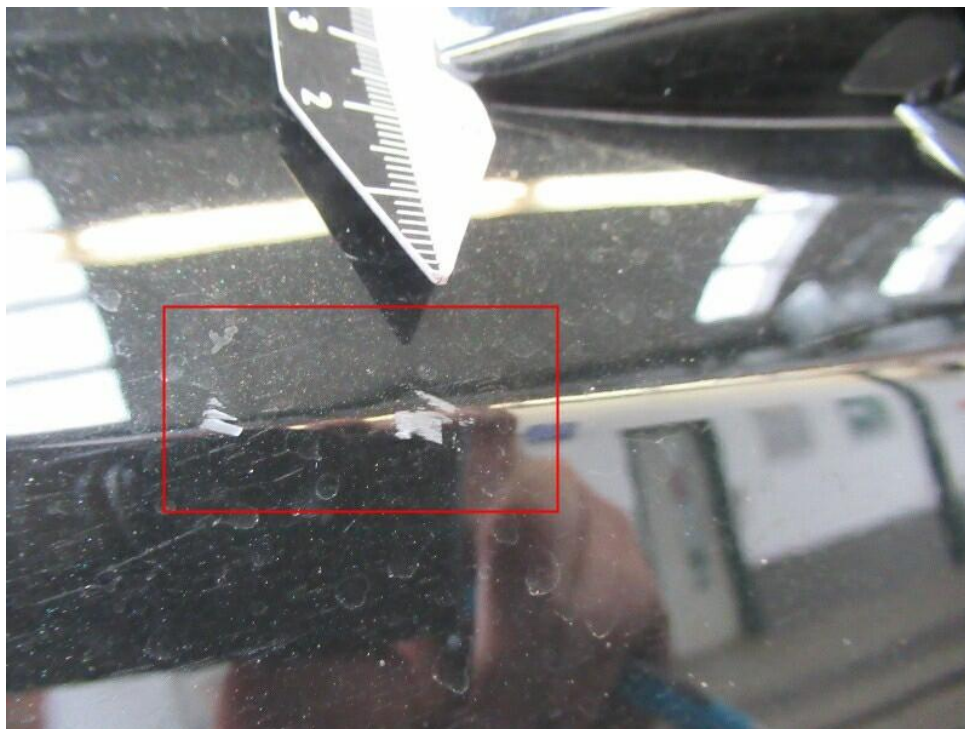


Bild 21 : Tür hinten links, eingedellt, smart repair

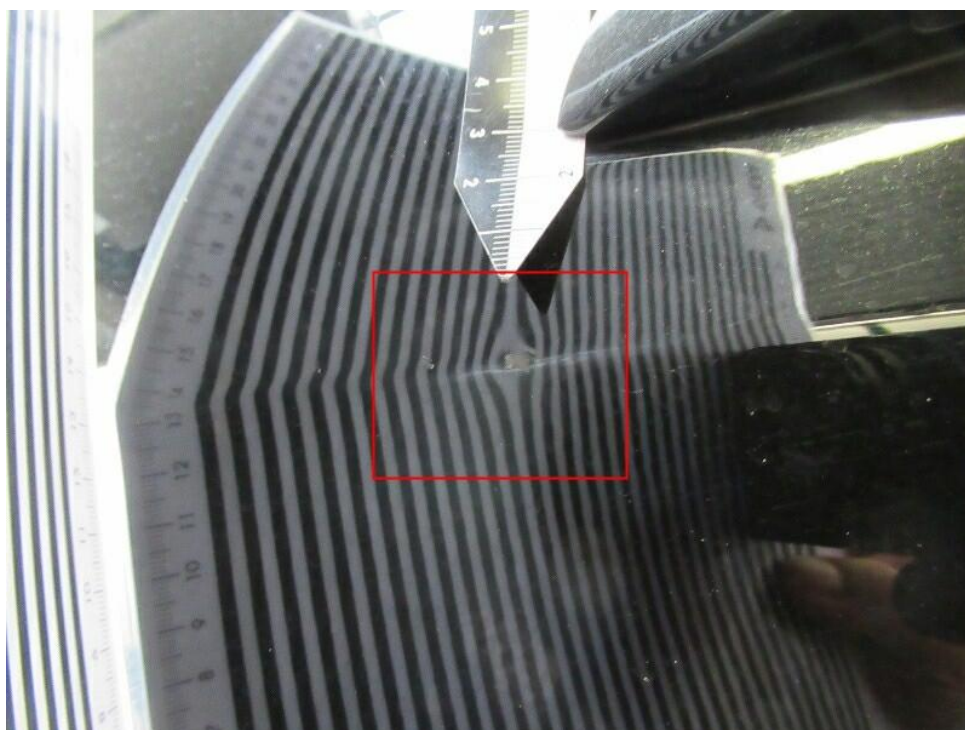


Bild 22 : Tür hinten links, eingedellt, smart repair

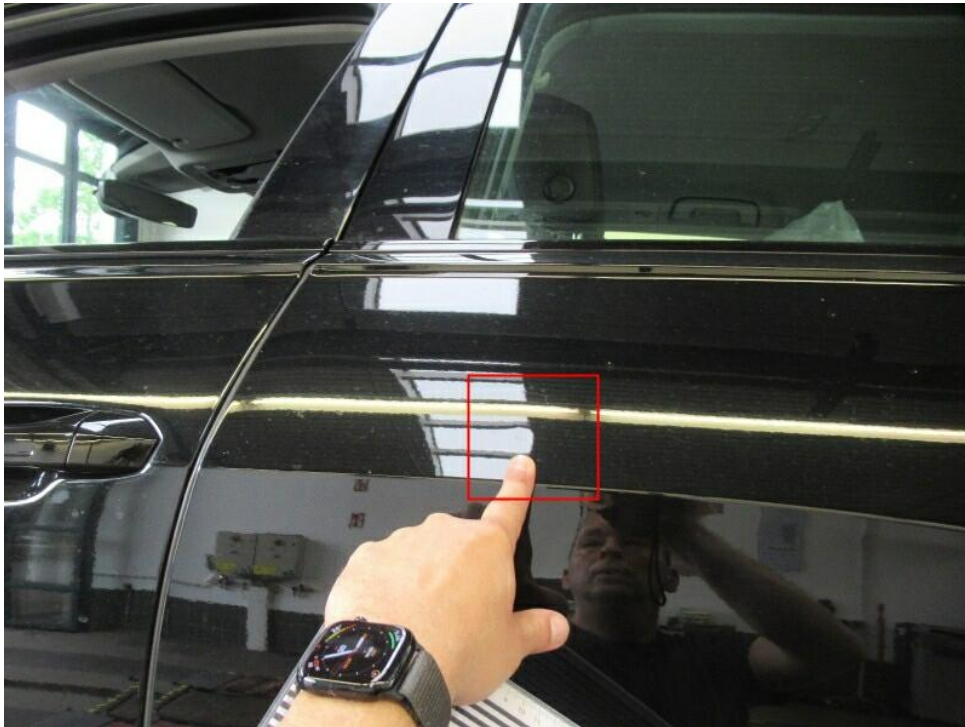


Bild 23 : Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 24 : Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 25 : Felge vorne links, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 26 : Felge vorne links, zerkratzt, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 347283
Hersteller Audi
Model A6
Variante DE - Kb5 40 2.0 TDI EU6d, basis, 2020 - 2023 2.0 40 TDI MHEV
Listenpreis 52.369,75
VIN WAUZZZF21MN058716
Erstzulassungsdatum 1.3.2021
Kennzeichen MTK R7929

Schadensfälle der int. Belegnummer: 347283

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024117424	27.05.2024	Beifahrerseite Seitenteil hinten	
2026105909	11.04.2026	Stoßfänger hinten	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 225 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- *Seitenwand hinten rechts sowie Heckstoßfänger*

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.03.2021	Letzte Zulassung	01.03.2021
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	A6 Avant 40 TDI S tronic	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF21MN058716	HSN / TSN	0588 / BSZ
Schlüssel-Nr.	10115301	Km-Stand abgelesen	148302
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	/ Hybridantrieb	Leistung (kW)	150
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Mythossschwarz (Y9T) / Metallic / Wasserbasis / 2-Schicht

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 60 R 17 99 V	Pirelli / Cinturato P7 * FSL	S /O	7 mm
rechts	225 / 60 R 17 99 V	Pirelli / Cinturato P7 * FSL	S /O	7 mm
2 links	225 / 60 R 17 99 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO	S /O	6 mm
rechts	225 / 60 R 17 99 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO	S /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 04 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 60 R 17 103 V	Pirelli / Cinturato Winter 3	W /O	7 mm
225 / 60 R 17 103 V	Pirelli / Cinturato Winter 3	W /O	7 mm
225 / 60 R 17 103 V	Pirelli / Cinturato Winter 3	W /O	8 mm
225 / 60 R 17 103 V	Pirelli / Cinturato Winter 3	W /O	8 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: AdBlue-Tank (12 Liter), Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Navigation & Infotainment, Audi connect Notruf & Service m.connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense front, Audi virtual cockpit plus, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bedientasten schwarz matt, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel Stoff, Dachreling in Schwarz matt, Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau, Dieselpartikelfilter (DPF) mit Stickoxiddkatalisator und AdBlue-Tank, Drehzahlmesser, Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage vorn und hinten, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Funkschlüssel, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: S tronic 7-Gang, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik 2-Zonen, Komfortmittelarmlehne vorn, Kopfstützen (4), LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion, Lenkradeinstellung manuell, MMI Navigation mit MMI touch response, Nichtraucher Ausführung, Progressivlenkung, Rad: Leichtmetallräder 10-Speichen- Design, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus mit MMI touch response, Radiozubehör: 8 Lautsprecher (passiv) vorn und hinten, Schienensystem mit Fixierset, Sitzbezüge in Stoff Effekt, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne, geteilt umklappbar Avant, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Verglasung: Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas, Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung seitlich und hinten, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
9PF	Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen
FK2	AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen
6XL	Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig aut. abblendend, mit Memory
2Z0	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
4L6	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
9AQ	Komfortklimaautomatik 4-Zonen
	Lackierung: Metallic
2ZM	Lenkrad: Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung
PCC	Paket Assistenzpaket Tour


9VS	Radiozubehör: Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D-Klang
KA2	Rückfahrkamera
N4M	Sitzbezüge in Leder/mono.pur 550-Kombination (für Normalsitze vorn ohne Sitzbelüftung)
PV3	Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar inklusive Memory-Funktion für den Fahrersitz
4A3	Sitzheizung vorn
9ZE	Telefon: Audi phone box
IU2	Telefon: Vorbereitung für Smartphone interface

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 16.06.2026 bei Kilometerstand 147.000

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

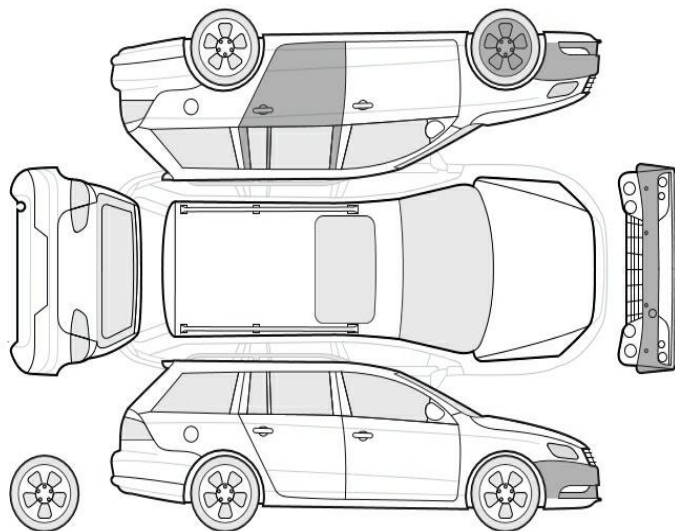

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Hauptscheinwerfer rechts mit Verschrammung, erneuern (Bild 17, 18)
2. Haltbarkeit der Füllflasche (Tire Fit) abgelaufen, erneuern (Bild 19)
3. Tür hinten links, eingedellt, smart repair (Bild 20, 21, 22)
4. Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge vorne links, zerkratzt, Gebrauchsspur
(Bild 25, 26)

Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 23, 24)