

04.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -MM 0805E	Fahrgestell-Nummer:	W1N1671541A600038
Vertrags-Nummer:	9188080	Erstzulassung:	24.11.2021
Internes KZ:	15027621	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	245 / 333	Hubraum:	1991
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	65
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,900
Leergewicht (kg):	2605	zul. Gewicht (kg):	3210

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 9188080

Amtliches Kennzeichen: HD -MM 0805E

Übersicht erstellt am: 04.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
22.07.2024	9059895838	Motor, Getriebe und	Marderschaden	Ja	Nein
02.07.2024	9059893834	Eigenverschulden	Sitz vorne Fahrerseite Sitz vorne Beifahrerseite	Ja	Nein
22.07.2022	9059820161	Eigenverschulden	Stossstange hinten Fahrerseite	Ja	Nein
24.05.2022	9059825869	Eigenverschulden	Schlüssel mit Fernbedienung	Ja	Nein
29.04.2022	9059818616	Eigenverschulden	Schlüssel mit Fernbedienung	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 9188080
Amtliches Kennzeichen: HD -MM 0805E
Übersicht erstellt am: 04.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
20.07.2022	25410	Inspektion und Wartung
20.07.2022	25410	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1N1671541A600038

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	129,541 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	133 Tag(e)
Type / Model	GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig	Main inspection	
Vehicle Identification number	W1N1671541A600038	Power	245 kW
Engine displacement	1,991 ccm	Cylinder	4
First registration	24 Nov 2021	Upholstery/Colour	Leather / Black
Last maintenance		Paintwork	Black
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction
2	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side (Reifen platt; Felge prüfen) - Specify findings - No deduction
3	Wheel / tyres	Tyres - complete set - Worn - No deduction
4	Side panel - rear left side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
5	Door - front left side	Door - dent(s) - Smooth repair work
6	Sill - right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
7	Door - rear right side	Door edge - Scratched - Smart repair
8	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair
9	Trim / covers	Boot lining (Ladeboden Formmatte) - Broken / torn - Replace
10	2nd wheel set	1 alloy rim - Deformed - Loss in value
11	Trim / covers	Boot lid - interior trim - Scratched - Replace
12	Boot lid / rear door	Boot lid (4x) - dent(s) - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Bonnet	Bonnet - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Provided by user / customer, from 22 Jul 2022



Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	275/50 R20 113V	Michelin	Winter tyres	3mm - 3mm	Not o.k.	Not o.k.
2	275/50 R20 113V	Michelin	Winter tyres	2mm - 2mm	Not o.k.	Not o.k.

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	275/50 R20 113W	Continental	Summer tyres	2mm - 2mm	o.k.	o.k.
2	275/50 R20 113W	Continental	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	o.k.

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Automatic air conditioning
Navigation unit with map view
DAB radio

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 30 Jul 2026
Protocol number: 46807679



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig	Mileage (Read)	129,541 km
Vehicle Identification number	W1N1671541A600038	First registration	24 Nov 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior



Figure 11: Interior



Figure 12: Interior



Figure 13: Interior



Figure 14: Interior



Figure 15: VIN

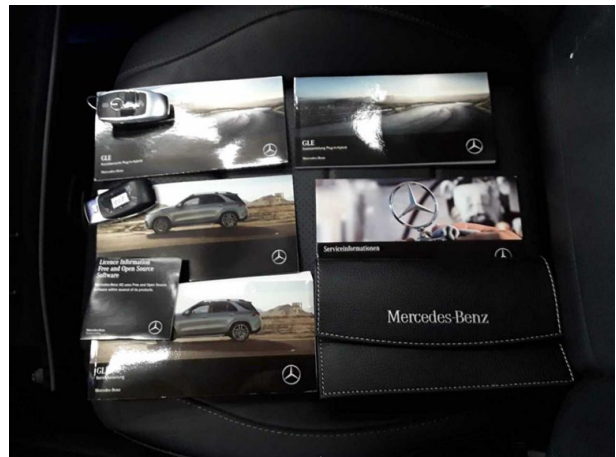


Figure 16: Documents



Figure 17: Mounted tyres

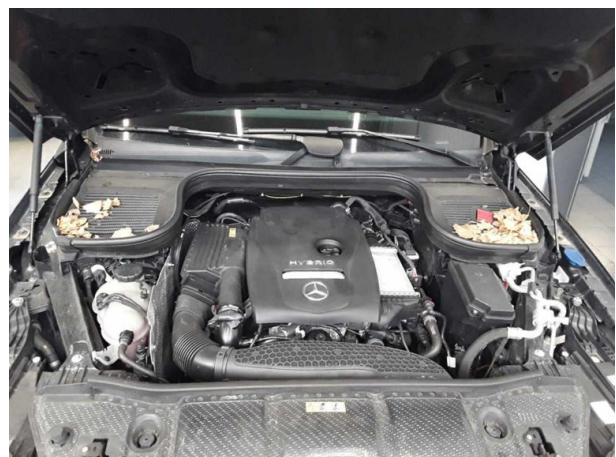


Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side (Reifen platt; Felge prüfen) - Specify findings - No deduction



Damage #4: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #6: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #7: Door - rear right side: Door edge - Scratched - Smart repair



Damage #7: Door - rear right side: Door edge - Scratched - Smart repair



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair




Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #9: Trim / covers: Boot lining (Ladeboden Formmatte) - Broken / torn - Replace



Damage #11: Trim / covers: Boot lid - interior trim - Scratched - Replace

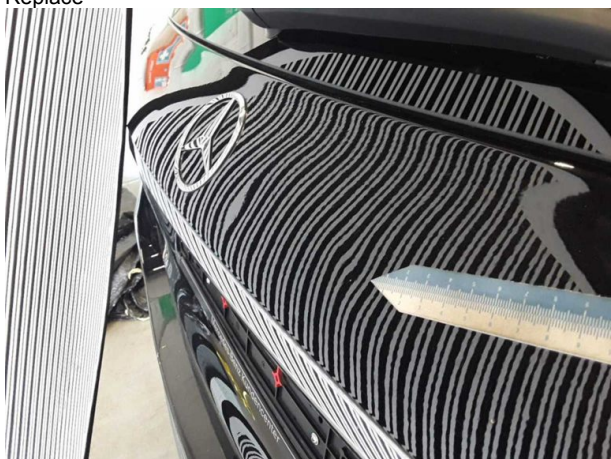

Damage #12: Boot lid / rear door: Boot lid (4x) - dent(s) - Repair and paint



Damage #10: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Deformed - Loss in value



Damage #12: Boot lid / rear door: Boot lid (4x) - dent(s) - Repair and paint



Damage #12: Boot lid / rear door: Boot lid (4x) - dent(s) - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 30 Jul 2026
Protocol number: 46807679



Damage #12: Boot lid / rear door: Boot lid (4x) - dent(s) - Repair and paint



W1N1671541A600038

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	129.541 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	133 Tag(e)
Typ/Modell	GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig	HU	
Fahrgestellnummer	W1N1671541A600038	Leistung	245 kW
Hubraum	1.991 ccm	Zylinder	4
Erstzulassung	24.11.2021	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Reifen platt; Felge prüfen) - Befund festlegen - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Reifensatz komplett - verschlissen - kein Abzug
4	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
7	Tür hinten rechts	Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung (Ladeboden Formmatte) - gebrochen / gerissen - erneuern
10	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verformt - Wertminderung
11	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern
12	Heckklappe/-tür	Heckklappe (4x) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 22.07.2022



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	275/50 R20 113V	Michelin	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	n.i.O.
2	275/50 R20 113V	Michelin	Winterreifen	2mm - 2mm	n.i.O.	n.i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	275/50 R20 113W	Continental	Sommerreifen	2mm - 2mm	i.O.	i.O.
2	275/50 R20 113W	Continental	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig	Laufleistung (abgelesen)	129.541 km
Fahrgestellnummer	W1N1671541A600038	Erstzulassung	24.11.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum

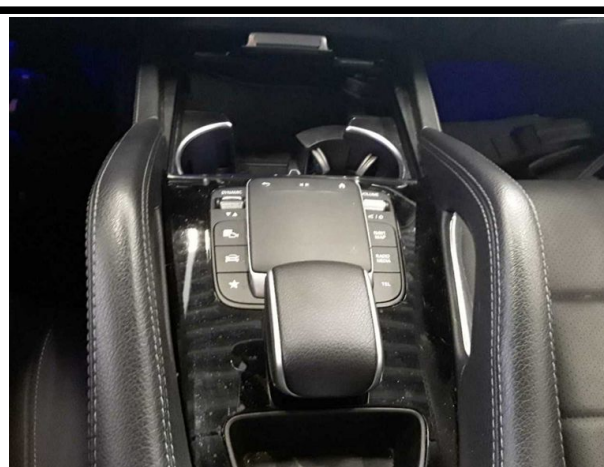


Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum

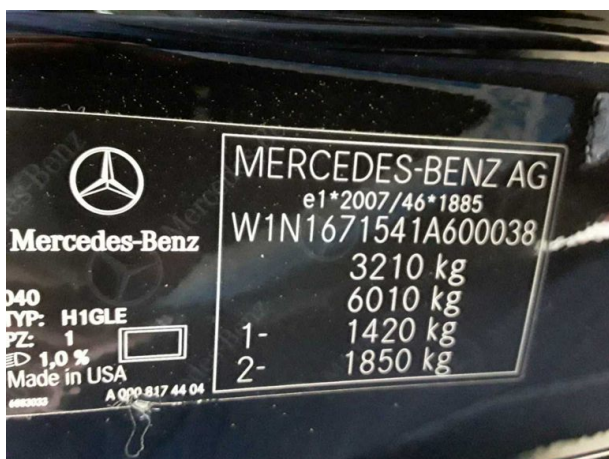


Abbildung 15: FIN

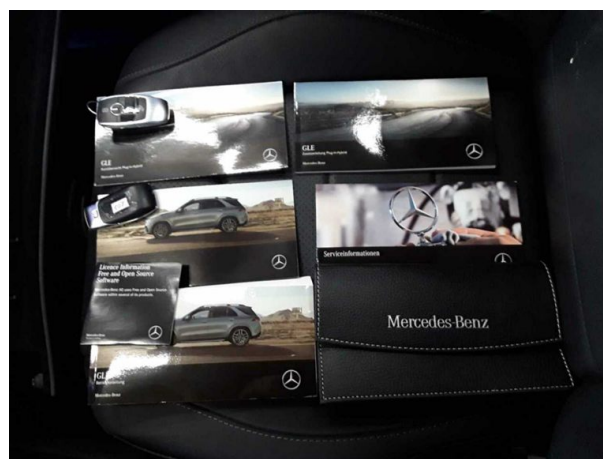


Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung

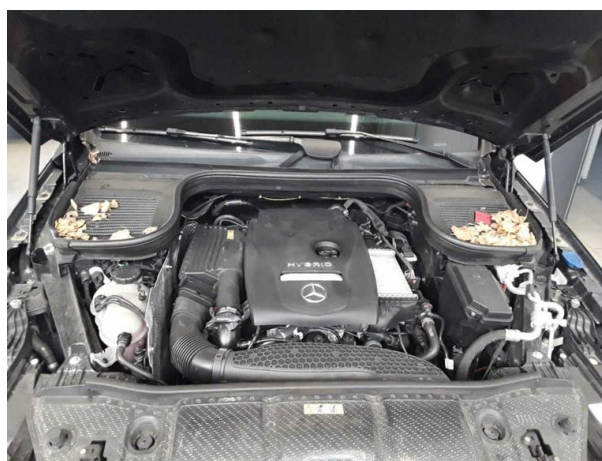


Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Reifen platt; Felge prüfen) - Befund festlegen - kein Abzug

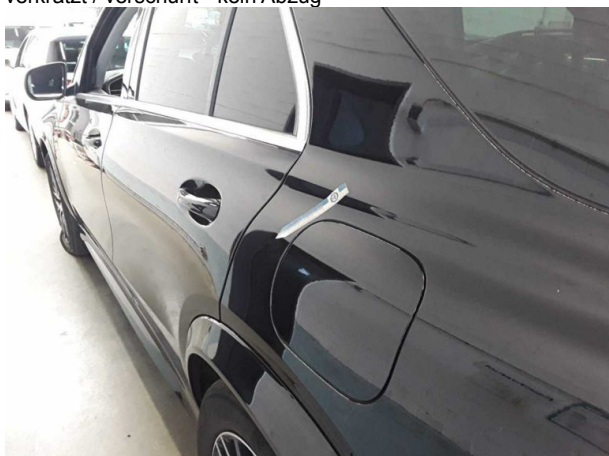

Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

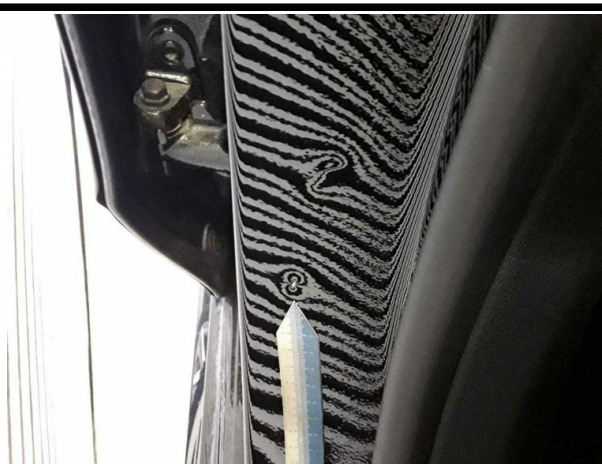

Beschädigung #6: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung (Ladeboden Formmatte) - gebrochen /



Beschädigung #11: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern

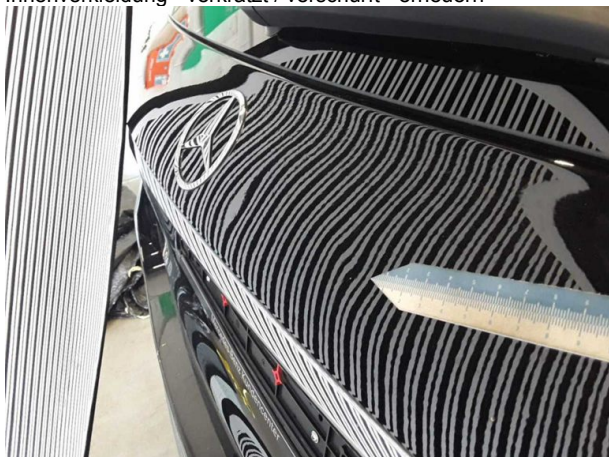

Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe (4x) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verformt - Wertminderung



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe (4x) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe (4x) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe (4x) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott