


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002468158
Besichtigt am: 28.05.2026 12:11
Berichts-Nr: 10695253
FIN: WVVZZZ3CZNE080625



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

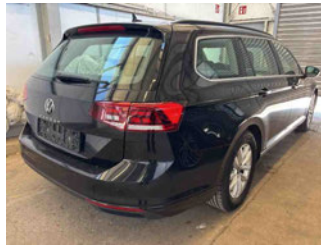

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BQS
Erstzulassungsdatum:	19.08.2022
Laufleistung:	135.599 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Diversity-Antenne für FM-Empfang
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Doppelton-Signalhorn
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Drehstromgenerator 140 A
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
6-Gang-Schaltgetriebe	Elektrische Luftzusatzheizung
8 Lautsprecher	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abgasnorm EU6 AP	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Fernentriegelung für Heckklappe
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Standard
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Batterie 420A (70Ah)	Fußgängererkennung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gepäckraumauskleidung in Textil
Berganfahrassistent	Gepäckraumboden aufstellbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Bordwerkzeug	Innenspiegel automatisch abblendend
Business	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Chromleisten an den Seitenfenstern	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel in Mistralgrau	Kategorie 0
Dachreling schwarz	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten, Basis 1	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kindersicherung
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	
Digitaler Radioempfang DAB+	

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,
 Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-
 Temperaturregelung
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-
 und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
 Komfortsitze vorn
 Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.
 Seitenairbags vorn
 Kraftstoffsystem Diesel
 Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen
 Ladekantenschutz in Kunststoff
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 LED-Leuchte im Fußraum vorn
 LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
 LED-Rückleuchten
 LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
 Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch
 einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite
 Leuchtweitenregulierung
 Linkslenker
 Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden,
 Sonnenblenden ausziehbar
 Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
 Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit
 Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen
 Motorenstart Standard
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display
 Multifunktionskamera
 Multifunktionslenkrad in Leder
 Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &
 Internet"
 Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &
 Internet"
 Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
 Netztrennwand
 Nicht Heissland
 NichtraucherAusführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose
 vorn
 Normal-Lackierung
 Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische
 Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
 Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei
 Auslieferung aktiviert
 Ohne 2. Batterie
 Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne Anhängervorrichtung
 Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Volldach)
 Ohne Differenzialsperre
 Ohne Dynamic Drive Control
 Ohne ECO-Funktion
 Ohne Elektromotor (Hybrid)
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Garagentoröffner
 Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
 Ohne Head-Up Display
 Ohne Heckspoiler
 Ohne Individualeinbau
 Ohne integriertes Mautsystem
 Ohne Kindersitz
 Ohne Ladedose
 Ohne Ladekabel
 Ohne Lichtassistent
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Sonnenschutzrollo
 Ohne Sprachsteuerung
 Ohne Spurwechselassistent
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne Uhr
 Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
 Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne
 Funkantenne
 Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-
 Verbund
 Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front
 Assist"
 Radio
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regensensor
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifenkontrollanzeige

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10695253
vom: 29.05.2026

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,
Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

Schaltgetriebe MQ350

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-
Sicherung

Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
höhenstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
Rücksitzplätze in Stoff "Business"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfland Deutschland

Variant

Variante Grundausrüstung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze höhenstellbar, ergoComfort-Sitz auf der
Fahrerseite, mit elektrischer Lehnenstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

MONTIERTE BEREIFUNG

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

Tirefit vorhanden:	Ja
Tirefit Ablaufdatum:	04.2026
Kompressor vorhanden:	Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10695253
 vom: 29.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Riss	Ersetzen
2	Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	Ersetzen
3	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
4	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder
5	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
6	Kotflügel hinten links	Kratzer	Spotrepair
7	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
8	Belüftungsdüse hinten mitte	Gebrochen	Ersetzen
9	Dachhimmel	Kratzer	Smart Repair
10	Türverkleidung hinten links	Kratzer	Smart Repair
11	Sitzverkleidung innen links	Kratzer	Smart Repair
12	Sitzverkleidung innen rechts	Kratzer	Smart Repair
13	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren
14	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
15	Dachhimmel	Fleck	Reinigen
16	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wischerarm Abdeckung hinten	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vorschaden		€ 9.212,46
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.013,21
3	Andere	Haftpflichtschaden		€ 4.589,44
4	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.014,40
Summe (ohne MwSt.):				€ 16.829,51

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	266,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	191,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	232,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	383,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZNE080625

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

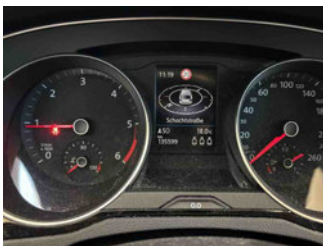

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links

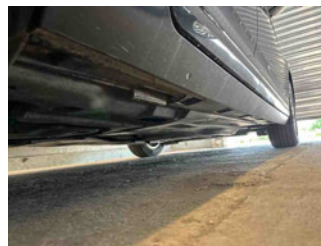


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

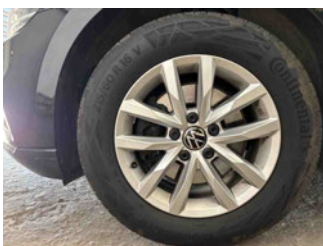

Räder - Rad montiert vorne links

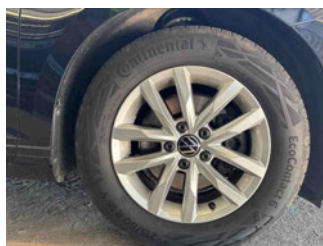


Räder - Rad montiert vorne rechts

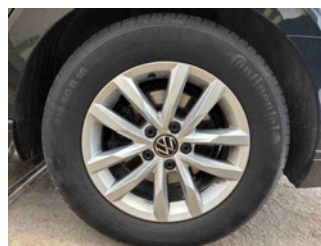

Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts

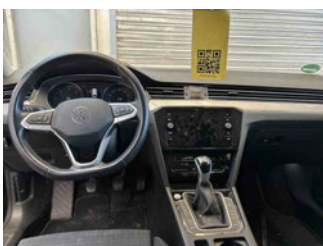

Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links

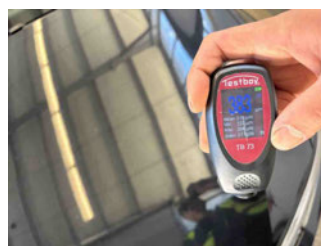

Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne










Innenraum - hinten




Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

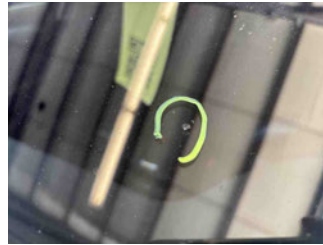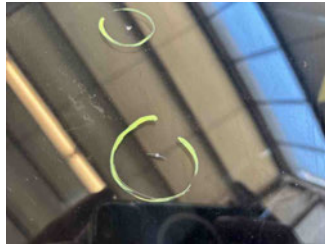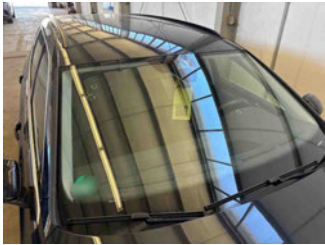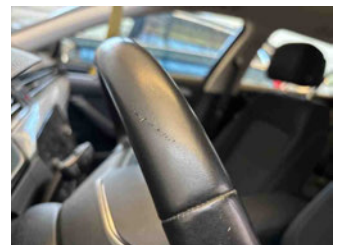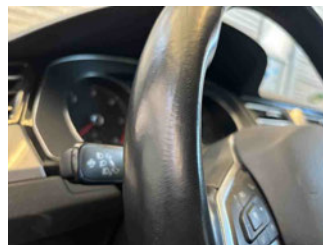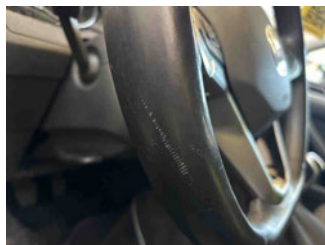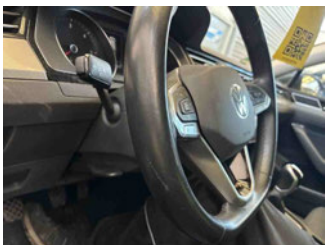» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN****1 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen****2 - Kofferraumverkleidung rechts - Kratzer - Ersetzen****3 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen****4 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder**

5 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen

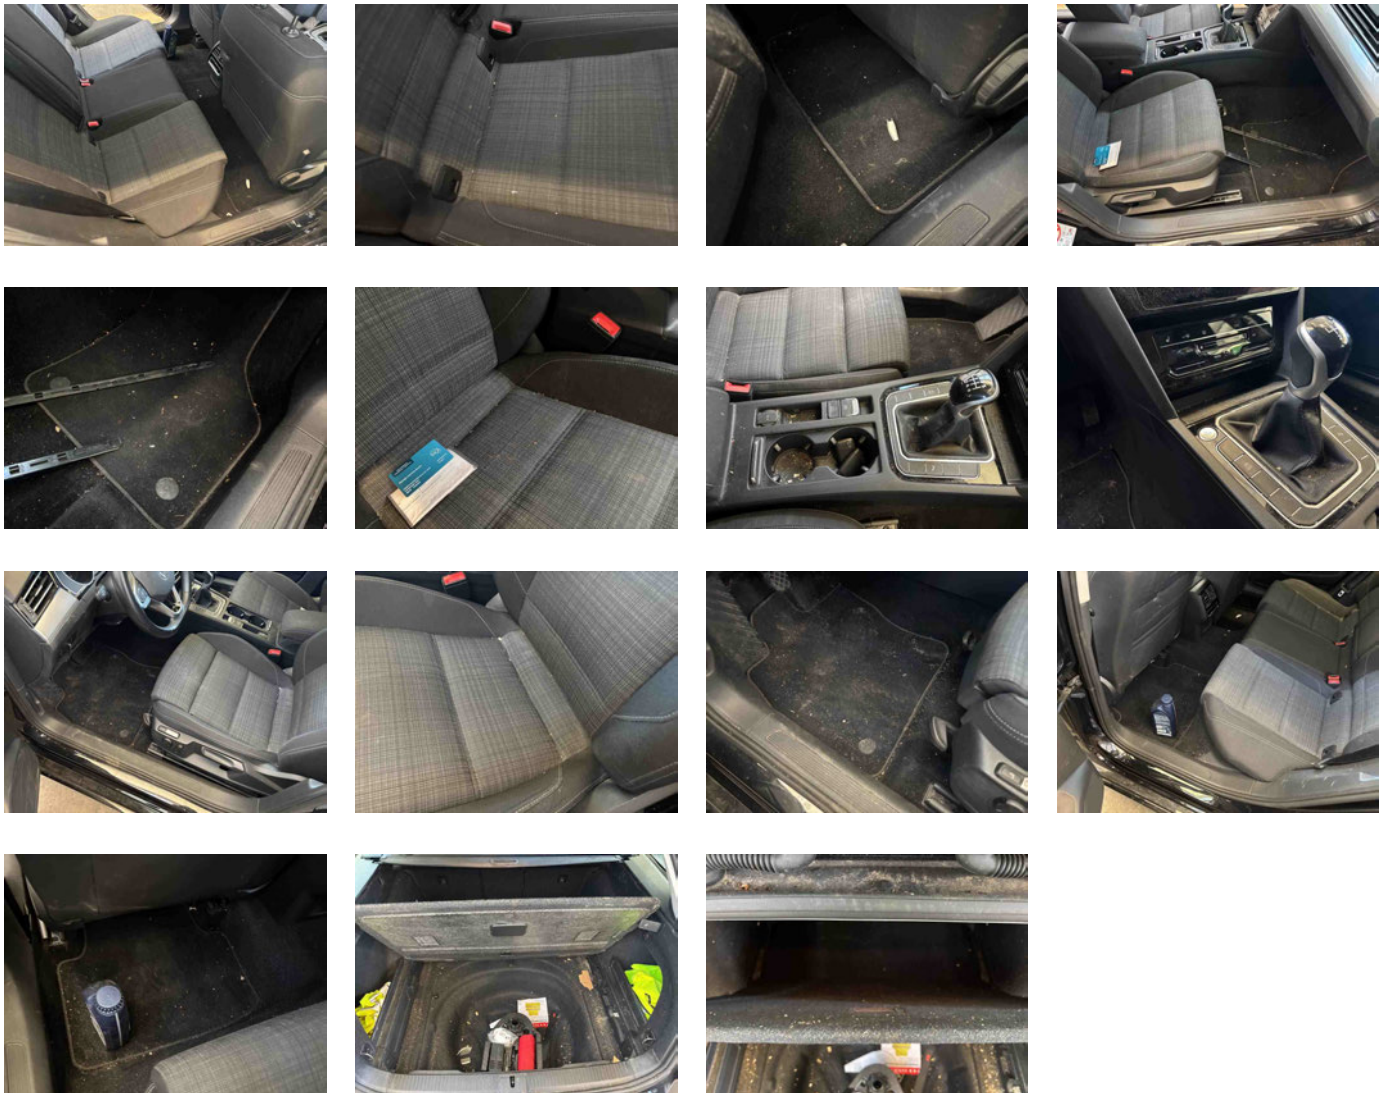


6 - Kotflügel hinten links - Kratzer - Spotrepair




7 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair



8 - Belüftungsdüse hinten mitte - Gebrochen - Ersetzen

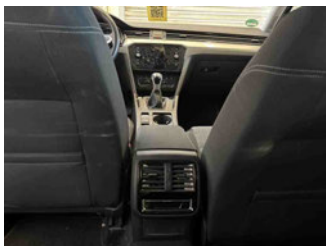



9 - Dachhimmel - Kratzer - Smart Repair

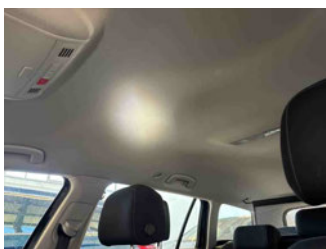



10 - Türverkleidung hinten links - Kratzer - Smart Repair



11 - Sitzverkleidung innen links - Kratzer - Smart Repair

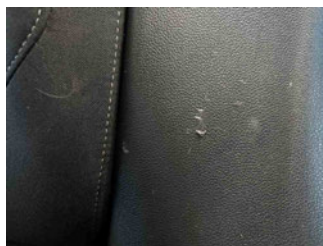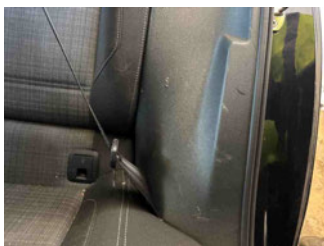

12 - Sitzverkleidung innen rechts - Kratzer - Smart Repair

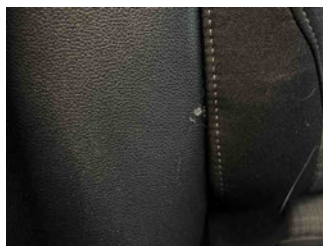
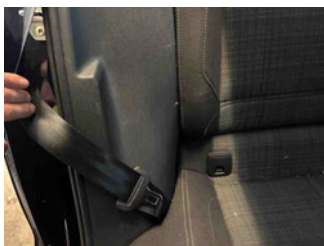


Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10695253
 vom: 29.05.2026

13 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren

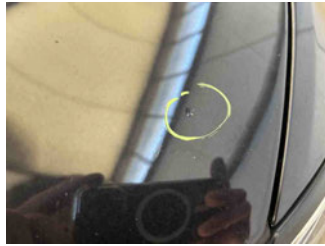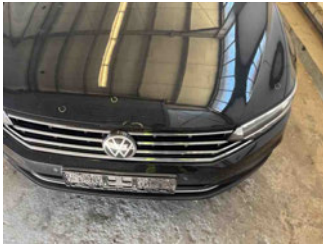

14 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

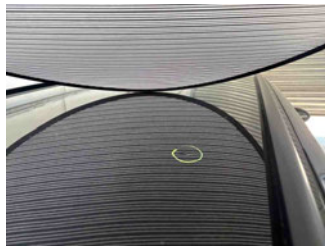


15 - Dachhimmel - Fleck - Reinigen

Kommentar

B-Säulenverkleidung



16 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

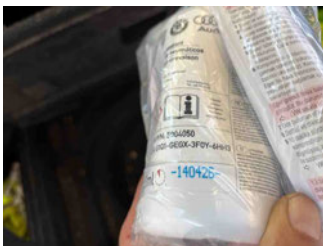


GEBRAUCHSSPUREN



1 - Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

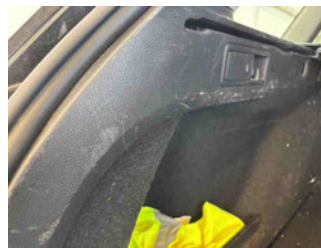

3 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

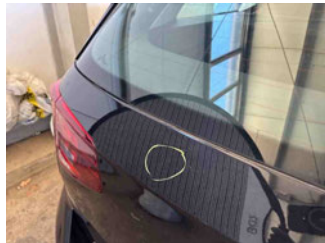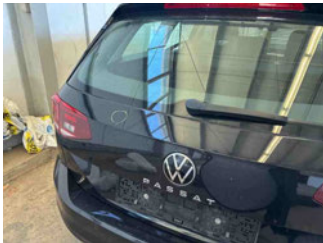**FEHLTEILE**

1 - Wischerarm Abdeckung hinten - Fehlt - Ersetzen

