



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	MK-EV 260E
Berichtsnummer :	0000000936171-DE926		
Referenznummer:	31220942		

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) N Line Plug-In Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAJB812DNJ091241	Laufleistung abgelesen:	116536 km
Erstzulassung / Baujahr:	25.07.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	04.08.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	-	Lackfarbe:	Phantom Black / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2027 / 06.2027
Polster Art:	Leder/Alcantara	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	102708 / 11.07.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Unterlagen:	-
		Zustand innen:	3 - Durchschnittlich

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Hankook	235/50/R19/103V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	235/50/R19/103V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	235/50/R19/103V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	235/50/R19/103V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 8 Lautsprecher
Subwoofer • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) • Antriebsart Allradantrieb • Audiosystem Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus) • Dachreling • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
Bordcomputer • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent | <ul style="list-style-type: none"> • Ablage Tasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Ambiente-Beleuchtung • Anti-Blockier-System (ABS) • Assistenz-Paket
Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Fahrassistent-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistent-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistent-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fahrassistent-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel Phantom Black • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachspoiler
3. Bremsleuchte • Doppelendrohr Auspuffanlage • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) |
|--|--|

- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Funktions-Paket
Sitzheizung vorn, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf- / Ab-Automatik
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill dunkel verchromt
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Frontscheibe Verbundglas
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lenkrad (Leder)
Lenkrad (Sport/Leder), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten
- Motorhaubenisolierung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • N-Line-Paket • Otto-Partikelfilter (OPF) • Pedale Aluminium • Radstand 2680 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung • Scheinwerfer Voll-LED • Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Smart-Key • Sonderlackierung Engine Red Uni • Sonnenrollo Türscheiben hinten • Sport-Komfortsitze vorn • Start/Stop-Anlage • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wireless SmartLink (Apple CarPlay) | <ul style="list-style-type: none"> • Navigations-Paket
Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Audio-Navigationssystem,
Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-
Farbdisplay (10,25 Zoll) • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im
Kofferraum • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff/Leder • Smart-Sense-Plus-Paket
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC,
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion
(FCA-JT) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Sound-System KRELL
Subwoofer • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • USB-Anschluss hinten • Verglasung Akustikglas • Verglasung hinten abgedunkelt • Wegfahrsperre (elektronisch) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung | <ul style="list-style-type: none"> • Sitz-Paket
Sitzheizung hinten, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts
elektr. verstellbar, Memoryfunktion für Sitz vorn links, Komfortsitze vorn
(inkl. Belüftung / Sitzheizung) |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Nicht fachgerecht repariert Am Fahrzeug wurden an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen mit verbleibenden Restunfallspuren behaftet sind. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.
Lackschichtendickenmessung:	Erhöhte Lackschichtdicke Am Fahrzeug wurde eine erhöhte Lackschichtdicke festgestellt.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	Türe und Seitenteil FS nachlackiert

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Motorhaube	Delle Bis 20 Mm Mit Lackschaden	Lackieren
2.	Türeinstieg Vorne - Links	Beschädigt	Smart Repair
3.	Tür Vorne - Links	Beschädigt	Smart Repair
4.	Dachrahmen - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Wartung über 2544 km überzogen. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.	Nicht Gepflegt	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole

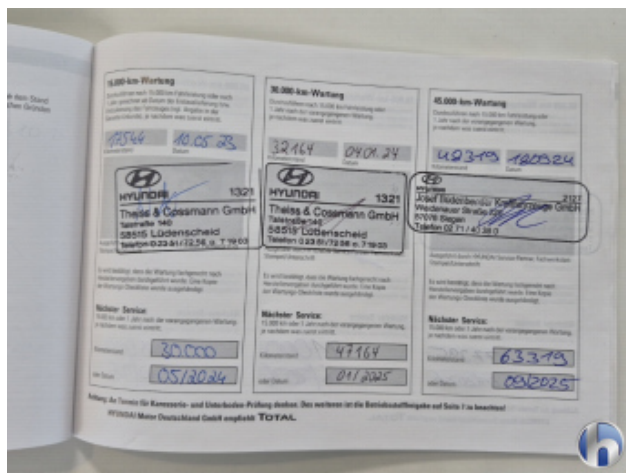

Serviceheft/Nachweis

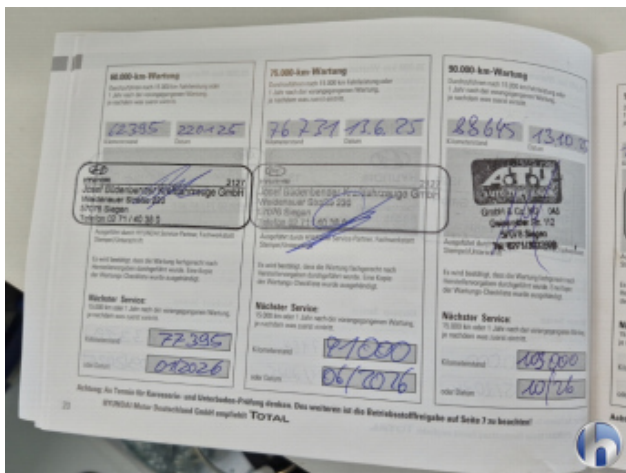

Serviceheft/Nachweis

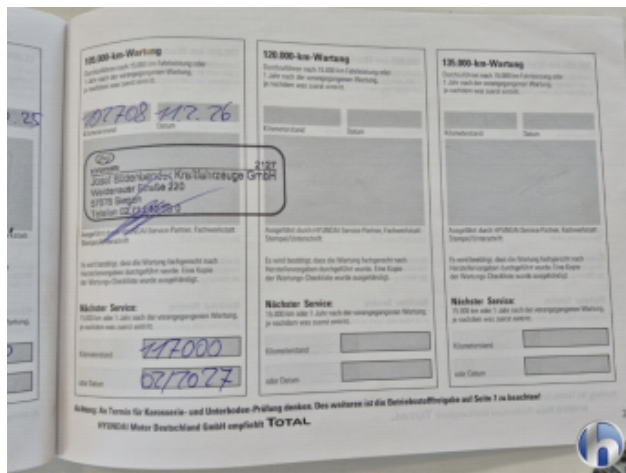

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Motorhaube
Delle Bis 20 Mm Mit Lackschaden - Lackieren



1. Motorhaube
Delle Bis 20 Mm Mit Lackschaden - Lackieren



1. Motorhaube
Delle Bis 20 Mm Mit Lackschaden - Lackieren



2. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



2. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



2. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair




3. Tür Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



3. Tür Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



3. Tür Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair

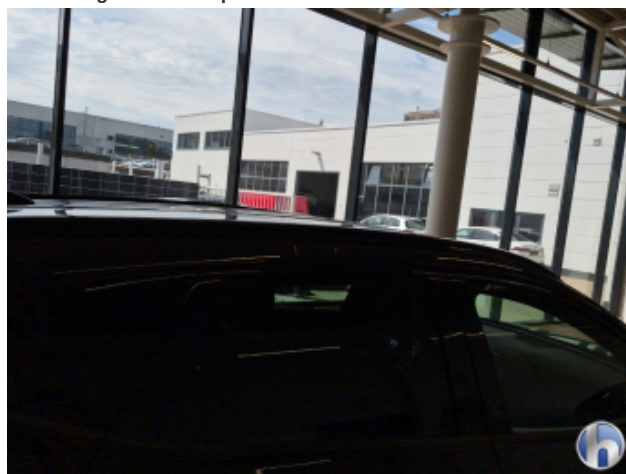

4. Dachrahmen - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Dachrahmen - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter