

21.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **FORD Puma 1,0 EcoBoost Hybrid 92kW Titanium Design Sports Utility Vehicle 5-türig 999 ccm 125 PS / 92 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

Amtliches Kennzeichen:	M -SF 4916	Fahrgestell-Nummer:	WF02XXERK2NJ24670
Vertrags-Nummer:	84091081	Erstzulassung:	30.06.2022
Internes KZ:	15052203	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

FORD Puma 1,0 EcoBoost Hybrid 92kW Titanium Design Sports Utility Vehicle 5-türig 999 ccm 125 PS / 92 KW bleifrei 6-Gang

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Puma 1,0 EcoBoost Hybrid 92kW Titanium Design Sports Utility Vehicle5-türig 999 ccm 125 PS / 92 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	92 / 125	Hubraum:	999
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	42
Max. Km/h:	191	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,800
Leergewicht (kg):	1280	zul. Gewicht (kg):	1760

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 84091081
Amtliches Kennzeichen: M -SF 4916
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Puma 1,0 EcoBoost Hybrid 92kW Titanium Design Sports Utility Vehicle5-türig 999 ccm 125 PS / 92 KW bleifrei
6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
23.02.2026	9059982989	Fremdverschulden	Kotflügel vorne Beifahrerseite	Nein	Nein
01.08.2023	9059858581	Fremdverschulden	Kotflügel hinten Fahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 84091081
Amtliches Kennzeichen: M -SF 4916
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**FORD Puma 1,0 EcoBoost Hybrid 92kW Titanium Design Sports Utility Vehicle5-türig 999 ccm 125 PS / 92 KW bleifrei
6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WF02XXERK2NJ24670

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	83.737 km
Hersteller	Ford	Restlauf bis Service	6.448 km
Typ/Modell	Puma	HU (Bericht lag vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	WF02XXERK2NJ24670	Leistung / Hubraum	92 kW / 999 ccm
Erstzulassung	30.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	06/2025, 60.185 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
3	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
4	Anhängerkupplung	Anhängerkupplung (Schlüssel fehlen) - erneuern
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/50 R18 96V	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	215/50 R18 96W	Goodyear	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 95H	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	205/55 R16 95H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 13.07.2026
Protokollnummer: 46487125
Anlieferungsdatum: 13.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Puma	Laufleistung (abgelesen)	83.737 km
Fahrgestellnummer	WF02XXERK2NJ24670	Erstzulassung	30.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum

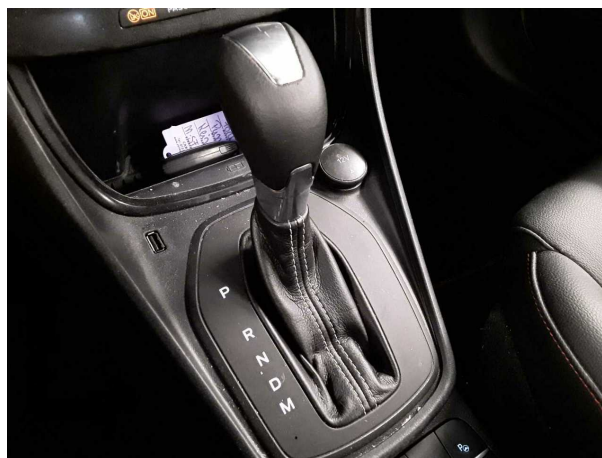


Abbildung 6: Innenraum

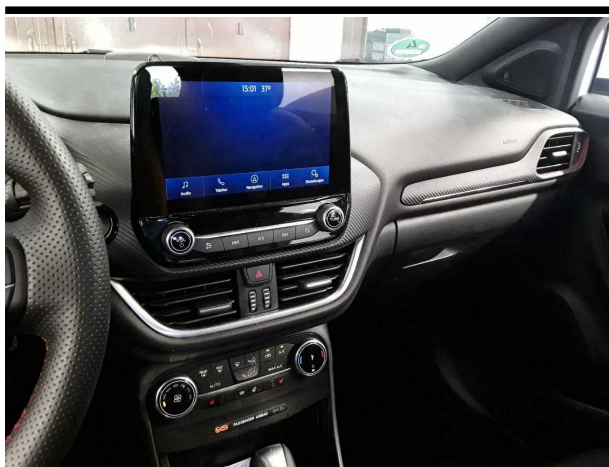


Abbildung 7: Innenraum

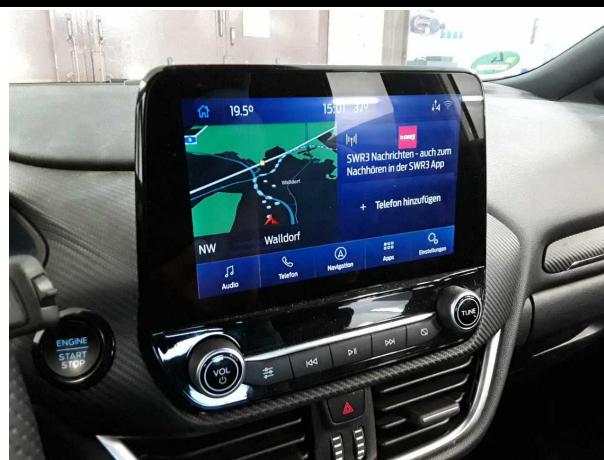


Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum

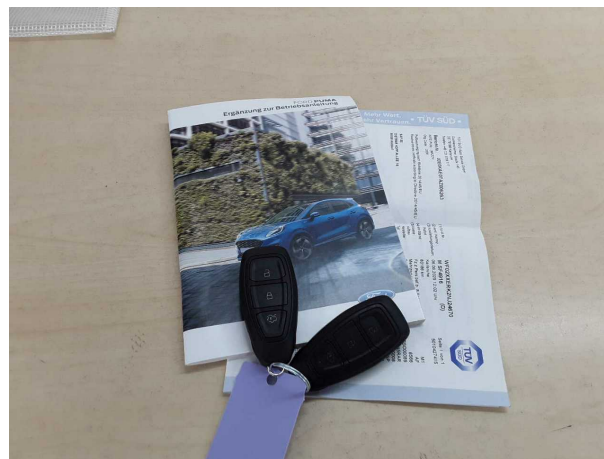


Abbildung 10: Sonstiges

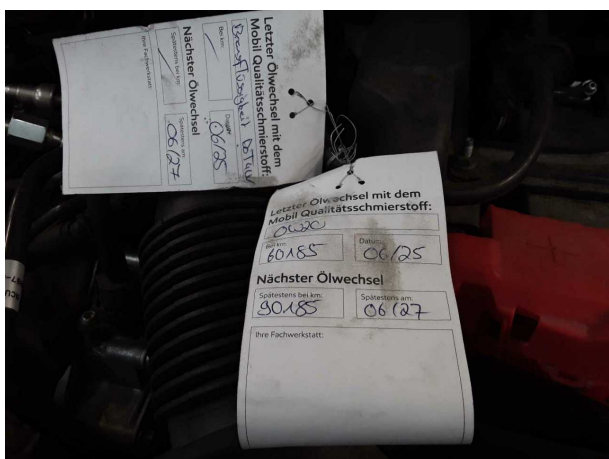


Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

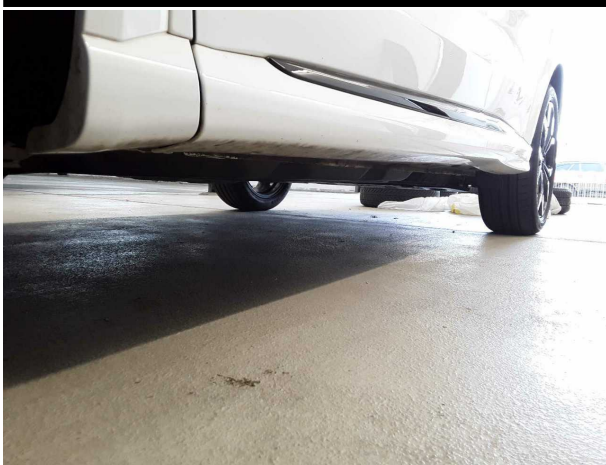


Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

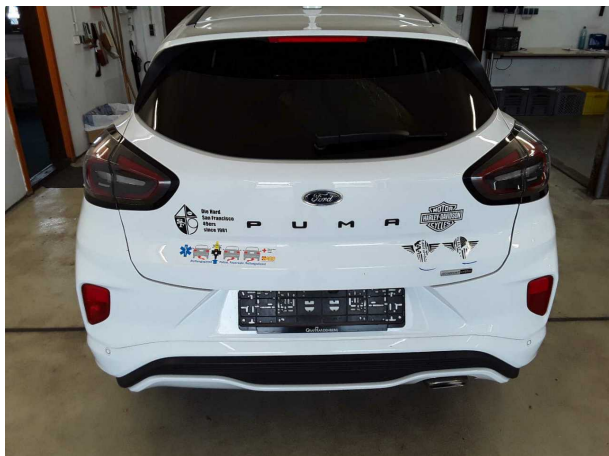


Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren




Beschädigung #3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

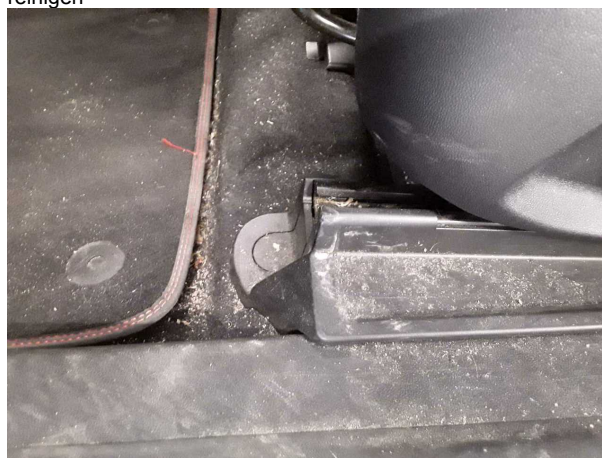

Beschädigung #3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen




Beschädigung #4: Anhängerkupplung: Anhängerkupplung (Schlüssel fehlen) - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung

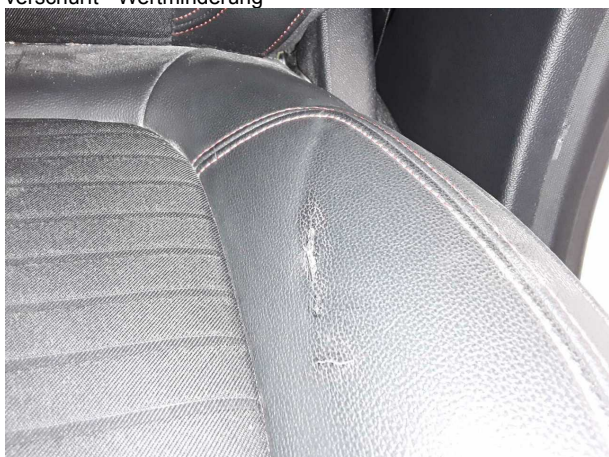

Beschädigung #6: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Seitenwand links



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Seitenwand links



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WF02XXERK2NJ24670

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	83,737 km
Manufacturer	Ford	Next maintenance in	6,448 km
Type / Model	Puma	Main inspection (Report on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	WF02XXERK2NJ24670	Power / Engine displacement	92 kW / 999 ccm
First registration	30 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	06/2025, 60,185 km	Paintwork	
Fuel type	Hybrid Petrol / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
2	Boot lid / rear door	Boot lid - Glued / labelled - De-glue / neutralise
3	Interior	Interior - Soiled - Clean
4	Trailer hitch	Trailer hitch (Schlüssel fehlen) - Replace
5	Front bumper	Front bumper - Scratched - Loss in value
6	Seat - front	Seat cover - left side - Broken / torn - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
1	Mudguard - left side, Side panel - rear left side, Professionally carried out

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/50 R18 96V	Continental	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	215/50 R18 96W	Goodyear	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 13 Jul 2026
Protocol number: 46487125
Delivery date: 13 Jul 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R16 95H	Goodyear	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	205/55 R16 95H	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					05/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 13 Jul 2026
Protocol number: 46487125
Delivery date: 13 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Ford	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	Puma	Mileage (Read)	83,737 km
Vehicle Identification number	WF02XXERK2NJ24670	First registration	30 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 13 Jul 2026
Protocol number: 46487125
Delivery date: 13 Jul 2026

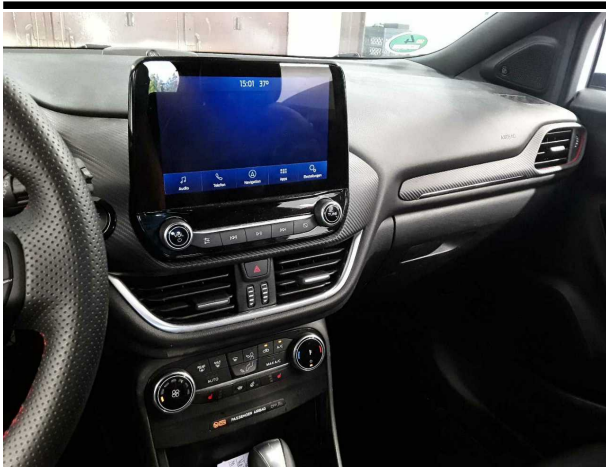


Figure 7: Interior

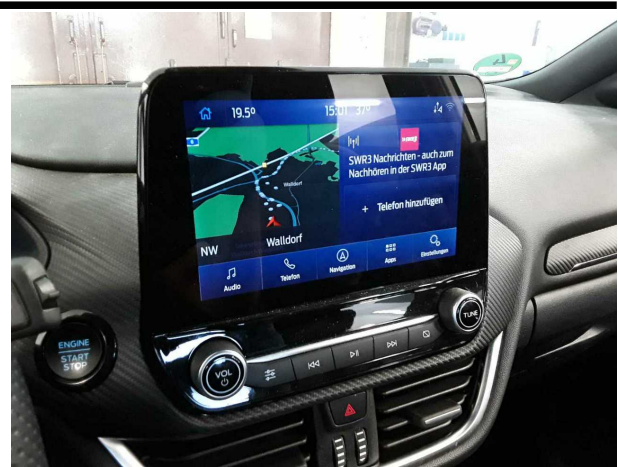


Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.

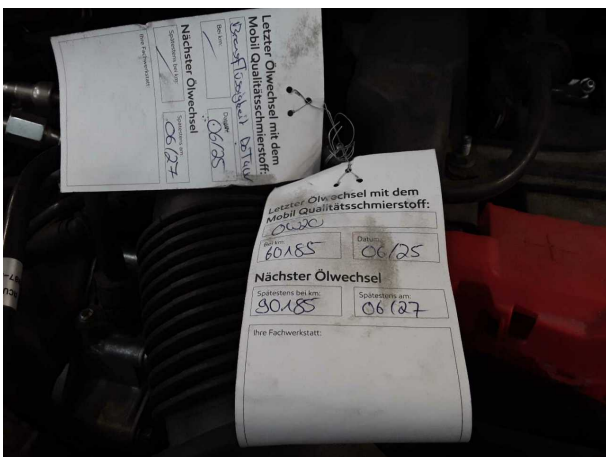


Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.

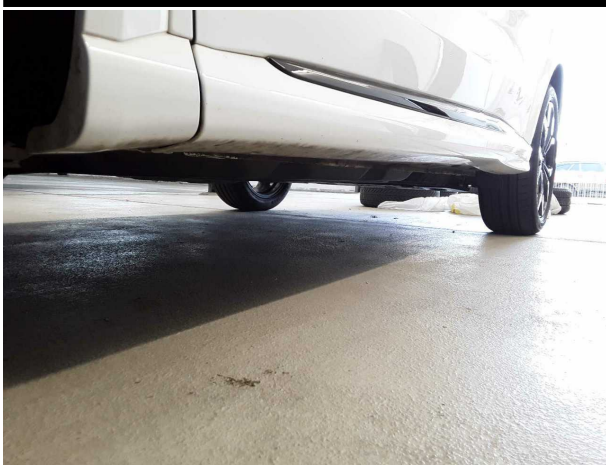


Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

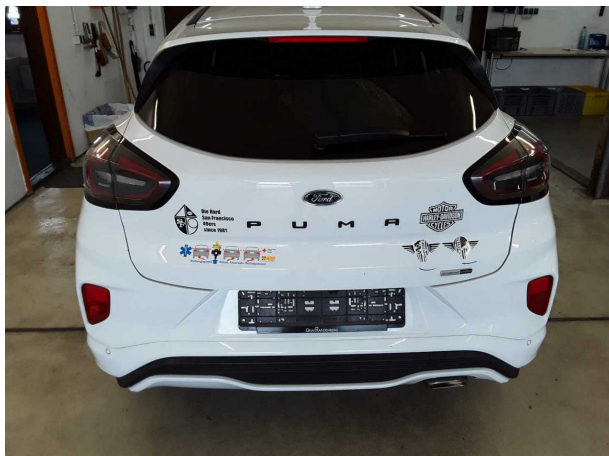


Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Boot lid / rear door: Boot lid - Glued / labelled - De-glue / neutralise



Damage #2: Boot lid / rear door: Boot lid - Glued / labelled - De-glue / neutralise




Damage #3: Interior: Interior - Soiled - Clean



Damage #2: Boot lid / rear door: Boot lid - Glued / labelled - De-glue / neutralise




Damage #3: Interior: Interior - Soiled - Clean

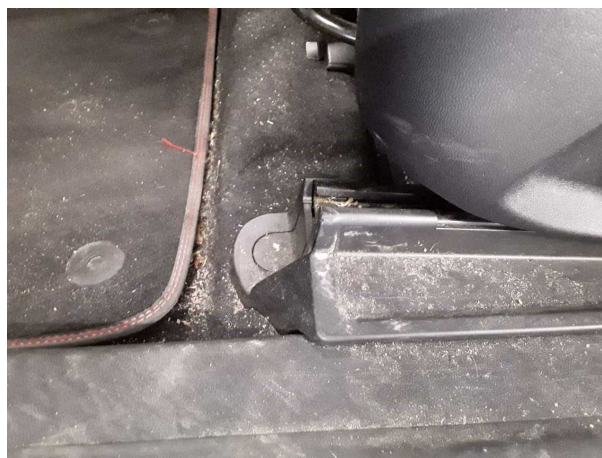

Damage #3: Interior: Interior - Soiled - Clean



Damage #3: Interior: Interior - Soiled - Clean

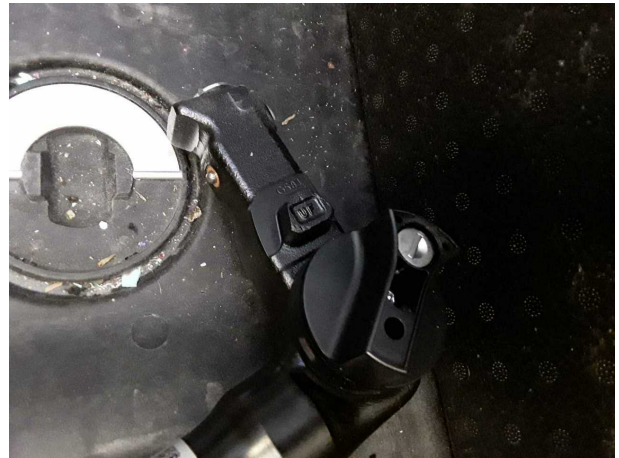


Damage #4: Trailer hitch: Trailer hitch (Schlüssel fehlen) - Replace



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratched - Loss in value



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratched - Loss in value

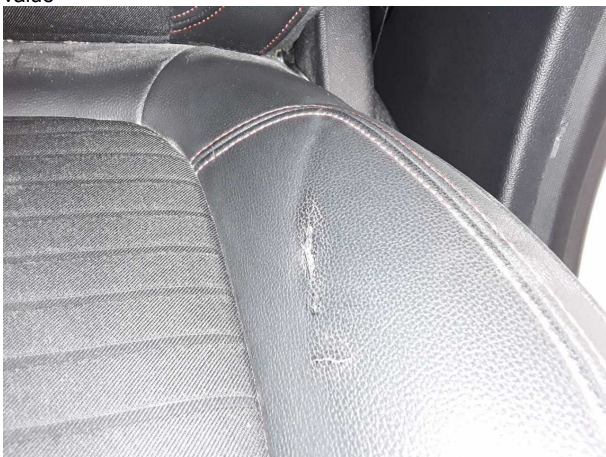

Damage #6: Seat - front: Seat cover - left side - Broken / torn - Replace

Pictures of repainting



Repainting 1: Mudguard - left side, Side panel - rear left side



Repainting 1: Mudguard - left side, Side panel - rear left side