

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002408079
Besichtigt am:	16.04.2026 15:54
Berichts-Nr:	10439351
FIN:	VSSZZZKL6RR064527

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Seat
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / ASL
Erstzulassungsdatum:	20.03.2024
Laufleistung:	38.225 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Urban" Silber
Farbe Dach:	"Urban" Silber
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Kaltgrau - Kristallgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	137 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

10"-Navigationssystem "+"	Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)
16"-Ganzjahresreifen	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Entriegelung Hintersitz mechanisch
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/ T0N/T13/T29/TM4/TD1/T19/T11/T3C, TDI	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-
Abgaskonzept, EU6 AP	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abwicklung Serie	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fertigungsablauf Standard
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Feststellbremse
Armaturentafel Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Außen-Sound Standard	FPK-Medium
Außenspiegel elektr. einstellbar, separat beheizbar	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Außenspiegelgehäuse lackiert	Frontantrieb
Batterie 420A (70Ah)	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Ganzjahresreifen 205/55 R16 94V xl
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Betriebsspannung 12 V	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bordliteratur in Deutsch	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Chrom-Paket	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Heckspoiler
Dachreling, schwarz	Hinterachse "Standard"
Dämpfung hinten, Basis 1	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Datenträger für EU, integriert	Kältemittel R1234yf
Dekor-Einlagen für Konsole	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang	Kennzeichenträger vorn (groß)
Drehstromgenerator 140 A	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Drei.-Automatikgurte vorn	Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Klimakomfortscheibe
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Komfortpaket
Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -	Kopfstützen hinten (3 Stück)
-	Kopfstützen vorn
Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff	Kraftstoffsystem Diesel
Einton-Signalhorn	
Elektrische Luftzusatzheizung	

Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Individualeinbau
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Kompensor
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Ladekabel
Leichtmetallräder 7J x 16	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Lichtassistent
Leuchtweitenregulierung	Ohne Mode3 Ladekabel
Linkslenker	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem, inklusive Kartenmaterial	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Mit Multifunktionskamera	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Mit zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mittelarmlehne vorn	Ohne Sonderspezifikationen
Modellbezeichnung, Entfall	Ohne Spurwechselassistent
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Stabilisator hinten
Müdigkeitserkennung	Ohne Steckdose
Navigationsgerät-High	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Nebelscheinwerfer	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Nebelschlussleuchte	Ohne Überführungsausrüstung
Netztrennwand	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Netztrennwand	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nicht Heissland	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Nichtraucherausführung	Ohne Vorfeldbeleuchtung / Projektionsleuchte (Spiegel)
Normalsitze vorn	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Ohne "drive select"	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne 2. Batterie	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne Anhängavorrichtung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Optionsinfotainment (MIB3)
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Pan-European-eCall
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Pannen-Set
Ohne Car2X	Parklenkassistent
Ohne connect Paket 1	Parklenkassistent inkl. Sensoren vorn und hinten
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne Dekorfolien/Embleme	Radstand
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Rechtsverkehr
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Feuerlöscher	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Fußmatten	Reifendruckkontrolle
Ohne Head-Up Display	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

SBBR-Leuchte in LED-Technik
 Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Potentiometer (4-stufig)
 SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet
 SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonnenblenden mit Spiegel, Beifahrerseite mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent
 Stabilisator vorn
 Standardelektrik
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Sport
 Tagesfahrlichtschaltung mit Assistenzfahrlicht
 Telefonvorbereitung für Handy
 Top-Komfortausstattung STYLE
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variables Ladebodenkonzept
 Variant/Avant LEON Sportstourer
 Variante Grundausstattung
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
 Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
 Zierleisten Standard

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	4,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	4,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 10.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge vorne rechts	Deformiert	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Motor	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
3	Belüftungsdüse hinten mitte	Gebrochen	Ersetzen
4	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Smart Repair
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
6	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
7	Alufelge vorne links	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKL6RR064527

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt, Schwer zugänglich

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

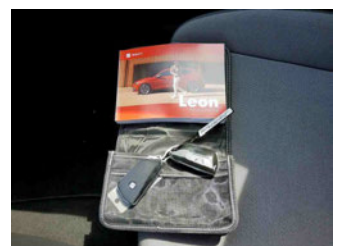

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge vorne rechts - Deformiert - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



2 - Motor - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Meldung: Ölstand reduzieren



3 - Belüftungsdüse hinten mitte - Gebrochen - Ersetzen



4 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Smart Repair



5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



6 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



7 - Alufelge vorne links - Kratzer - Lackieren

