



**SCHADENART** : Kfz-Haftpflicht  
**SCHADENTAG/BESICHTIG-DATUM** : 18.02.2026 / 04.03.2026  
**BESICHTIGUNGSORT** : Europcar Autovermietung  
Hallstadter Straße 95  
Hallstadter Straße 95, D-96052 Bamberg  
**AUFTRAG VOM/DURCH** : 03.03.2026 / Frank Schubert  
**FAHRZEUGHALTER** : Firma  
EMobG Services Germany GmbH  
Anckelmannsplatz 1  
20537 Hamburg  
**REPARATURFIRMA** : Petschallies Volksdorf GmbH  
Eulenkrogstraße 59-61  
D-22359 Hamburg

**ZUSAMMENFASSUNG DER EINZELERGEBNISSE**

REPARATURKOSTEN OHNE MWST	EUR	6 255.37
MWST 19.00 %	EUR	1 188.52
REPARATURKOSTEN MIT MWST	EUR	7 443.89
BEURTEILUNG      -- R E P A R A T U R S C H A D E N --		
REPARATURDAUER		3 Arbeitstage
TECHNISCHE REPARATURFREIGABE		ja
WERTMINDERUNG    STEUERNEUTRAL	EUR	350.00

**FAHRZEUGART** : PKW  
**AUFBAU** : Kombilimousine  
**FABRIKAT** : VW  
**HAUPTTYP/UNTERTYP** : T-Cross (C11) ab 12/18 / T-Cross Goal

**FZG-I-NR** : WVGZZZC14SY087553  
**KBA-NR** : 0603/CJF  
**KRAFTSTOFFART/HUBRAUM/LEISTUNG** : Benzin / 999 ccm / 85 kW  
**EMISSIONSKLASSE** : Euro 6  
**SITZPLÄTZE** : 5

**ERSTE / LETZTE ZULASSUNG** : 14.07.2025 / 14.07.2025  
**VORBESITZER** : 0  
**NAECHSTE HU** : 07.2026

**BEREIFUNG**

**FABRIKAT VORNE** : Hankook Kinergy 4S  
**FABRIKAT HINTEN** : Hankook Kinergy 4S  
**DIMENSION VORNE** : 205/55 R17 91V M+S\*  
**DIMENSION HINTEN** : 205/55 R17 91V M+S\*

	VL	VR	HL	HR
<b>PROFILTIEFE</b>	: 6,0	6,0	7,0	7,0 mm
<b>ERSATZRAD</b>	: Ohne			

**LAUFLEISTUNG ABGELESEN** : 12.783 km

**ALLGEMEINZUSTAND** : gut  
**FAHRZEUGZUSTAND** : unzerlegt, nicht repariert, Betriebs- und Verkehrssicherheit nicht beeinflusst

**BESCHÄDIGUNGSBEREICH (E)** : rechts  
**VORSCHADEN** : siehe Gutachtentext  
**ALTSCHADEN** : siehe Gutachtentext  
**LACKIERUNG (FARBTON / ART)** : 7-Grau-Metallic

**FAHRZEUGAUSSTATTUNG** : AB 04.2025, START-STOP AUTOM, CLIMATRONIC, KAEITEMITTEL R1234YF, VERGLASUNG H ABGED, FRONTSCH/REGENSENSOR, RADIO AM/FM, FRONTKAMERA, SPURWECHSELASSISTENT, SPURHALTEASSISTENT, A-SPIE MIT PROJEKTOR, FRONTSCH DISTANZST, AUSSENSP EL/KLAPPBAR, INNENSP AUTOM ABBL, 6 LAUTSPRECHER, BLUETOOTH, LED-SCHEINWERFER, PARKLENKASSISTENT, SITZE V HEIZBAR, SEITENZIERL SCHWARZ, AUSSTATTUNG STOFF, LEHNE BEIF KLAPPBAR, SITZHOEHENVERSTELL V, LUXUS-AUSSTATTUNG, KINDERS-BEFESTIGUNG, MULTIF-LED-LENKR, CHROMPAKET, H-SCHUHFACH BELEUCHT,



---

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung der Schadenhöhe besichtigt und ein Gutachten nach Haftpflichtgesichtspunkten erstellt.

Die Besichtigung fand beim Halter statt.

Der Schadenumfang wurde mit dem Fahrzeughalter besprochen.

Die technischen Daten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen. Eine Identitätsprüfung von Fahrzeugkenndaten und Fahrzeugpapieren wurde durchgeführt.

#### **Anzahl der Vorbesitzer**

Laut Angaben hat das Fahrzeug keine Vorbesitzer.

#### **Vorschäden**

nicht bekannt

#### **Altschäden**

keine festgestellt

#### **Zustand zum Zeitpunkt der Besichtigung**

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug unzerlegt. Das Fahrzeug wurde noch nicht repariert.


Die hergangsbedingten Schäden haben keine Auswirkung auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit.

Veränderungen zum Zustand unmittelbar nach dem Schadenereignis waren nicht erkennbar.

#### **Zustandsbeschreibung des Sicherheits- und Rückhaltesystems**

Das Sicherheits- und Rückhaltesystem wurde einer Sichtprüfung unterzogen.

Die Airbags haben nicht ausgelöst.

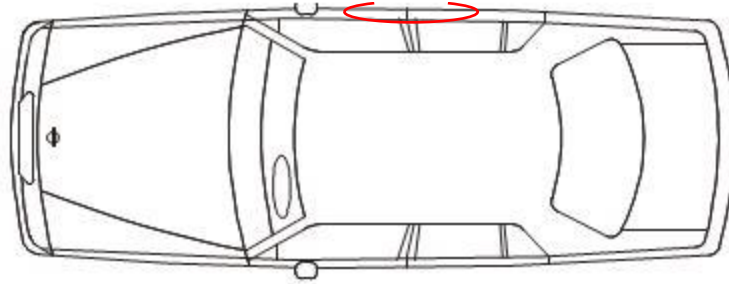

### **Schadenbild**

Die Schäden sind durch einen Anstoß gegen die rechte Seite entstanden.

### **Folgende Teile wurden beschädigt:**

- die Tür vorn rechts
- die Tür hinten rechts

### **Hinweis zur Instandsetzung**

Die Reparaturkostenkalkulation umfasst alle bei der Besichtigung und Überprüfung festgestellten Beschädigungen. Sollten im Zuge der Reparatur weitere Schäden festgestellt werden, ist der Sachverständige zu informieren.

### **Vergleich des Schadenbildes mit dem geschilderten Schadenhergang**

Aufgrund der dem Sachverständigen zum Besichtigungszeitpunkt vorliegenden Informationen zur Schadenentstehung ist das vorgefundene Schadenbild möglich. Sollten neue Erkenntnisse zum Schadenort oder zur Schadenentstehung bekannt werden, ist eine Neubewertung dieser Aussage erforderlich.

### **Reparaturkostenkalkulation**

Die Reparaturkostenkalkulation wurde nach dem Audatex-System erstellt.

Die aufgeführten Lohnpositionen entsprechen den Vorgaben des Herstellers bzw. Importeurs. Die Arbeitswerte für Instandsetzungs- und Richtarbeiten wurden durch den Sachverständigen festgelegt. Die angegebenen Ersatzteilpreise entsprechen der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers bzw. Importeurs. Die angegebenen Ersatzteilnummern entsprechen nicht unbedingt den Bestellnummern des Herstellers/Importeurs.

Auch unter Berücksichtigung einer sach- und fachgerechten Reparatur ist eine merkantile Wertminderung in der angegebenen Höhe zu erwarten.

Die merkantile Wertminderung unterliegt nicht der Umsatzsteuer nach I Abs. I Nr. I UStG, ist also steuerneutral. Bei der Ermittlung der merkantilen Wertminderung wurde der Netto-Verkaufspreis zugrunde gelegt. Daher ist kein Abzug in Höhe von 19 % angelehnt an die Umsatzsteuer vorzunehmen.

**Beurteilung:**

**-- R E P A R A T U R S C H A D E N --**

Es liegt ein Reparaturschaden vor.

FABRIKAT	VW	T-CROSS (C11)	GOAL
FZ-IDENT-NR	WVGZZZC14SY087553	AMTL KZ HH-WX 8601	TYP-CODE 06 TS 39
AUSSTATTG	AB 04.2025	START-STOP AUTOM	CLIMATRONIC
	KAELTEMITTEL R1234YF	VERGLASUNG H ABGED	FRONTSCH/REGENSENSOR
	RADIO AM/FM	FRONTKAMERA	SPURWECHSELASSISTENT
	SPURHALTEASSISTENT	A-SPIE MIT PROJEKTOR	FRONTSCH DISTANZST
	AUSSENSP EL/KLAPPBAR	INNENSP AUTOM ABL	6 LAUTSPRECHER
	BLUETOOTH	LED-SCHEINWERFER	PARKLENKASSISTENT
	SITZE V HEIZBAR	SEITENZIERL SCHWARZ	AUSSTATTUNG STOFF
	LEHNE BEIF KLAPPBAR	SITZHOEHENVERSTELL V	LUXUS-AUSSTATTUNG
	KINDERS-BEFESTIGUNG	MULTIF-LED-LENKR	CHROMPAKET
	H-SCHUHFACH BELEUCHT	SCHUBLADE BEIFAHRERS	LADEBODEN VARIABEL
	LORDOSENST SITZ V	MULTIF-ANZ "FPK"	RADIO-EMPFANG DIGIT
	ANHAENGEVORRICHTUNG	MITTELARMLEHNE VORN	SPORTPEDALE
	GENERATOR 140 AMP	999CCM 85KW	7-GANG DSG
	NOTBREMSSYS ASSIST	GESCHW-/DISTANZREG	205/55 R17 91V *
	GANZJAHRESREIFEN *	ALURAEDE 6.5 J X 17	DACHREILING
	BELEUCHTUNG AMBIENTE	B-AIRB DEAKTIVIERBAR	ZIERL KUEHLERGR CHR
	BREMSE H 230X9	KOPF-/SEITENAIRBAG	PRE-CRASH SYSTEM
	ABGASNORM EURO 6	BREMSE VORN 276X24	SERVICE (QI6)

-----

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =220.00	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =220.00	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =220.00	EUR/STD

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB. - PREIS
63 29 19 00	ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	8	176.00
50 55 19 50)	KOTFLUEGEL V R AUS-/EINBAUEN (ABDECKUNG F STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	2	4	88.00
	UMFASST: RADHAUSSCHALE AUS-/EINBAUEN			
66 19 55 50	BLLENDE KOTFLUEGEL V R ERNEUERN	2	3	66.00
92 25 20 00	SCHEIBENWISCHERARME AUS-/EINBAUEN	2	4	88.00
66 44 19 50	BLLENDE WINDLAUF AUS-/EINBAUEN (SCHEIBENWISCHERARME AUSGEBAUT)	2	1	22.00
57 51 19 00	TUER V R AUS-/EINBAUEN	2	4	88.00
57 51 55 50	TUER V R ERSETZEN (TUER AUSGEBAUT) UMFASST: AUS-/EINBAU SAEMTLICHER TEILE	2	22	484.00
58 51 65 00	TUER H R TEILE AUS-/EINBAUEN (FUER AUSSENLACKIERUNG)	2	5	110.00



R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR 202603001

09.03.2026

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM VW)

LACK-DATEN GUELTIG AB : 07.12.2022

ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 225.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	MONT-TEILE AUSGEBAUT 2-SCHICHT-PERLCOLOR	AW	ARB.- PREIS
57 11 79 52	AUSSENGRIFF TUER V R	LACKIEREN	2	45.00
58 11 79 52	AUSSENGRIFF TUER H R	LACKIEREN	2	45.00
53 55 79 02	SEITENWAND R	OBERFLAECHENLACK S2	6	135.00
55 37 79 52	TANKDECKEL	OBERFLAECHENLACK S2	2	45.00
51 01 71 23	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG	STUFE S2 METALL, KUNSTSTOFFE NEUTEIL S1, KUNSTSTOFFE S2 (TEIL/E EINGEBAUT)	15	337.50

E R S A T Z T E I L E

PREISSTAND

: 01.03.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0884		ABDECKUNG KOTFL V R	2GM 854 732 E 9B9	135.62
0886		SCHRAUBE R	N 909 747 01	0.91
1482		TUER V R	2GM 831 052 N	930.14
1516		DAEMPfung TUER V R	D 378 500 A2	28.53
1518		ABDECKUNG U TUER V R	2GM 854 940 L 9B9	82.99
1522	2	SCHRAUBE R	WHT 005 348	1.65
1574		DTG V TUERGRIFf V R	2G0 837 210	3.34
1576		DTG H TUERGRIFf V R	2G0 837 088 A	1.14
1704		BLENDE H TUER V R	2GM 837 902 G 041	40.80
1714	7 X	KLAMMER R	3CN 868 243	7.88
1716		KLAMMER R	3AA 868 243 A	1.13
1818		ABDECKUNG U TUER H R	2GM 854 950 M 9B9	64.47
1822	2	SCHRAUBE R	WHT 005 348	1.65
1870		DTG V TUERGRIFf H R	2G0 837 210	3.34
1872		DTG H TUERGRIFf H R	2G0 837 088 A	1.14
2014	2 X	KLAMMER R	3AA 868 243 A	2.25
2016	7 X	KLAMMER R	3CN 868 243	7.88
3688		ABDECK RADLAUF H R	2GM 854 820 9B9	126.61
3690		SCHRAUBE R	N 909 747 01	0.91
3806		KLEBEFOLIE SEITL H R	+2GM 853 433 A7W	35.49

<b>S C H L U S S K A L K U L A T I O N</b>					<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
-----						
A R B E I T S L O H N    ZEITBASIS    10 AW = 1 STD						
GESAMT KL 2	80 AW X	220.00	EUR/STD	1 760.00		
GESAMT KL 3	31 AW X	220.00	EUR/STD	682.00		
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN	.....				2 442.00	
N E B E N K O S T E N						
HOHLRAUMKONSERV.						
LOHN    KL 3	4 AW X	220.00	EUR/STD	88.00		
MATERIAL				10.00		
FAHRZEUGVERBRINGUNG				220.00		
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN	.....				318.00	
L A C K I E R U N G    ZEITBASIS    10 AW = 1 STD						
ARBEITSLOHN	55 AW X	225.00	EUR/STD	1 237.50		
LACKIERMATERIAL	30 ME X	26.00	EUR	780.00		
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL	.....				2 017.50	
E R S A T Z T E I L E					1 477.87	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE	.....				1 477.87	
R E P A R A T U R K O S T E N    OHNE MWST.....					6 255.37	
-----						
MWST 19.00 %						1 188.52
R E P A R A T U R K O S T E N    MIT MWST.....					7 443.89	



**Bild 1**



**Bild 2**



**Bild 3**



Schadenbereich

**Bild 4**



**Bild 5**



**Bild 6**



**Bild 7**



Tür hinten rechts im  
Kantenbereich verformt

**Bild 8**



**Bild 9**



**Bild 10**



**Bild 11**