

Urkunde



DAT-PRÜFGUTACHTEN

FAHRZEUGDATEN

Hersteller	BMW
Modell	5 Touring (G31)(2017->), 530 d Mild-Hybrid, xDrive M Sport (EURO 6d), 2020 - 2024
Leistung	210 kW / 286 PS
Hubraum	2993 ccm
Motorart	Diesel
Getriebe	Getriebe Sport-Automatic - (8-Stufen)
Erstzulassung	16.08.2022
Laufleistung	129.081 km
DAT Europa-Code®	01 130 113 081 0004 DE003 6314
VIN	WBA31AJ070CL23214
Amtl. Kennzeichen	M-UH 8898
KBA-Schlüssel	0005/DCF
Aufbauart	Kombi
Unfallschaden	unbekannt
Anzahl Halter	1

DAT EXPERT PARTNER

Dieses DAT-Prüfgutachten wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Thomas Gottfried
Ingenieurbüro für Kraftfahrzeugtechnik
Leopoldstr. 4
95615 Marktredwitz

Urkundenummer	1322706-5JEF85HEY2B/000
Gutachtennummer	847140185115
Wertfeststellung am	20.11.2025
Wertfeststellung zum	20.11.2025
Datenstand	11/2025

Hinweise für den Auftraggeber siehe
www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.

Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Document-Identity-Code:
1322706-5JEF85HEY2B/000



BETRIFFT

Auftragsnummer

Auftrag vom / durch

Vertragsnummer

Sachverständiger

Besichtigungsdatum

Anwesend



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt

Davon überdurchschnittlich

Anhang: 21 Seiten

Fahrzeugbeschreibung

Zustandsbericht/Fotos

Bewertungsdatum 20.11.2025

Marktredwitz, den 20.11.2025

Thomas Gottfried

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Kombi
Fabrikat	BMW
Typ / Untertyp	5 Touring (G31)(2017->) / 530 d xDrive M Sport
KBA-Nummer	0005/DCF
Fahrzeug-Ident-Nummer	WBA31AJ070CL23214 identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 1
Erste / Letzte Zulassung	16.08.2022 / 16.08.2022
Hubraum / Leistung	2.993 cm ³ / 210 kW (286 PS)
Motor	Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel)
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 6 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6d
Türen / Sitze	4 / 5
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Vorbesitzer	0
Anzahl Halter	1
nächste HU	08/2025
Laufleistung abgelesen	129.081 km
Farbe	tansanitblau Metallic

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Pirelli	245/45 R18 100Y Cinturato P7 *
2	Pirelli	275/40 R18 103Y Cinturato P7 *

Profiltiefe in mm

links	rechts
5,5	5,5
3,5	3


















SERIENAUSSTATTUNG

3. Bremsleuchte LED, Aerodynamik-Paket M-Technic, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Motorhaube, Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: xDrive (Allrad), Armauflage vorn, Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden, Ausstattungs-Paket: Connected Professional, Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 92 Ah, Blinkleuchten LED, BMW Live Cockpit Professional, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem), Chrome-Line Exterieur, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Traction Control (DTC), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fondorientierte Mittelkonsole, Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenkombination (erweiterter Umfang), Karosserie: 5-türig, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Lenkrad (Leder M-Technic), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung (automatisch), Licht- und Regensensor, LM-Felgen vorn/hinten: 8x18 / 9x18 (Doppelspeiche 662 M), Luftauslass (Air Breather) schwarz hochglänzend, Luftfederung Hinterachse, M Sport, Mittelarmlehne hinten, Modellpflege, Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Mild-Hybrid Diesel (B57), NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance), Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Service-System: Concierge Services, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI), Service-System: Remote Services, Servolenkung Servotronic, Sitzausstattung: 5-Sitzer, Sitzbezug / Polsterung: Leder-Optik / Sensatec, Sitze vorn teilelekt. verstellbar, Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto), Sport-Fahrwerk (M-Technic), Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate, Wegfahrsperrung, Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

SONDERAUSSTATTUNG

Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Ablendautomatik, Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremsattel lackiert), Business-Paket, Dachreling Hochglanz Shadow-Line, Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung, Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent, Fahrassistenz-System: Driving Assistant, Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite, Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung, Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent, Fahrassistenz-System: Park-Assistent, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC), Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige, Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem, Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent, Fahrassistenz-System: Stauassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent, Fzg. ohne Modell-Schriftzug, Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion, Head-up-Display, HiFi-Lautsprechersystem, Innovations-Paket, Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control, Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory), Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem), Kältemittel R 1234 YF, Lenkrad heizbar, Metallic-Lackierung, Panoramadach (Glas), Parkassistent-Paket, Rückfahrkamera, Scheinwerfer Laserlicht, Sicherheitssystem Active Protection, Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota mit Farbnaht, Sitzheizung vorn + hinten, Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt), WLAN-Hotspot

PRÜFBERICHT

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung
Karosserie aussen / Beleuchtung			
Anfahr-/Unfallschaden 1			Stoßfängerverkleidung vo verdrückt, verformt u. mehrfach verschrammt - ern. 
Anfahr-/Unfallschaden 2			Tür hi re eingedellt u. verschrammt - inst., lackieren; Schwellerverkleidung li beschädigt - ern. 
Türen			Tür vo re verdrückt u. verformt - Reparaturversuch m. sanfter Inst., drücken/ziehen (bei neg. Rep.ergebnis erfolgt Rep.kostenausweitung) 
Dach/Schiebedach			ohne Befund 
Hauben			Delle Motorhaube - sanfte Inst., drücken/ziehen 
Kotflügel/Seitenteile			ohne Befund 
Schweller			ohne Befund 
Stoßfänger			ohne Befund 
Spiegel/Zierleisten			ohne Befund 
Lackierung			Lack u. Anbauteile teilw. übermäßig m. Insektensekret verschmutzt, Baumharzverätzungen, oberflächliche Kratzer, kl. Lackschäden, Lack a. d. hinteren Kante d. Tür vo li teilw. abgeschlagen - reinigen, schleifen/polieren, Ausbesserung m. Lackstift (bei neg. Rep.ergebnis erfolgt Rep.kostenausweitung) 
Scheiben			ohne Befund 
Beleuchtung			ohne Befund 
Anfahrerschutz			ohne Befund 
Innen/Kofferraum/Bereifung			
Innenraum allgemein			Innen-/Kofferraum u. Ablagen teilw. übermäßig verschmutzt - reinigen, aufbereiten 
Sitze			ohne Befund 
Himmel			ohne Befund 
Verkleidungen			ohne Befund 

Kfz - Sachverständige · Schadensgutachten · Fahrzeugbewertungen

Gutachten Nr.: 847140185115

Datum: 20.11.2025

Armaturen/Signaleinr.	ohne Befund	●
Bodenbeläge	ohne Befund	●
Koffer-/Laderaum/Aufbau	ohne Befund	●
Felgen	Hinweis: Felge vo li leicht verkratzt	▼
Bereifung	ohne Befund	●
Profiltiefe in mm	ohne Befund	●
Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung		
Motor	Ad-Blue verbraucht - auffüllen	●
Motorraum/Kapselung	ohne Befund	●
Abgasanlage	ohne Befund	●
Vorderachse	ohne Befund	●
Hinterachse	ohne Befund	●
Achsaufhängung	ohne Befund	●
Lenkung	ohne Befund	●
Lenkgestänge	ohne Befund	●
Rahmen/Bodengruppe	ohne Befund	●
Hilfsrahmen	ohne Befund	●
Federn/Stoßdämpfer/Bälge	ohne Befund	●
Betriebsbremse	ohne Befund	●
Feststellbremse	ohne Befund	●
Bremsleitungen	ohne Befund	●
Kupplung/Sattelkupplung	ohne Befund	●
Getriebe/Schaltung	ohne Befund	●
Kundendienst	ohne Befund	●
HU/AU/SP §57B	HU seit 08/25 überzogen - durchführen	●
Sonderfeststellungen		
Serviceheft	digitales Serviceheft	●
Probefahrt	lediglich kurze Rangierfahrt auf Betriebsgelände durchgeführt	▼
Letzte Inspektion	am 15.05.25 bei 107367km	●

Kfz - Sachverständige · Schadengutachten · Fahrzeugbewertungen

Gutachten Nr.: 847140185115

Datum: 20.11.2025

Fahrzeugschlüssel	z. Zeitpunkt d. Besichtigung nur ein Fzg.schlüssel vorhanden - wird lt. Angabe angeliefert (bei Nichtanlieferung oder Beschädigungen erfolgt Rep.kostenausweitung)	▼
Besichtigungsbedingungen	Fahrzeug auf Hebebühne	●
Bedienungsanleitung Fahrzeug	Bordmappe vorhanden	●
Lackschichtdicke	Lackschichtdicken gemessen - erhöhte Schichtdicken a. d. kompl. Karosserie festgestellt	▼

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt

Davon überdurchschnittlich



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein

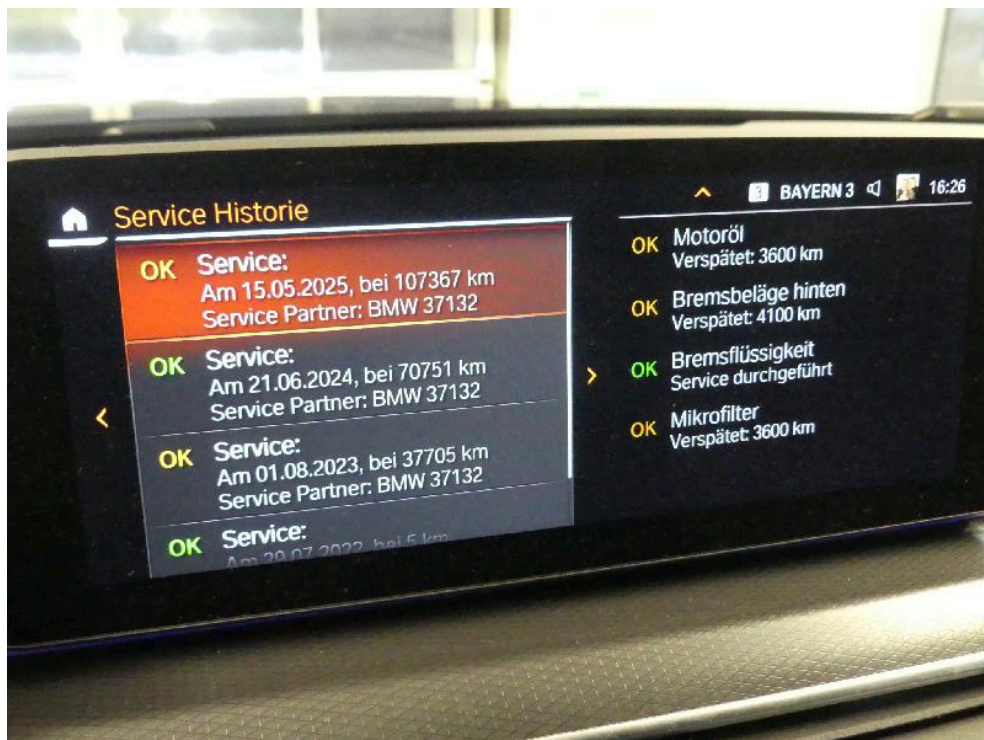


Bild: Allgemein



Bild: Allgemein

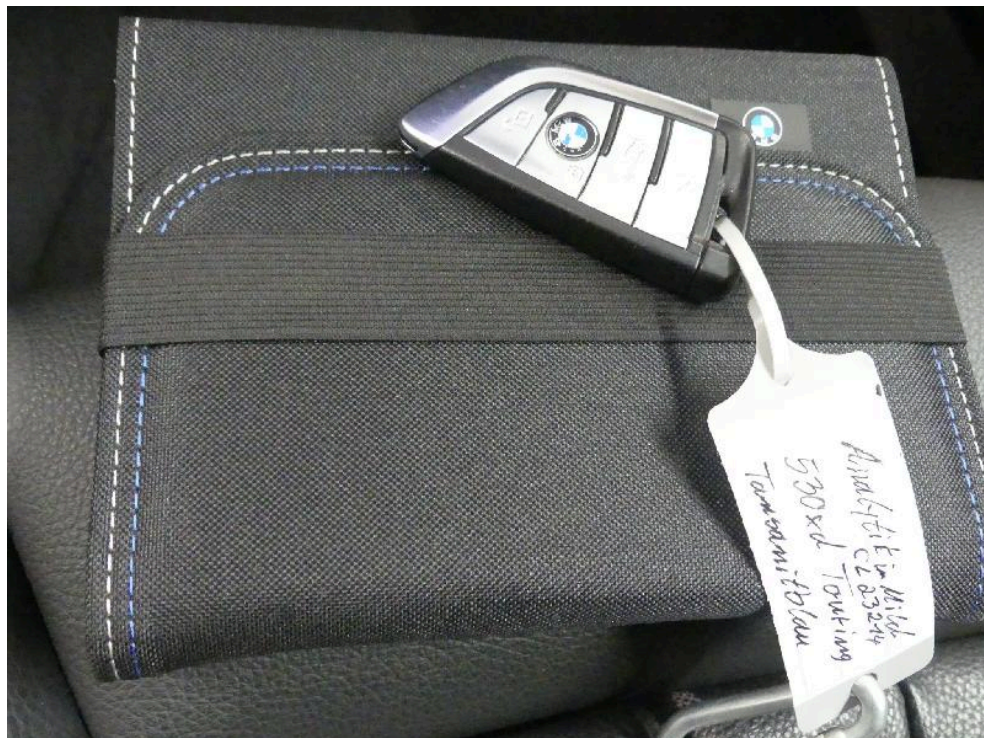


Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein

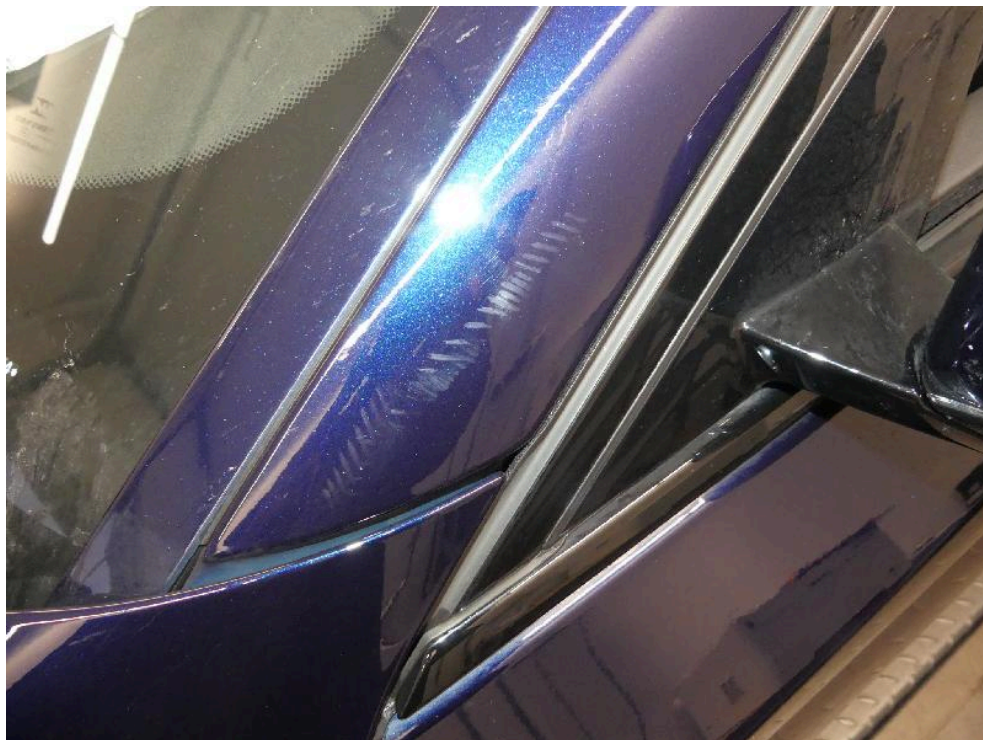


Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein

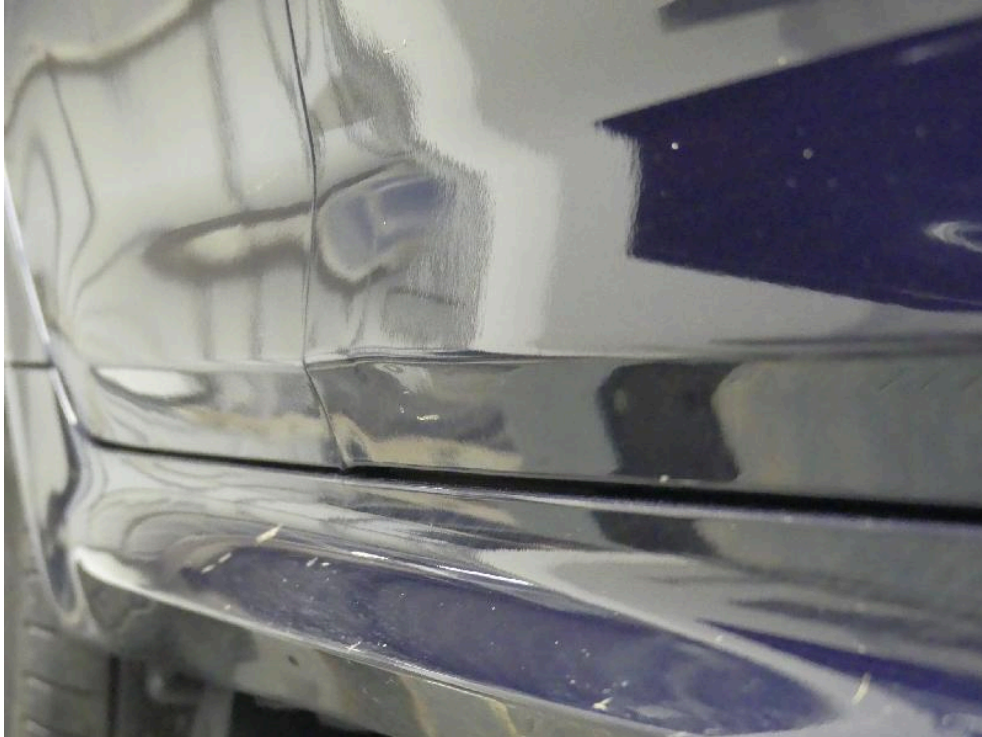


Bild: Allgemein



Bild: Allgemein