

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	17.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	29.07.2026
Referenznummern	0002049060

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF01XXERK1MU67529		
Fahrzeugart	PKW - SUV / Geländewagen	Farbton / Lackart	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	04/2028
Typ / Verkaufsbez.	EcoSport 1.0 EcoBoost Active	Laufleistung abgelesen	113.693 km
Erstzulassung	20.04.2021	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	998 ccm / 92 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	205/60R17 89H	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	205/60R17 89H	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/60R17 89V	8 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/60R17 89V	8 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	205/60R16 96H	7 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	205/60R16 96H	7 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	205/60R16 96H	4 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	205/60R16 96H	4 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 23.08.2022 bei km 26.883.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Heck beschädigt	Ja	
Stoßfänger hinten beschädigt	Ja	
Heckklappe beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
Anti-Blockier-System (ABS)	Antischlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bordcomputer	Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
Dachreling silber	Diebstahl-Warnanlage
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Farbdisplay für Bordcomputer	Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
Fußmatten Velours	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65	Getränkehalter vorn
Handbremshebelgriff Leder	Heckscheibe heizbar
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	Intelligent Protection System (IPS)
Knieairbag Fahrerseite	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	Seitenairbag vorn
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig
Klimaautomatik	Handschuhfach mit Kühlfunktion
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Lenkrad (Leder 3-Speichen)
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	LM-Felgen
Mittelkonsole mit Armlehne	Modellpflege
Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT	My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
Nebelscheinwerfer	Parkpilotsystem vorn und hinten
Parkpilotsystem hinten	Power KeyFree-Startfunktion
Radstand 2519 mm	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Schaltpunktanzeige	Scheibenwischer mit Regensensor
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
Schwellerverbreiterung	Servolenkung elektrisch
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
Sonderlackierung Frost-Weiß	Dach andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe
Sonnenblende links mit Spiegel	Sonnenblende rechts mit Spiegel
Start/Stop-Anlage	Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe
Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zusatzheizung

Sonderausstattung

Fahrassistenz-Paket	Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
---------------------	---

Sonderausstattung

Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)	Rückfahrkamera
Technik-Paket	Außenspiegel elektr. anklappbar
Sound-System Bang & Olufsen Play	Subwoofer
Sound-System Premium (10 Lautsprecher)	Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
Radioempfang digital (DAB)	Audiobedienung am Lenkrad
7 Lautsprecher	Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	USB-Anschluss
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	AUX-IN-Anschluss
FordPass Connect inkl. eCall	Ford SYNC 3 mit Navigation
Farbdisplay (8 Zoll)	KeyFree-System
Winter-Paket	Frontscheibe heizbar
Frontscheibe teilweise heizbar	Sitzheizung vorn
Lenkrad heizbar	

Wertbeeinflussende Faktoren		
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifenreparaturset Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen (Bild 16)	19,81 €	19,81 €
LM-Rad hinten rechts, verkratzt, ersetzen (Bild 22, Bild 23)	448,21 €	448,21 €
LM-Rad hinten links, verkratzt, ersetzen (Bild 24, Bild 25)	445,24 €	445,24 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Leder-, gerissen, ersetzen (Bild 17, Bild 18)	398,31 €	179,24 €
Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen	230,93 €	230,93 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen	15,00 €	15,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß SUV / Geländewagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	866,48 €	866,48 €
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	159,52 €	159,52 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	2.583,50 €
Minderwert	2.364,43 €
Händlereinkaufspreis	4.575,00 €
Händlerverkaufspreis	5.625,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert
Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung. Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 25 Fotos.

Will, Luke Felix

 Der Sachverständige, 30.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage

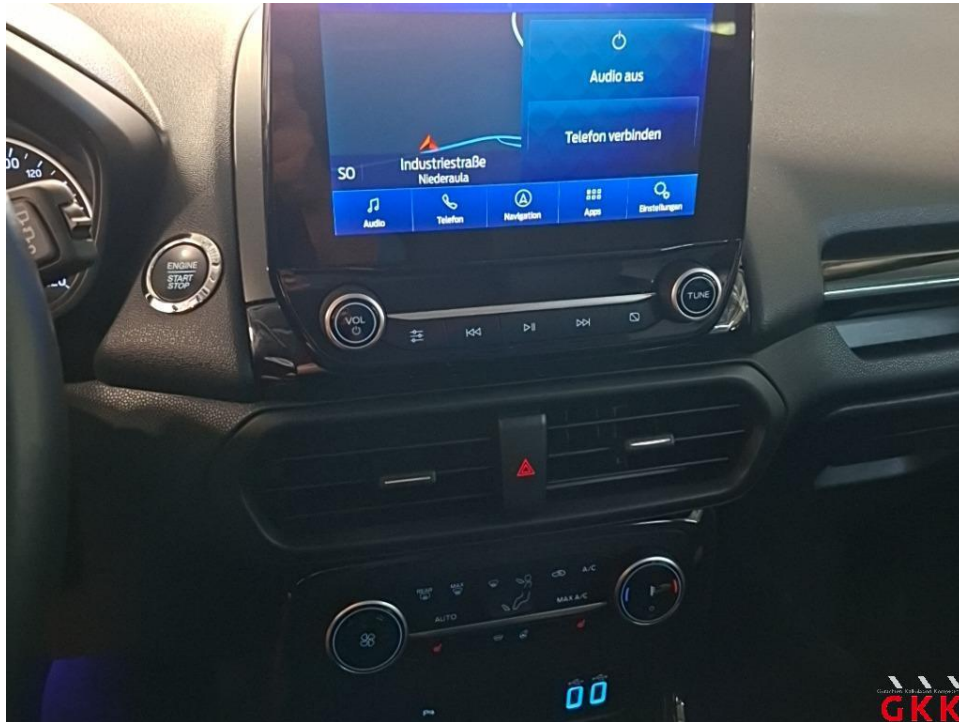


Bild 11

Inspektion

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

Ablieferungs-Inspektion Datum: 26.03.2021 Kilometerstand: 10 Überprüft auf offene Service Aktionen: ☒ Offene Service Aktionen abgearbeitet: ☒ Unterschrift: <i>[Signature]</i>		Vertragspartner NRW-Garage Am Handweiser NL der Autohaus am Handweiser GmbH Burgunderstraße 17-25 40549 Düsseldorf Tel.: 0211 - 56906 - 0
Datum: 23.08.22 Kilometerstand: 26883 Rechnungsnummer: Unterschrift: <i>[Signature]</i> Nächster Service fällig: 08.2024 / SG883k-		Händlerstempel Emil Frey NRW-Garage Autohaus am Handweiser GmbH Höherweg 181 40233 Düsseldorf www.nrwgarage.de

nd Zugbetrieb.
 Windigkeitsbegren-
 n.

GKK

Bild 12

Fotoanlage



Bild 13

Vinckeweg 15
47119 Duisburg

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO

(3) Ort und Datum der Prüfung: Eschwege, 07.04.2026

Amtl. Kennzeichen: [REDACTED]	(1) Fz.-Ident.-Nr.: WF01XXERK1MU67529
Fz.-Art: PKW	(5) Fz.-Klasse: M1 / AB
Hersteller: FORD (D)	HSN: 8566
Typ/Variante: JK8	TSN / VSN: BGW / 00086
zul.Gesamtmasse: 1730 kg	Kilometerstand: 101702 km
Erstzulassung: 20.04.2021	letzte HU: 04.24

in, sehr geehrter Kunde,
gemäß Ihrem Auftrag nach oben genannter Untersuchungsart geprüft und abschließend folgendes Ergebnis festgestellt:

Prüfungsergebnis:	Prüfplakette	(8) Nächste HU:	Wiedervorführung:
zugeteilt	zugeteilt	04.28	----

	links (daN)	rechts (daN)	Brems- Druck/Kennw. (bar/-)	Berechn. Druck (bar)	Summe der Bremskräfte ΣFB Ist (daN)	Erforderliche Bremskräfte ΣFB Min (daN)	Bremskraft- anteil Ist (%)	Bremskraft- anteil Min (%)	Gesamt- abbremsung Z (%)
chse	168	151	15,32	-	319	158	83,1	59	-
chse	65	52	27,64	-	117	80	16,9	15	-
chse	146	145	-	-	291	-	-	-	16,8

am 07.04.2026 durch Werkstatt mit AU-Kontroll-Nr. HE-1-01-0742-63 nachgewiesen. Ergebnis: Bestanden.
s für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt.

(9) IHK-Prüfingenieur
Peters (PI-Nr. 32254)

Sie auch die Hinweise auf der Rückseite dieses Untersuchungsberichtes.

Unters.Nr.: 30302 \ 43688
FSD-Version: 4.28.12.6

Bemerkung:
-/0/0/1

Netto 91,18 €
MwSt. 17,32 € (19%)
Brutto 108,50 €

14:57

100 HESSEN
StVZO
April 2028
nach § 29 StVZO

GKK

Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Leder-, gerissen, ersetzen



Bild 18 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Leder-, gerissen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 20 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 21 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 22 LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, ersetzen



Bild 24 LM-Rad, hinten links, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 LM-Rad, hinten links, verkratzt, ersetzen