

	L / P Vertr. Nr.	Auftraggeber	Telefonnummer
		Ulrich Herbach	
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer Hartmann + Schwarz Haus- und Versorgungstech. GmbH		E-Mail
	Straße Dieselstr. 2	Plz 38644	Ort Goslar
	Baumuster Gegengeschäft	Auftrag.-Nr Gg. / GF NR	
	Umsatzsteuer ja	§25a nein	Rückgabedatum
			Steuernummer

Fahrzeugdaten	Hersteller Mercedes-Benz	Typ Vito Kasten 110/114/116/119..	Modell 114 CDI EU6d, Base RWD lang (EU..
	VIN W1VVKBEZ0P4183818	Aufbau Kastenwagen	Anzahl Türen 4
	Kennzeichen GS HS1125	Erstzulassung 22.11.2022	Kraftstoff Diesel
	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	KBA-Schlüssel 2222/BBI
	Leistung (kW) 100 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1950
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %	Ladestand (SoC %) 0,00 %	HU 01/27
	HV-Batterie (kWh) 0	Energieeffizienzklasse C	CO ₂ -Emission (g/km) 188 (WLTP)
	zul. GG in kg 2800	Nutzlast in kg 862	Radstand in mm 3200
	Flottenfahrzeug k. A.	Aufbaumaße	Getriebe Getriebe 6-Gang..
	Weitere Informationen zum Aufbau		
	Gesamtfahrh. lt. Halter 1 km	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 100.153 km	max. km-Stand bei Übergabe k. A.
	Farbe brillantsilber metallic	Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 07/25
	Lackierung metallic	Reimport k. A.	Letzter KD (km) k. A.
	Scheckheft vollständig	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) k. A.
	Scheckheft Bemerkung		
	Polster Stoff	Polsterfarbe Schwarz	Fahrerhaus Keine Angabe
	Differentialsperre k. A.	Schadstoffk. Euro6d	
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung	Eigentum des Kunden k. A.	
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.

Ausstattung	Serienausstattung:		
	3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegel.. Airbag Beifahrerseite Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel mech. von innen verstellbar, b.. BlueEfficiency-Paket Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent Generator 200 A Getränkehalter vorn Handschuhfach abschließbar Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dien.. Mercedes-Benz Notrufsystem Nebelschlussleuchte Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fah.. Verkleidung Fenstersäulen Wartungsintervall-Anzeige Assyst Zul. Gesamtgewicht 2,80 t	3. Bremsleuchte Airbag Fahrerseite Antriebsart: Heckantrieb Außentemperaturanzeige Bremsassistent Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdi.. Fensterheber elektrisch 2-fach Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear) Karosserie/Aufbau: Kasten Standard Laderaumtrennwand durchgehend Modellpflege Partikelfilter Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts Sitzbezug / Polsterung: Stoff Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser hal.. Wegfahrsperre	Adaptives Bremslicht Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent) Außenspiegel asphärisch, beide Befestigungsschienen für Dachträger Design- und Ausstattungslinie Base Fahrassistenz-System: Pannenmanagement Frontscheibe mit Scheibenantenne Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Gurtstraffer Karosserie/Aufbau: lang Lastenverankerung / Verzurrösen Motor 2,0 Ltr. - 100 kW CDI KAT Radstand 3200 mm Servolenkung Tagfahrlicht Vlies-Batterie 92 Ah Zentralverriegelung mit Fernbedienung
	Sonderausstattung:		
	Audio-Navigationssystem Audio 40 (DAB+, Bl.. Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 18.. Kraftstofftank: vergrößert Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner Scheibenwischer mit Regensensor Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort Zweiwege Lautsprecher vorn	DAB-Tuner (Radioempfang digital) Holzfussboden im Laderaum Laderaumleuchte LED Metallic-Lackierung Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweier.. Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz	Einschaltautomatik für Fahrlicht Klimaanlage geregelt (Tempmatik) Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar) Parktronic-System (PTS) Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar Wärmeschutzverglasung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):										
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe						
	nein	nein	nein	nein	0,00 €						
	Vorschäden lt. Bewerter:										
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe						
	-	-	-	-	0,00 €						
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja										
Optischer Zustand											
LNR	Beschreibung - Reparaturart		Reparaturkosten	Anteil	Minderwert						
1.	Dach Hagelschaden - Smart repair (1)		1.064,80 €	100 %	1.064,80 €						
2.	Flügeltüren Beulen - Smart repair		200,00 €	100 %	200,00 €						
3.	Frontscheibe verkratzt - erneuern		1.902,34 €	100 %	1.902,34 €						
4.	Kotflügel vorne rechts - zerkratzt - Lackieren		1.046,40 €	65 %	680,16 €						
5.	Motorhaube - Delle - entfernen		100,00 €	100 %	100,00 €						
6.	Motorhaube - Steinschlag - auslegen		40,00 €	100 %	40,00 €						
7.	Schiebetür deformiert - erneuern		3.967,14 €	100 %	3.967,14 €						
8.	Seitenwand links verdellt - Smart repair (2)		164,00 €	100 %	164,00 €						
9.	Stoßfänger hinten Kratzer - kein Abzug		0,00 €	0 %	0,00 €						
10.	Stoßfänger vo deformiert - ersetzen		1.232,84 €	100 %	1.232,84 €						
11.	Tür r oberhalb verdellt verkratzt - inst u teillea		750,30 €	65 %	487,69 €						
12.	Tür vo li verdellt - Smart repair (3)		164,00 €	100 %	164,00 €						
	Zwischensumme (Netto)		10.631,82 €		10.002,97 €						
Bemerkung zum optischen Zustand:											
zu (1): Mehrkosten möglich; zu (2): Mehrkosten möglich; zu (3): Mehrkosten möglich;											
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung											
LNR	Beschreibung - Reparaturart		Reparaturkosten	Anteil	Minderwert						
1.	Bremse HA verschlissen - erneuern		736,55 €	100 %	736,55 €						
2.	Fahrergurt rollt nicht auf - erneuern		688,91 €	100 %	688,91 €						
3.	Reifen VA abgefahren - erneuern		370,00 €	65 %	240,50 €						
4.	Türfangband vo li Geräusche - erneuern		172,41 €	100 %	172,41 €						
	Zwischensumme (Netto)		1.967,87 €		1.838,37 €						
Fehlteile und Dienstleistungen											
LNR	Beschreibung - Reparaturart		Reparaturkosten	Anteil	Minderwert						
1.	COC-Papiere fehlen		20,00 €	100 %	20,00 €						
2.	Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt		0,00 €	0 %	0,00 €						
	Zwischensumme (Netto)		20,00 €		20,00 €						
Summe Minderwerte											
	Optischer Zustand		10.631,82 €		10.002,97 €						
	Technischer Zustand		1.967,87 €		1.838,37 €						
	Fehlteile und Dienstleistungen		20,00 €		20,00 €						
	Endbetrag (Netto)		12.619,69 €		11.861,34 €						
	19% Mehrwertsteuer		2.397,74 €		2.253,65 €						
	Endbetrag (Brutto)		15.017,43 €		14.114,99 €						
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral											
LNR	Beschreibung - Reparaturart		Schadenshöhe	Wertminderung							
---	---		---	---							
	Summe		0,00 €	0,00 €							
Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
	Schiebetür li.	Schiebetür re.	Aufbauten								
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig								

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung		
	Winterreifen (Original-Felgen)		k. A.		
	Reifen vorne	VL	VR		
	205/65 R16C 107/..	3,00 mm (Continental)	3,00 mm (Continental)		
	Reifen hinten	HL (außen)	HL (innen)	HR (innen)	HR (außen)
	k. A.	6,00 mm (Continent..	6,00 mm (k. A.)	6,00 mm (k. A.)	6,00 mm (Continent..
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung		
	k. A.		k. A.		
	Reifen vorne	VL	VR		
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)		
	Reifen hinten	HL (außen)	HL (innen)	HR (innen)	HR (außen)
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Bemerkung				Ausstattung ER
				kein Ersatzrad	

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers							
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt - das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.			Der Fahrzeugeigentümer übergibt:				
			Zulassungsbescheinigung Teil I		X		
			Zulassungsbescheinigung Teil II Bank			X	
			Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X	
			COC-Papiere			Kundendienstcheckheft	X
			Verbandskasten		X	Werkzeug	X
			Warndreieck		X	HU-Bescheinigung	X
			Ladekabel			Ladegerät	
			Felgenschlösser			Navigations-Datenträger (1 fach)	X
			Kundenrechnung			Reparaturnachweis	
			Schlüssel Anhängerkupplung				
			Fernbedienung / Schlüssel Standheizung				
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt							
Zweiter Radsatz							

Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €

weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
	1 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Mercedes-Benz Vito Kasten 110/114/116/119 CDI RWD lang

Auftr.-Nr: GS-HS 1125

VIN: W1VVKBEZ0P4183818

Kilometerstand: 100.153 km

Erstzulassung: 22.11.2022

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









Schadensbilder

Hersteller / Typ: Mercedes-Benz Vito Kasten 110/114/116/119 CDI RWD lang

Auftr.-Nr: GS-HS 1125

VIN: W1VVKBEZ0P4183818

Kilometerstand: 100.153 km

Erstzulassung: 22.11.2022

Anzahl Halter lt. Kunde: 1


Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Fahrergurt rollt nicht auf - erneuern



Motorhaube - Steinschlag - auslegen

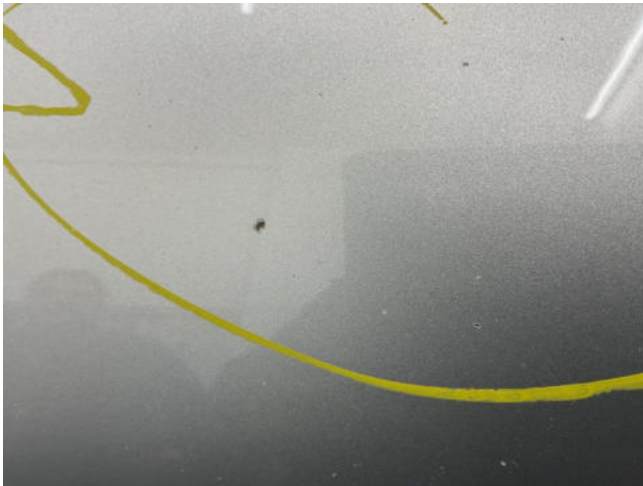

Motorhaube - Steinschlag - auslegen




Kotflügel vorne rechts - zerkratzt - Lackieren




Kotflügel vorne rechts - zerkratzt - Lackieren



Frontscheibe verkratzt - erneuern

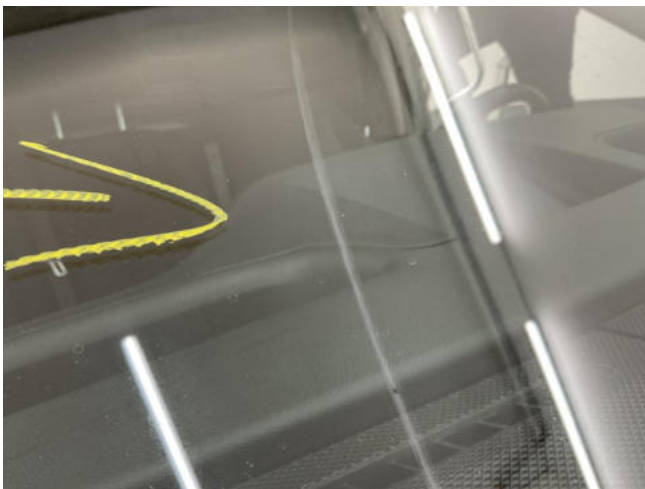


Frontscheibe verkratzt - erneuern

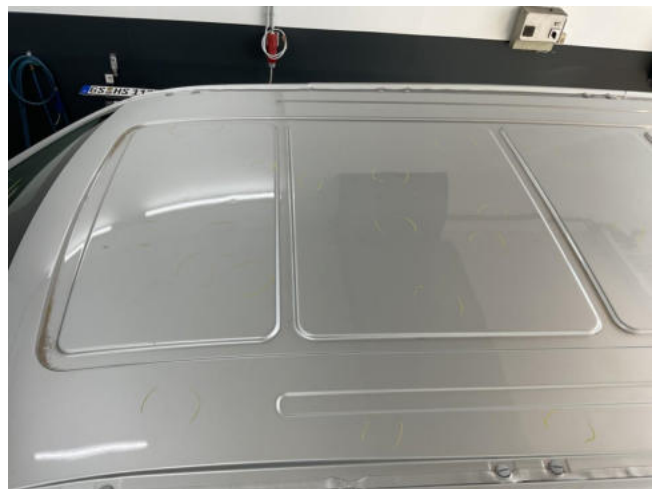


Dach Hagelschaden - Smart repair



Dach Hagelschaden - Smart repair

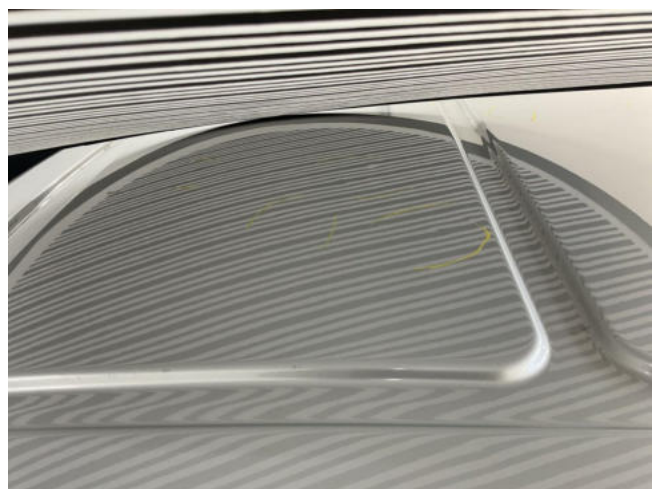

Dach Hagelschaden - Smart repair

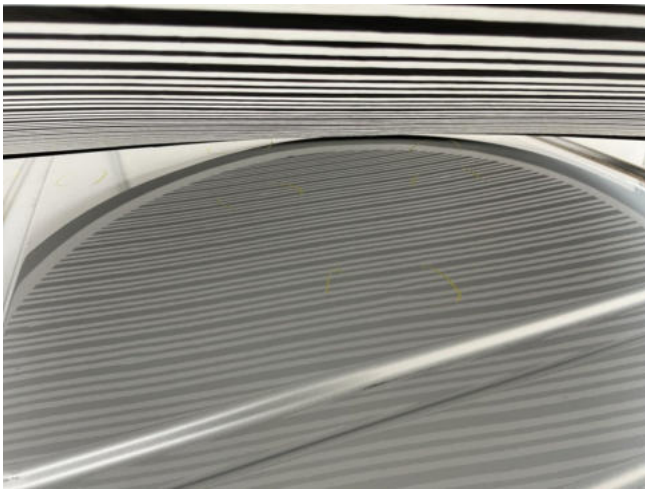

Dach Hagelschaden - Smart repair



Motorhaube - Delle - entfernen



Motorhaube - Delle - entfernen



Tür r oberhalb verdellt verkratzt - inst u teillea



Tür r oberhalb verdellt verkratzt - inst u teillea



Schiebetür deformiert - erneuern



Flügeltüren Beulen - Smart repair



Tür vo li verdellt - Smart repair



Tür vo li verdellt - Smart repair




Stossfänger vo deformiert - ersetzen



Stossfänger vo deformiert - ersetzen




Stossfänger vo deformiert - ersetzen

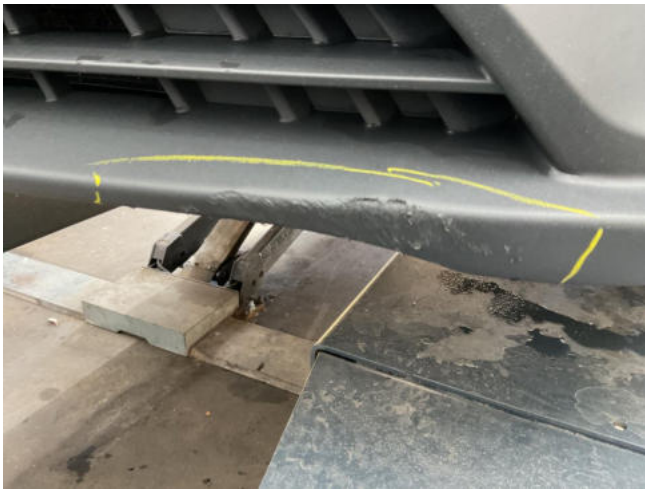

Stossfänger vo deformiert - ersetzen



Seitenwand links verdellt - Smart repair

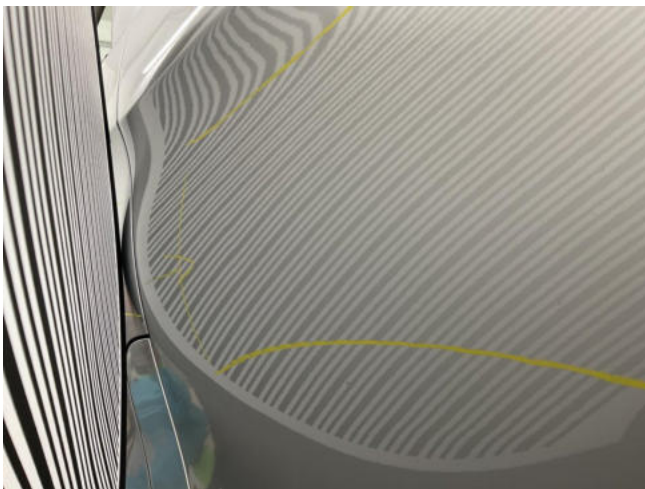

Seitenwand links verdellt - Smart repair



Bremse HA verschlissen - erneuern



Stossfänger hinten Kratzer - kein Abzug