



Hüsges Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>AH-DH 426E</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000922727-DE926</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31186098</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Kona (OS)(2017->) Select Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>TMAK281GFNJ059638</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>48659 km</b> <b>02.06.2026 Obere Lichtenplazer Str. 304, 42278 Wuppertal</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>08.06.2022 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Limousine</b>
Kraftstoff:	<b>Elektro</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>-</b>	Hubraum / Leistung:	<b>0 ccm / 150 kW (204 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Dive in Jeju / SOL</b>
Lackart:	<b>Metallic</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>07.2027 / 07.2027</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>48517 / 26.05.2026</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
		Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/55/R17/94V 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/55/R17/94V 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/55/R17/94V 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/55/R17/94V 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Serienausstattung

- 6 Lautsprecher  
Hochtöner
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 150 kW (cont. 28 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)  
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Radio RDS
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachspoiler  
3. Bremsleuchte
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. hinten
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben

- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2600 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Dive in Jeju Uni
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wireless SmartLink (Apple CarPlay)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Select-Paket
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriffe innen silber
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

## Allgemeine Prüfung



<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

Unfallschadenprüfung	
<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	<b>Keine feststellbar</b> Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
<b>Lackschichtdickenmessung:</b>	<b>Innerhalb der Toleranzen</b> Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓
<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✗
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.



Hinweis:

\*

## Schaden



### Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Dach	2 Dellen	Sanft Instandsetzen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole

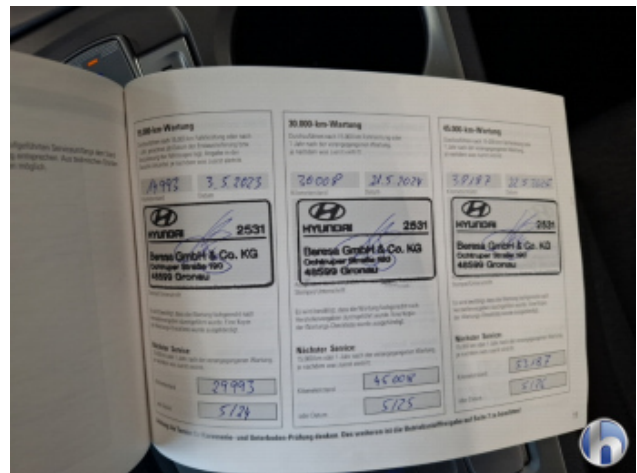

Serviceheft/Nachweis

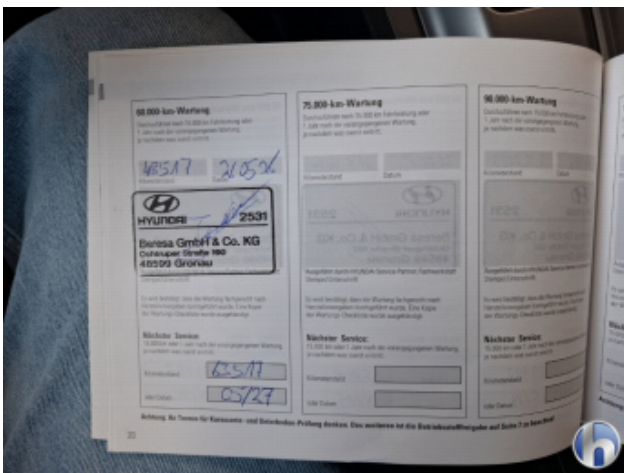

Serviceheft/Nachweis

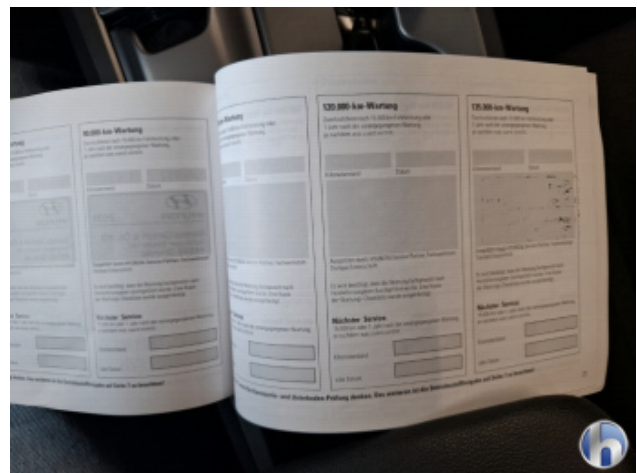

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung



1. Dach  
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



1. Dach  
2 Dellen - Sanft Instandsetzen

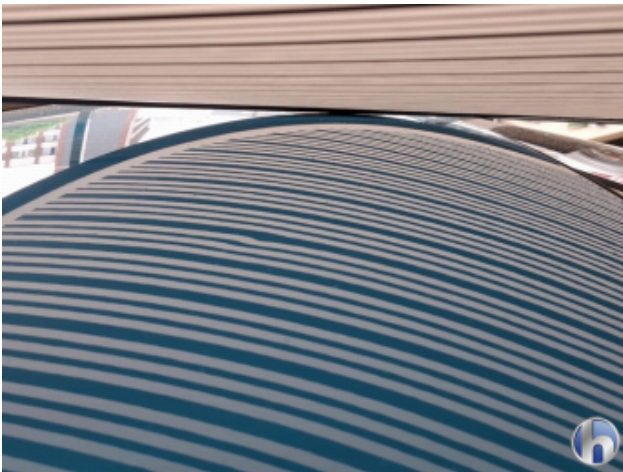

1. Dach  
2 Dellen - Sanft Instandsetzen