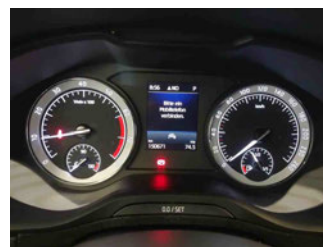


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002488998
Besichtigt am:	05.06.2026 10:02
Berichts-Nr:	10737183
FIN:	TMBJR7NU8MC211661

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ASO
Erstzulassungsdatum:	21.12.2021
Laufleistung:	150.671 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Quarz-Grau Metallic
Farbe Dach:	Quarz-Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz Dynamic rot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	30.10.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	121.917 km
Restlauf bis Service:	1.300 KM

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" - ACC bis 210 km/h	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
"KESSY FULL" ohne SAFE System	DAB - Digitaler Radioempfang
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Dachreling, schwarz
"SportLine"	Dachspoiler
"SUNSET"	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung vorn
2 Leseleuchten vorn	Dekor-Einlagen
3 Schlüssel	Doppelton-Signalhorn
3. Kopfstütze hinten	Drehstromgenerator 140 A
3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad und Schaltwippen für das DSG	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Türen	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	ECO-Funktion
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
7-Gang-Automatikgetriebe	Einparkhilfe vorn und hinten
8 Lautsprecher (passiv)	Einstiegsleisten (vorn)
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Abgaskonzept, EU6 AP	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Ablagenpaket 3	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrerkniefairbag
Ambientelicht Ausführung 2	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Außen-Sound Standard	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Bratislava
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Batterie 320A (59Ah)	Frontantrieb
Bauteile mit besonderer Oberfläche	Frontscheibenheizung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Beheizbare Vorder- und Rücksitze	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Betriebsspannung 12 V	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bordwerkzeug	Hinterachse "Standard"
Bremsbelagverschleißkontrolle	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Brillen-Ablage/Halter	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Chrom-Paket	Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Innenspiegel automatisch abblendbar	Ohne Dekorfolien/Embleme
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Durchladeeinrichtung
Kältemittel R1234yf	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Emblempaket
Kindersicherung, manuell	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Halter
Klimakomfortscheibe	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Komfort Telefonie mit Koppelbox (Verbindung mit Außenantenne + drahtlose Aufladung)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Komfortausstattung	Ohne Ladedose
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Lichtassistent
Kopfstützen für Vordersitze	Ohne Müdigkeitserkennung
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Multifunktionskamera
Kühlerschutzgitter	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schmutzfänger
LED Hauptscheinwerfer	Ohne Spurhalteassistent
Leergewichtsbereich 1	Ohne Spurwechselassistent
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Stabilisator hinten
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Linkslenker	Ohne Trennwand
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Überföhrungsausrüstung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
MPV	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navi Amundsen + Web radio	Pannen-Set
Navigationssystem "AMUNDSEN", Sprachbedienung + WLAN + Web Radio	Pedalen aus Edelstahl
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Radschrauben Standard
Nebelschlussleuchte	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Normal-Lackierung	Reifen 225/40 R19 93W xl Rollwiderstandsoptimiert
Notrufsystem eCall	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Reifendruckkontrolle
Ohne Adapter	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne alternativ-Antriebssystem	Remote Access + Infotainment Online 1 Jahr
Ohne Anhängavorrichtung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sitzbezüge in Stoff
Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Komfortsitze vorn
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Tankdeckel
Textilfußmatten
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Variabler Ladeboden im Kofferraum
Variables Ladebodenkonzept
Variante Grundausstattung
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus. Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 (Y)	5,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 (Y)	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 (Y)	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 (Y)	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja
Tirefit vorhanden: Ja
Tirefit Ablaufdatum: 04.2025
Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
3	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
4	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
7	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
8	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Lackieren
9	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
10	Türverkleidung hinten links	Riss	Smart Repair Leder
11	Reifen vorne rechts	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
12	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Smart Repair
13	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
14	Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb)	Kratzer	Smart Repair
15	Bodenteppich	Loch	Smart Repair
16	Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
17	Aussenspiegel Blinker rechts	Gebrochen	Ersetzen
18	Fußmatten	Loch	Ersetzen
19	Fußmatten	Verbrannt	Ersetzen
20	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
21	12V Steckdosenabdeckung	Gebrochen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Tür hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 5.500,00
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 15.300,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 20.800,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	161,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	165,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	380,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	712,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	173,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	173,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJR7NU8MC211661

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole

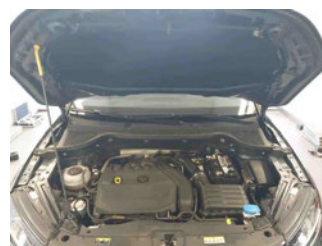


Fahrzeug - Motorraum offen

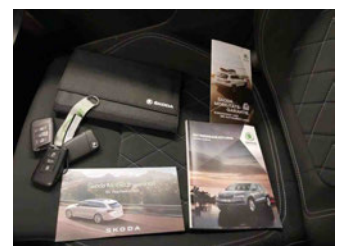

Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

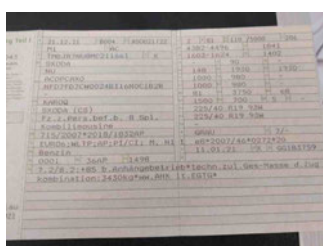

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten rechts

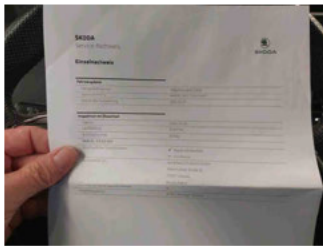

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



2 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



3 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



4 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden





5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


6 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren




7 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

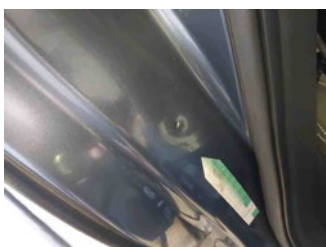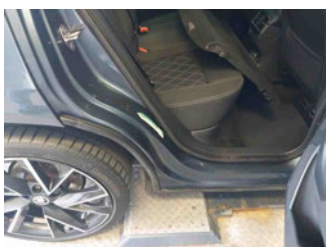

8 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Lackieren

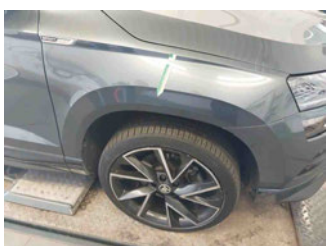

9 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair

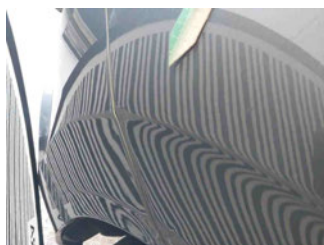

10 - Türverkleidung hinten links - Riss - Smart Repair Leder



11 - Reifen vorne rechts - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen




12 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Smart Repair




13 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




14 - Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb) - Kratzer - Smart Repair

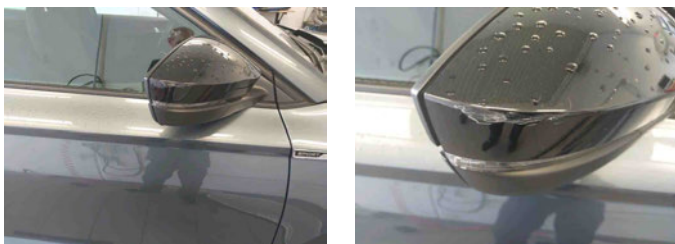


15 - Bodenteppich - Loch - Smart Repair

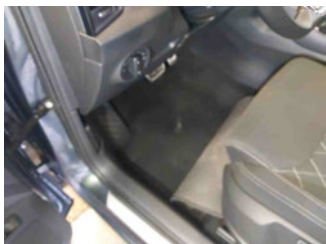


16 - Einstiegsschweller vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

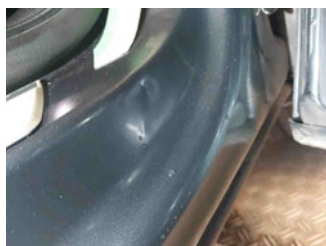

17 - Aussenspiegel Blinker rechts - Gebrochen - Ersetzen

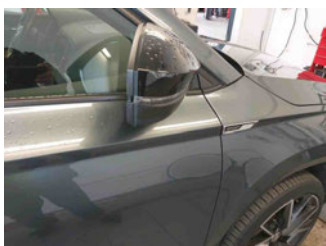

18 - Fußmatten - Loch - Ersetzen

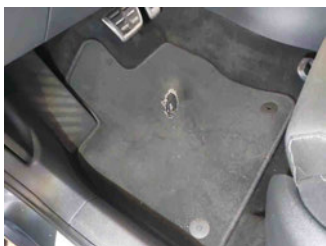

19 - Fußmatten - Verbrannt - Ersetzen



20 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



21 - 12V Steckdosenabdeckung - Gebrochen - Ersetzen




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Türverkleidung vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

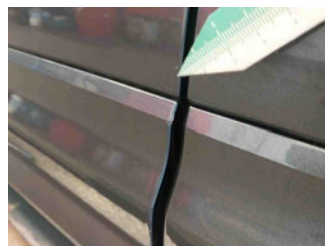

3 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Tür hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

