



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD

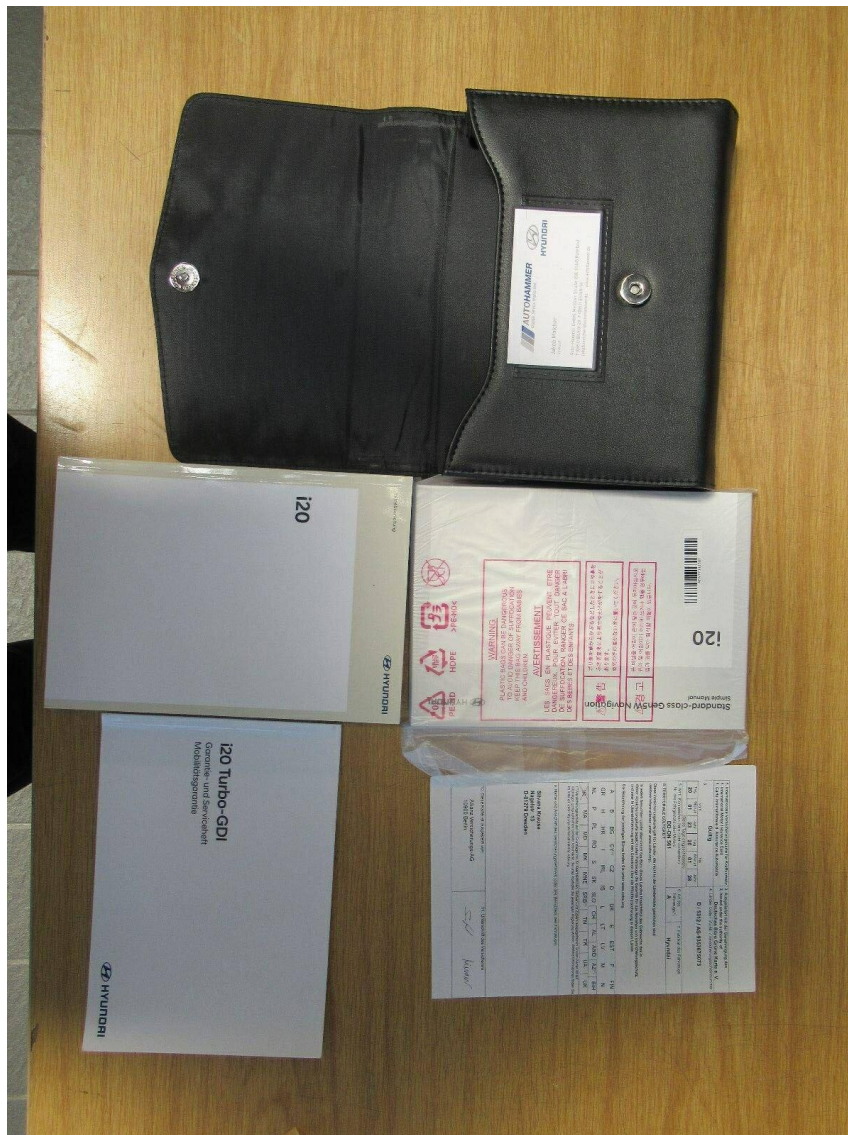


Bild 6 : Bordmappe



Bild 7 : Stoßfänger hinten

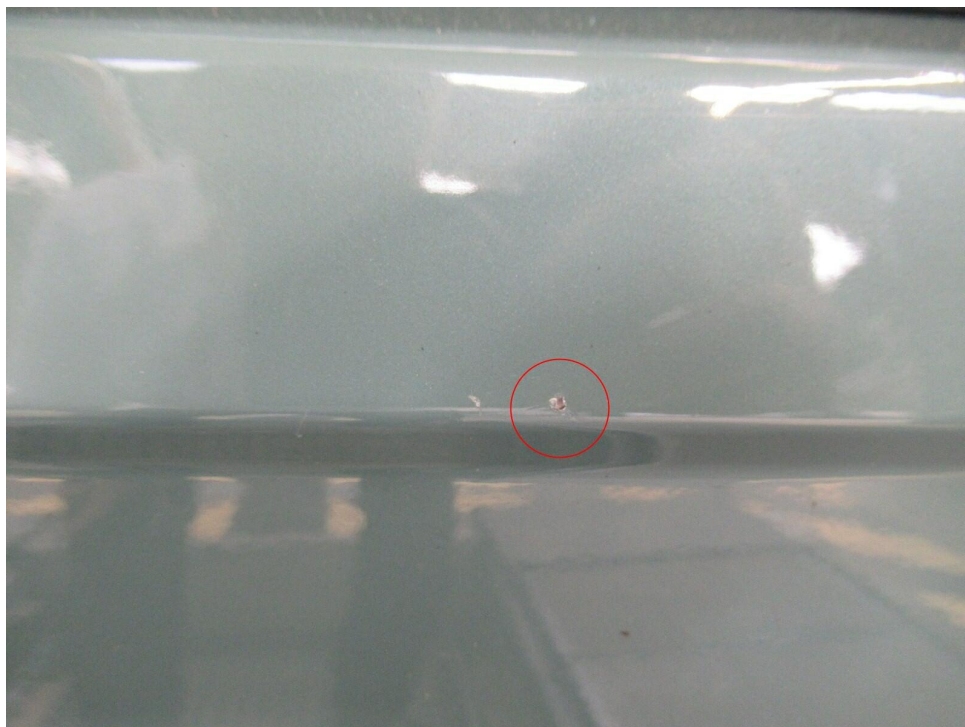


Bild 8 : Stoßfänger hinten



Bild 9 : Heckklappe



Bild 10 : Heckklappe



Bild 11 : Tür vorn links



Bild 12 : Tür vorn links



Bild 13 : Tür vorn links



Bild 14 : Tür vorn links

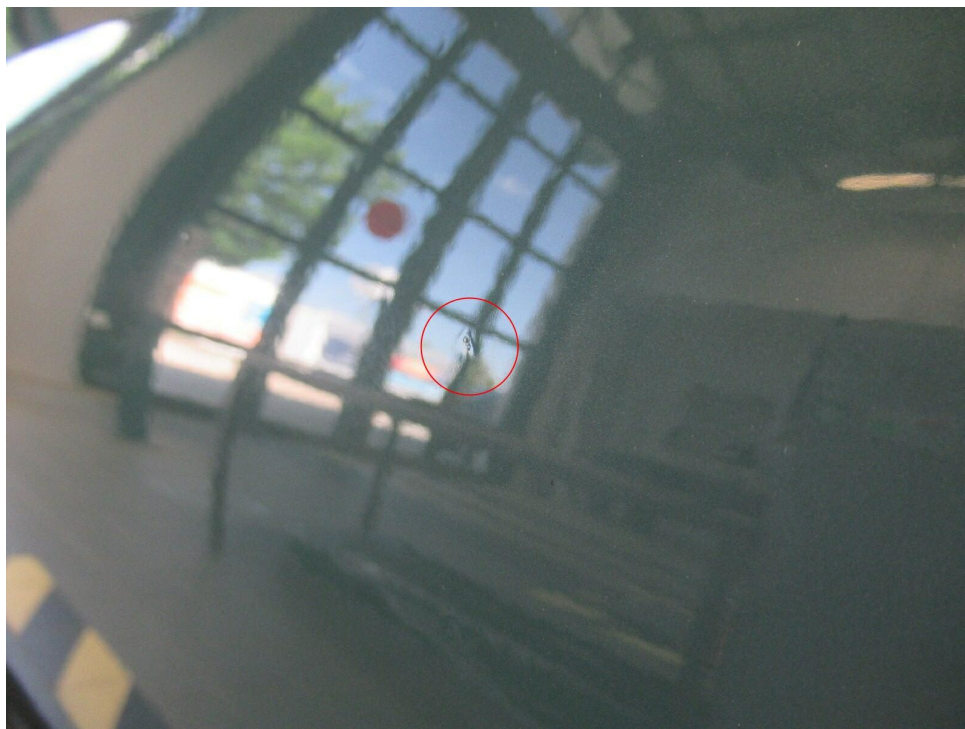


Bild 15 : Tür vorn links



Bild 16 : hinten rechts



Bild 17 : hinten links

DEKRA Automobil GmbH
Neefestr. 131, 09119 Chemnitz

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Chemnitz
Neefestr. 131
09119 Chemnitz
Telefon 0371 / 3513-0
Fax 0371 / 3513-100
E-Mail chemnitz.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Jörg Löser
Tel. direkt 03713513-279
Tel. mobil 01715008248

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen

DD ON561

FIN

NLHBN51GANZ155258

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0213605354
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
22.06.2026, elektronisch.
10.07.2026, 14:00 Uhr, durch Herrn Jörg Löser bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Chemnitz, Neefestr. 131, 09119 Chemnitz, im Beisein von Frau
Silvana Krause.
10.07.2026
Vertragsnummer 26975172
Auftragsnummer ELSRM004834
Rahmenkostenstelle RDA

Bewertet auf
Betrifft

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube
- Kotflügel vorn links
- Tür vorn links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die Qualität der Reparaturlackierung an der Tür vorn links ist unbefriedigend. Sie erfolgte nach Halterangabe im Rahmen der Reparatur eines Frontschaden. Es wurden Staubeinschlüsse und eine starke orangenartige Oberfläche festgestellt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung
Fahrzeugart
Typ / Verkaufsbez.
Türen
Fahrzeug-Ident.-Nr.
Schlüssel-Nr.

29.06.2022
PKW
i20 1.0 T-GDI EDITION 30
5
NLHBN51GANZ155258
10341996

Letzte Zulassung
Hersteller
Aufbauart
Sitzplätze
HSN / TSN
Km-Stand abgelesen

26.06.2025
HYUNDAI
Fießhecklim.
5
5984 / ABN
54829

Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Leistung (kW)	74	Hubraum (ccm)	998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Felgen		Leichtmetall
	N1 I		
Farbe (Hersteller)	MANGROVE GREEN		
	PEARL		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 45 R 17 91 V	Hankook / Ventus Prime3 K125 HMC FSL	S / O	6 mm
rechts	215 / 45 R 17 91 V	Hankook / Ventus Prime3 K125 HMC FSL	S / O	5 mm
2 links	215 / 45 R 17 91 V	Hankook / Ventus Prime3 K125 HMC FSL	S / O	5 mm
rechts	215 / 45 R 17 91 V	Hankook / Ventus Prime3 K125 HMC FSL	S / O	5 mm

Pannenset

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	19.050 EUR	Fz. Notierung	12.250 EUR
Fz. Grundwert: (50 Mon): AA			12.318 EUR

Serienausstattung

Serie: Ablagefach in der Mittelkonsole des Armaturenbretts, Ablagefächer in den Türen, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten, Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Assistent: ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Assistent: Autonomer Notbremsassistent (FCA) inkl. Frontkollisionwarner Fußgängererkennung, Aufmerksamkeitsassistent (DAA), Automatisches Notrufsystem (eCall), Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar, beheizbar, Berganfahrassistent (HAC), Bordcomputer 3,5"-Monochrom-Display, Bremsassistent (BAS), Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 10,25-Zoll-Farb-Display, Drehzahlmesser, Drive Modes, Elektrisches Stabilitätsprogramm (ESC) und Fahrdynamisches Stabilitätsmanagement (VSM), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterrahmeneinfassung in Schwarz, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Getränkehalter vorne, Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltautomatik, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Intelligente Verkehrszeichenerkennung, Interieur: Schwarz, Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung hinten, Klimaanlage, Kopfstützen (3) hinten höhenverstellbar, Kühlergrill schwarz glänzend, Lackierung: Mineraleffekt-Lackierung Mangrove Green, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion, Lenkrad: Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Vierspeichenlenkrad, Leseleuchte vorn und hinten, Leuchtweitenregulierung, Lichtsensor, Multikollisionsbremse (MCB), Parksensoren hinten, Partikelfilter: Ottopartikelfilter, Plakette 30 Jahre auf der B-Säule, Polster: Stoff, Radio: RDS mit Display 8"-Farb-Touchscreen, Radiozubehör: USB-Ladeanschluss vorne, Reifen-Reparatur-Kit, Räder: 6,0 J x 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Räder: Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Rückfahrkamera, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sicherheitslenksäule längs- und neigungsverstellbar, Sitze: Beheizte Vordersitze, Sitze: Fahrersitz/Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne, asymmetrisch geteilt umklappbar, Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, Spurhalteassistent (LKA), Start/Stopp-Automatik, Steckdose, 12-Volt vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Verglasung dunkel getönt ab B-Säule, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zwischenwert 1

12.318 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 18.06.2026 bei Kilometerstand 54.757

Km-Korrektur

Km = 54829 Kateg.: 22 = 50000 Diff. = -4829
BZ2K = -1.23242 (AS = 0.86378 BS = -0.005001) **-152 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Bremsscheiben hinten korrodiert, erneuern	622	anteilig	-397
2. Heckklappe, eingedellt, drücken	187	voll	-187
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	809		-584 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt,
Gebrauchsspur

Zwischenwert 2

11.582 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung		-216 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)		302 EUR
Abzug für Reifenzustand		
vorne links	6 mm SO	-25 EUR
vorne rechts	5 mm SO	-37 EUR
hinten links	5 mm SO	-37 EUR
hinten rechts	5 mm SO	-37 EUR
Legende	S/ Sommer /O Original /F Runflat	-50 EUR

Zwischenwert 3

11.532 EUR

Zwischenwert 4 11.532 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 9.676,00 EUR WD= 1.854,00 EUR VK= 11.530,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	8.151,26 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	1.548,74 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	9.700,00 EUR
Verkaufswert	ohne MwSt.	9.705,88 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	1.844,12 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	11.550,00 EUR

Der Sachverständige
Jörg Löser
Dipl.-Ing.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Neefestr. 131, 09119 Chemnitz

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Chemnitz
Neefestr. 131
09119 Chemnitz
Telefon 0371 / 3513-0
Fax 0371 / 3513-100
E-Mail chemnitz.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Jörg Löser
Tel. direkt 03713513-279
Tel. mobil 01715008248

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

DD ON561

FIN

NLHBN51GANZ155258

Vertragsnummer	26975172
Auftragsnummer	ELSRM004834
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	22.06.2026, elektronisch
Besichtigung	10.07.2026 um 14:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Chemnitz, Neefestr. 131, 09119 Chemnitz

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 10.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	8.151,26 EUR	9.700,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	9.705,88 EUR	11.550,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 22.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 10.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 10.07.2026 um 14:00 Uhr durch Herrn Jörg Löser bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Chemnitz, Neefestr. 131, 09119 Chemnitz, im Beisein von Frau Silvana Krause.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube
- Kotflügel vorn links
- Tür vorn links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.
Die Qualität der Reparaturlackierung an der Tür vorn links ist unbefriedigend. Sie erfolgte nach Halterangabe im Rahmen der Reparatur eines Frontschaden. Es wurden Staubeinschlüsse und eine starke orangenartige Oberfläche festgestellt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

Silvana Krause, Am Gerätehaus 10D, 09599 Freiberg
DD ON561
29.06.2022
26.06.2025

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

07 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	HYUNDAI (TR)
Typ / Verkaufsbezeichnung	BC3 / i20 1.0 T-GDI EDITION 30
Aufbauart	Fießhecklim.
HSN / TSN	5984 / ABN
Fahrzeug-Ident.-Nr.	NLHBN51GANZ155258
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	MANGROVE GREEN PEARL
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Leistung / Hubraum	74 kW / 998 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	54.829

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 45 R 17 91 V	Hankook / Ventus Prime3 K125 HMC FSL	S / O	6 mm
rechts	215 / 45 R 17 91 V	Hankook / Ventus Prime3 K125 HMC FSL	S / O	5 mm
2 links	215 / 45 R 17 91 V	Hankook / Ventus Prime3 K125 HMC FSL	S / O	5 mm
rechts	215 / 45 R 17 91 V	Hankook / Ventus Prime3 K125 HMC FSL	S / O	5 mm

Pannenset

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagefach in der Mittelkonsole des Armaturenbretts, Ablagefächer in den Türen, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten, Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Assistent: ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Assistent: Autonomer Notbremsassistent (FCA) inkl. Frontkollisionswarner Fußgängererkennung, Aufmerksamkeitsassistent (DAA), Automatisches Notrufsystem (eCall), Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar, beheizbar, Berganfahrassistent (HAC), Bordcomputer 3,5"-Monochrom-Display, Bremsassistent (BAS), Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 10,25-Zoll-Farb-Display, Drehzahlmesser, Drive Modes, Elektrisches Stabilitätsprogramm (ESC) und Fahrdynamisches Stabilitätsmanagement (VSM), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterrahmeneinfassung in Schwarz, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Getränkehalter vorne, Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltautomatik, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Intelligente Verkehrszeichenerkennung, Interieur: Schwarz, Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung hinten, Klimaanlage, Kopfstützen (3) hinten höhenverstellbar, Kühlergrill schwarz glänzend, Lackierung: Mineraleffekt-Lackierung Mangrove Green, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion, Lenkrad: Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Vierspeichenlenkrad, Leseleuchte vorn und hinten, Leuchtweitenregulierung, Lichtsensor, Multikollisionsbremse (MCB), Parksensoren hinten, Partikelfilter: Ottopartikelfilter, Plakette 30 Jahre auf der B-Säule, Polster: Stoff, Radio: RDS mit Display 8"-Farb-Touchscreen, Radiozubehör: USB-Ladeanschluss vorne, Reifen-Reparatur-Kit, Räder: 6,0 J x 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Räder: Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Rückfahrkamera, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sicherheitslenksäule längs- und neigungsverstellbar,

Sitze: Beheizte Vordersitze, Sitze: Fahrersitz/Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne, asymmetrisch geteilt umklappbar, Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, Spurhalteassistent (LKA), Start/Stopp-Automatik, Steckdose, 12-Volt vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Verglasung dunkel getönt ab B-Säule, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Letzte Wartung erfolgte am 18.06.2026 bei Kilometerstand 54.757.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Bremsscheiben hinten korrodiert, erneuern; Heckklappe, eingedellt, drücken;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Jörg Löser
Dipl.-Ing.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.