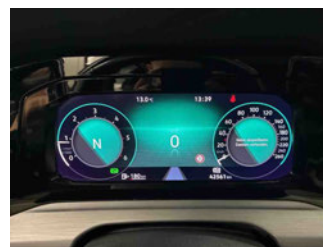


**» Übersicht**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1002424379        |
| <b>Besichtigt am:</b> | 05.05.2026 14:18  |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 10549196          |
| <b>FIN:</b>           | WVWZZZCD2RW191883 |

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                            |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kleinwagen                                    |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                    |
| <b>Modell:</b>                      | Golf                                          |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CNX                                    |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 03.05.2024                                    |
| <b>Laufleistung:</b>                | 42.561 km                                     |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                     |
| <b>Farbe:</b>                       | Uranograu                                     |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Uranograu                                     |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                                  |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel                                        |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm                                     |
| <b>Leistung:</b>                    | 110 kW (150 PS)                               |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                               |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                               |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                               |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                               |
| <b>Radstand:</b>                    |                                               |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                             |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                             |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                        |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 5                                             |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                             |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang                              |
| <b>Polsterart:</b>                  | Alcantara                                     |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                             |

**» Dokumente & Wartung**

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 05.2027       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Nein          |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Nein          |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 13.900 KM     |

## » Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Media"

12-V-Steckdose im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Bergamo" 7,5 J x 18in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW

6+1 Lautsprecher

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

Abbiege- und Schlechtwetterlicht

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Ambientebeleuchtung 30-farbig

App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Bergamo 7,5 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 225/40 R 18

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Car2X

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern

Chromleiste an den Seitenfenstern unten

Dachhimmel

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "New Brushed Dark Metal" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn  
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ381

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit

Elektronische Differenzialsperre XDS

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz Standard

ergoActive-Fahrersitz mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbarer Oberschenkelauflage

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-

Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Innenspiegel abblendbar

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelement hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser  
 Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kraftstoffsystem Diesel

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar

LED-Plus-Scheinwerfer

LED-Rückleuchten

Leergewichtsbereich Standard

Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung dynamisch

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar

Modul Boden hinten Ausführung 1

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung

Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne Alcohol Interlock

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dachreling

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne Elektromotor ( Hybrid )

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Head-Up Display

Ohne Ladekabel

Ohne Lichtassistent

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Speedlimiter (LIM)

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trennwand

Ohne UNECE CS&SU

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 225/40 R 18

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies"ArtVelours"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sport-Komfortsitze vorn

Sprachbedienung  
Stabilisator hinten  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste  
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
Textilfußmatten vorn und hinten  
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung  
Typprüfland Deutschland  
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
Variante Grundausrüstung  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Verkehrszeichenerkennung  
Vierlenkerachse  
Volldach  
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder  
"VW Connect" und "VW Connect Plus"  
Vordersitze beheizbar  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperre elektronisch

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Bridgestone | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 225/40 R 18 92 Y | 6,0 mm      |
| Bridgestone | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 225/40 R 18 92 Y | 6,0 mm      |
| Bridgestone | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 225/40 R 18 92 Y | 6,0 mm      |
| Bridgestone | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 225/40 R 18 92 Y | 6,0 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 01.2028**Kompressor vorhanden:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

| Nr | Bauteil                             | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung    |
|----|-------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1  | Tür hinten links                    | Kratzer              | Lackieren              |
| 2  | Seitenwand hinten links             | Kratzer              | Lackieren              |
| 3  | Seitenwand hinten rechts            | Kratzer              | Lackieren              |
| 4  | Vorbereitungszeit Metall-Lackierung | Lack Vorbereitung    | Ausführen              |
| 5  | Lenkrad                             | Kratzer              | Smart Repair Leder     |
| 6  | Alufelge glanzgedreht vorne rechts  | Kratzer              | Optische Wertminderung |

**» Gebrauchsspuren**

| Nr | Bauteil          | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Stoßfänger vorne | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Heckscheibe      | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

## » Merkantile Wertminderung

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Unfallfahrzeug:                            | Ja                                    |
| Vorschäden bekannt:                        | Ja                                    |
| Vorschäden feststellbar:                   | Ja                                    |
| Nachlackierungen vorhanden:                | Ja                                    |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja                                    |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt:     | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

| Nr                  | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|---------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                   | Andere  | Haftpflichtschaden   |                 | € 4.762,11      |
| Summe (ohne MwSt.): |         |                      |                 | € 4.762,11      |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

| Bauteil                                                 | Lack (µm) |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Lackschichtdicke Motorhaube (µm)                        | 312,0     |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. |           |

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZCD2RW191883

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links

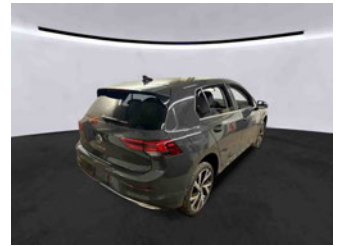

Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts

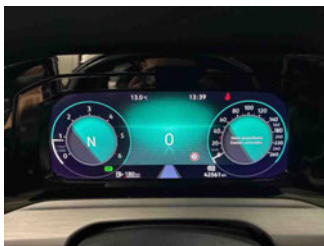

Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne  
links




Räder - Rad montiert vorne  
rechts




Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts

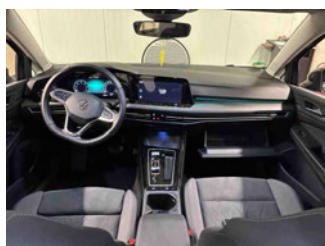

Innenraum - Mittelkonsole

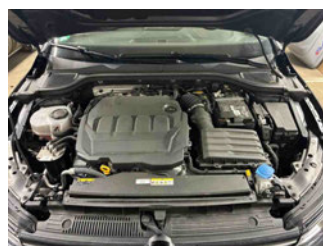

Fahrzeug - Motorraum offen

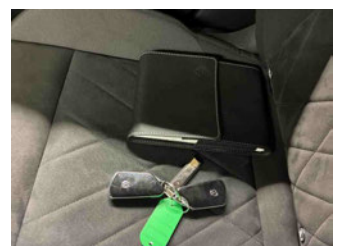


Equipment - Boardmappe/  
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Lackstärke Motorhaube

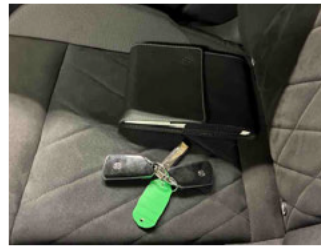

Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis

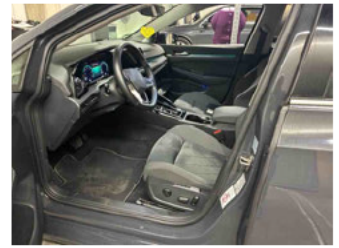

Innenraum - vorne

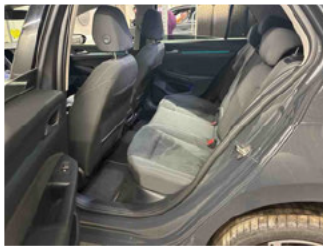

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio


## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Tür hinten links - Kratzer - Lackieren



2 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Lackieren


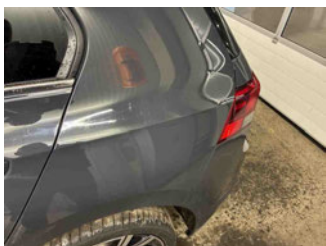


3 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Lackieren

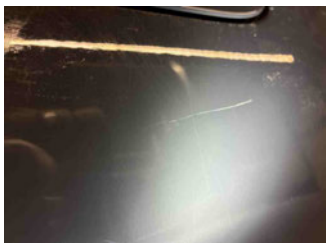

4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder

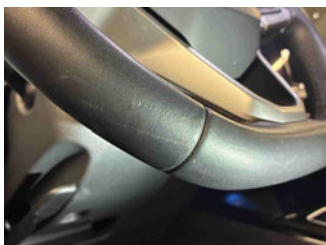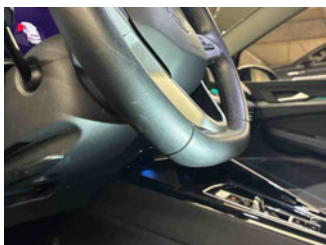

6 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



## GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Heckscheibe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

