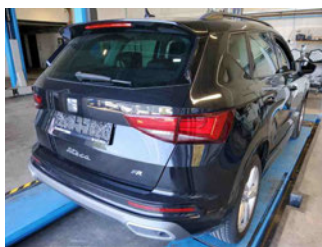
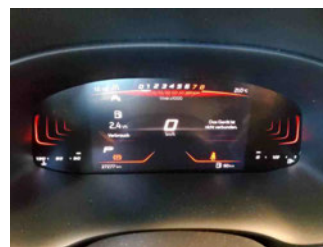


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002469437
Besichtigt am: 28.05.2026 12:28
Berichts-Nr: 10687066
FIN: VSSZZZ5F4P6550645

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / AOB
Erstzulassungsdatum:	11.05.2023
Laufleistung:	27.277 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magic" Schwarz
Farbe Dach:	"Magic" Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Mittelgrau/Schwarz/Lavarot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	207 KM

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Dreipunkt-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Türen	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Dynamiklenkung
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7, "TSI"	ECO-Funktion
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile
8 Lautsprecher (passiv)	--
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegsinfotainment Radio 2 (MIB3) 8,25"
Abgaskonzept, EU6 AP	Einton-Signalhorn
Abwicklung Serie	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Embleme
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Ambientelicht Ausführung 2	Entriegelung Hintersitz Standard
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Armaturentafel Standard	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse lackiert	Feststellbremse
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie/Generator Kapazität Standard	FPK-Basic
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frischlufthansaugung mit Aktivkohlefilter
Betriebserlaubnis Nachtrag	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Betriebsspannung 12 V	Frontantrieb
Bordliteratur in Deutsch	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bordwerkzeug	FULL LINK
Bremsbelagverschleißkontrolle	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Brillen-Ablage/Halter	Fußhebelwerk
Chrom-Paket	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
Convenience-Paket	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Dachreling, schwarz	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dämpfung vorn	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Digitaler Radioempfang	Heckspoiler
Drehstromgenerator 140 A	Hinterachse "Standard"
Drei.-Automatikgurte vorn	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Individualeinbau
Kältemittel R1234yf	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kategorie 0	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Ladeboden
Keine Aktionsausführung	Ohne Ladedose
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Ladekabel
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Lichtassistent
Kopfstützen vorn	Ohne Multifunktionskamera
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Navigationsgerät
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Sonderspezifikationen
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Sprachsteuerung
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Spurhalteassistent
Leichtmetallräder 7J x 18	Ohne Spurwechselassistent
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Stabilisator hinten
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Steckdose
Linkslenker	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Trennwand
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Überführungsausrüstung
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf. 1)	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
MPV	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelscheinwerfer	Ohne zus. Warnleuchten
Nebelschlussleuchte	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nicht Heissland	Ohne zusätzliche Bereifung
Nichtraucherausführung	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Normalsitze vorn	Pannenset
Ohne alternativ-Antriebssystem	Parklenkassistent
Ohne Anhängavorrichtung	Parklenkassistent (Servolenkung)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Privater Notruf
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne CD/DVD für Navigation	Radstand
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Rechtsverkehr
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Reifen 215/50 R18 92W Rollwiderstandsoptimiert
Ohne Feuerlöscher	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Fußmatten	Reifendruckkontrolle
Ohne Handbremshebelgriff	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule
 und hinten dunkel eingefärbt
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schriftzugsatz in Grundauführung
 -SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Ausstattung
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Staufach unter den Vordersitze(n)
 Stoßfänger Sport
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Telefonvorbereitung für Handy
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 Variante Grundaufstattung
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
 Wired & Wireless App-Connect
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
 Zierleisten Standard
 Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
 Schweller
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 02.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
2	Stoßfänger hinten	Delle(n)	Smart Repair
3	Stoßfängerspoiler vorne	Delle(n)	Smart Repair
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzbezug vorne links	Verschmutzt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Heckklappe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.467,02
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 4.091,86
Summe (ohne MwSt.):				€ 6.558,88

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5F4P6550645

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(28.05.2026 12:26) Instandsetzung: Stoßfänger hinten


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

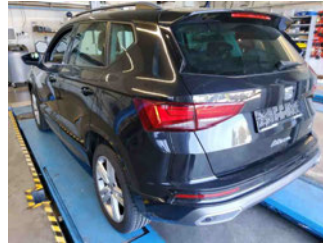

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

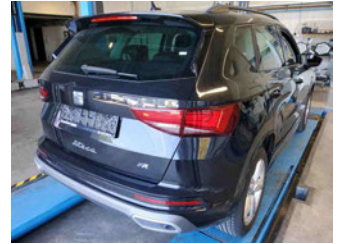

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

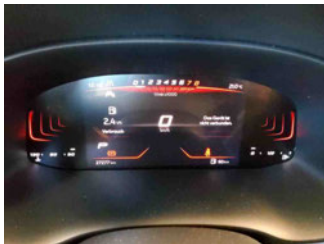

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links

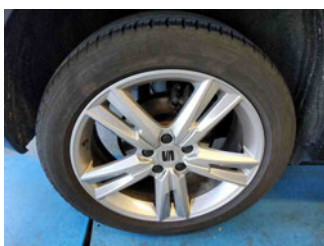


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

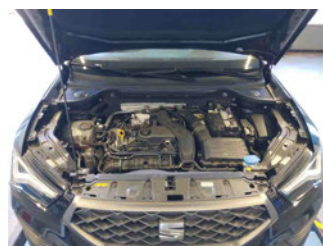

Fahrzeug - Motorraum offen

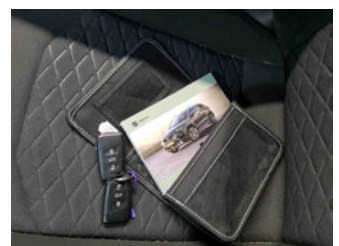

Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10687066
vom: 28.05.2026




Innenraum - Kofferraum

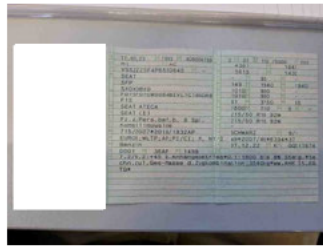


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

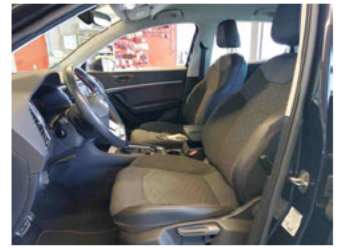

Innenraum - vorne

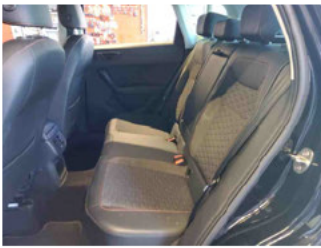

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern




2 - Stoßfänger hinten - Delle(n) - Smart Repair



3 - Stoßfängerspoiler vorne - Delle(n) - Smart Repair



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren

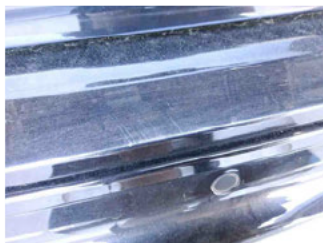

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Sitzbezug vorne links - Verschmutzt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Heckklappe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

