


## Zustandsbericht / Minderwertgutachten

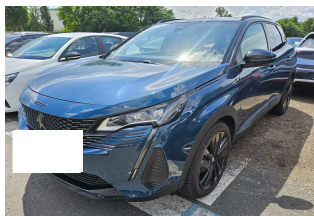

**Kennzeichen**

**FIN**

**VF3MRHPY4RS032488**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber

Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

Bewertet auf

### Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt

Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen

## Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Bei Erstellung des hier vorliegenden Zustandsberichts lagen keine vollumfänglichen Unterlagen zur zweifelsfreien Identifikation der Ausstattungsumfänge des Fahrzeugs vor. Daher sind Differenzen zwischen beschriebener und tatsächlicher Ausstattung nicht ausgeschlossen.

Das Fahrzeug wies, soweit erkennbar, alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren in Form von Steinschlägen, Kratzern und kleinen Dellen an Karosserie und Karosserieanbauteilen auf. Weiterhin waren gebrauchsbedingte Abnutzungsspuren im Fahrzeuginnenraum vorhanden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 1 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.06.2024	Letzte Zulassung	25.06.2024
Hersteller	PEUGEOT	Typ / Verkaufsbez.	3008 Hybrid 136 e-DSC6 GT
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF3MRHPY4RS032488	HSN / TSN	3003 / BDQ
Schlüssel-Nr.	10422658	Km-Stand abgelesen	38095
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	/ Hybridantrieb	Leistung (kW)	100
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Blau	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 19 97 V	Pirelli / Cinturato All Season SF3 FSL	A / O	7 mm
rechts	205 / 55 R 19 97 V	Pirelli / Cinturato All Season SF3 FSL	A / O	7 mm
2 links	205 / 55 R 19 97 V	Falken / Euroallseason AS-210	A / O	7 mm
rechts	205 / 55 R 19 97 V	Falken / Euroallseason AS-210	A / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.11.2029			

A/ Ganzjahres; /O Original;

## Serienausstattung

Serie: ABS (Antiblockiersystem), Ablagefach: Handschuhfach beleuchtet, Airbags (6), Akustischer Fußgängerwarner (AVAS), Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC mit STOP & GO-Funktion inkl. Spurpositionierungsassistent, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, mit integrierten LED-Blinkern, Außenspiegel in Perla Nera Schwarz, Berganfahrhilfe, Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunktion, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Chromzierleisten im unteren Teil der Türen, Chromzierleisten oberhalb der Seitenfenster, Chromzierleisten unterhalb der Seitenfenster, Dach Black-Diamond-Dach (Dach in Perla-Nera-Schwarz), Dachhimmel in Schwarz, Dachreling aus Aluminium,

Dekoreinlagen aus Alcantara "Greal" für Türverkleidungen und Armaturentafel, Dekorleiste an der Armaturentafel und in der Türverkleidung in satiniertem Chrom, Digitales Kombiinstrument mit hochauflösendem 12,3"-Bildschirm, einstellbar und individualisierbar, EBV (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell, Fensterheber elektrisch, vorn und hinten, Fernlichtassistent, Feststellbremse elektrisch, Follow-me-home-Funktion (automatisch), Frontkollisionswarner, Frontschürze in Grau lackiert, Full-LED-Scheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung automatisch, Fußmatten vorn und hinten, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Stufen-Automatikgetriebe, Getränkehalter in der Mittelkonsole, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Heckspoiler schwarz glänzend, Innenspiegel automatisch abblendbar, Innenspiegel rahmenlos, Kartentaschen an den Vordersitzlehnen, Keyless-System, Kindersicherung manuell, Klimaautomatik (2-Zonen), mit Aktivkohlefilter, Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, LED-Ambientebeleuchtung in Blau an der Türverkleidung, LED-Beleuchtung in Weiß im Fußraum vorn, LED-Deckenleuchte vorn und hinten, LED-Tagfahrlicht und LED-Blinklicht vorn, Lackierung: Celebes Blau, Lenkrad: Kleines Multifunktionslederlenkrad unten und oben abgeflacht, Lichtsensor, Make-up-Spiegel, Mittelarmlehne hinten mit Durchladeklappe, Mittelarmlehne vorn, zweiteilig, mit Staufach, beleuchtet und klimatisiert, Müdigkeitswarner mit Müdigkeitserkennung, Navigationssystem: 3D-Navigationssystem NAC, Nebelschlussleuchten, Notbremsassistent mit Einschaltautomatik der Warnblinkleuchten, Partikelfilter: OPF Otoppartikelfilter, Pedalerie in Aluminium und Einstiegsleisten in Edelstahl, Peugeot Connect Box, Polster: Stoff/Kunstleder, Radio: Audioanlage, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB +, Radiozubehör: Mirror Screen, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallfelgen "Detroit" 18", zweifarbig mit Schwarz, Räder: Reifenpannenset (Kompressor + Pannenspray), Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht, Rücksitzlehne 40/60 geteilt und automatisch umklappbar, Bedienelement im Kofferraum, Schlüsselloses Startsystem, Seiten- und Heckscheibe stärker getönt, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz umklappbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze manuell, für Fahrersitz, Sport-Modus, Spurhalteassistent, mit Lenkeingriff, Steckdose (3) 12 Volt, Steckdose: Dual-USB-Anschluss (Typ A) in Reihe 2, Stop&Start-System, Toterwinkelassistent, Verkehrsschilderkennung, Verzurrösen im Kofferraum 4 Stück, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung von innen aktivierbar mit Funkfernbedienung

### Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
AQ01	Anhängerkupplung abnehmbar
KK01	Paket: Black Tone und Heckklappe sensorgesteuert
WY18	Paket: Easy-Paket
OK02	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit elektrischer Jalousie
WABA	Sitze: Sitzheizung vorn

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital  
 letzte Wartung: am 13.01.2025 bei Kilometerstand 25.176

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Leichtmetallfelge vorne rechts verschrammt, smart repair (Bild 9, 10)	150	voll	-150	-126,05
2. Türeinstieg vorne links Delle, smart repair (Bild 8)	150	voll	-150	-126,05
3. HU/AU fällig,	160	voll	-160	-134,45
4. Leichtmetallfelge hinten rechts verschrammt, smart repair (Bild 11)	150	voll	-150	-126,05
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>610</b>		<b>-610</b>	<b>-512,60</b>

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

### Bezeichnung des Schadens

Türkante vorne links verschrammt,  
Tür hinten rechts Delle,

## Fehlende Teile

	Kosten Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. 1 Schlüssel (Schließanlage)	382	voll	-382	-321,01
2. Ladekabel	280	voll	-280	-235,29
<b>fehlende Teile insgesamt / Minderwert</b>	<b>662</b>		<b>-662</b>	<b>-556,30</b>

## Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : diagonale vorn links

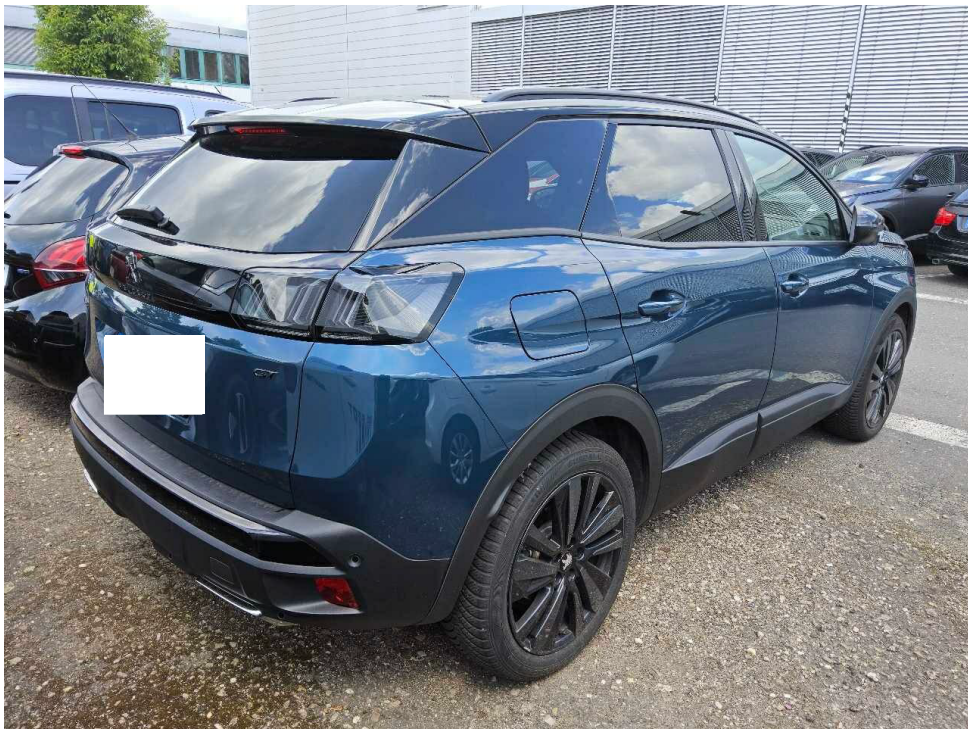


Bild 2 : diagonale hinten rechts



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

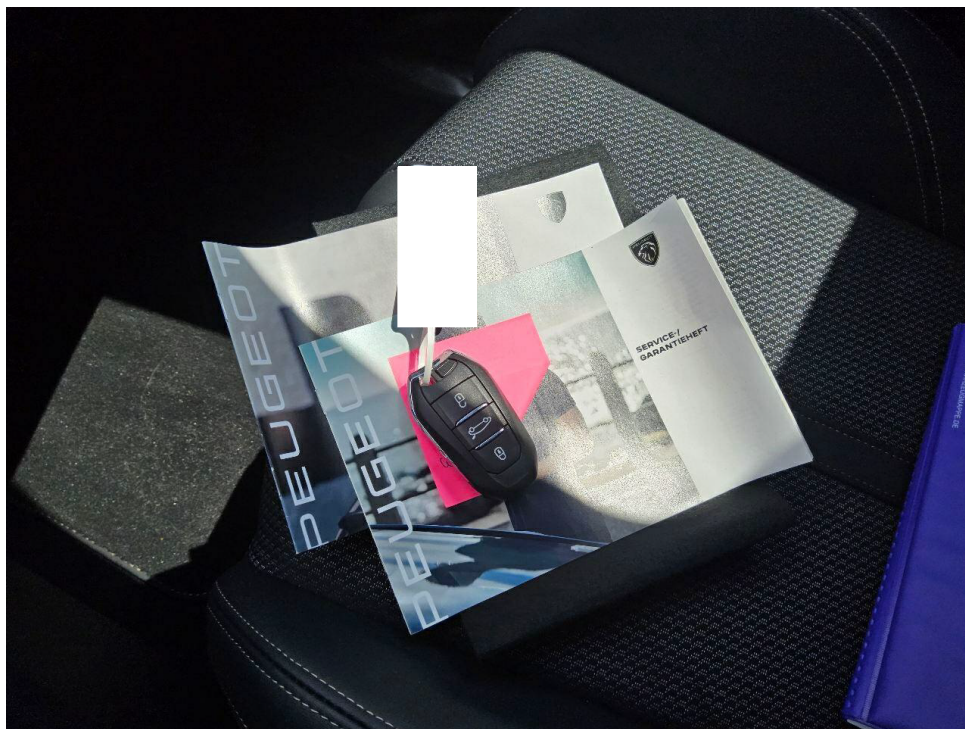


Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : lose Teile im Kofferraum





Bild 8 : Türeinstieg vorne links Delle



Bild 9 : Leichtmetallfelge vorne rechts verschrammt



Bild 10 : Leichtmetallfelge vorne rechts verschrammt



Bild 11 : Leichtmetallfelge hinten rechts verschrammt



Bild 12 : Fahrzeug verschmutzt

FIN	<b>VF3MRHPY4RS032488</b>	
km-St.	38095	
Fz-Kl.	M1	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau	AF	Mehrzweckfahrzeug
Herst.	3003	PEUGEOT (F)
Typ	BDQ	M
Var.	00013	R
Vers.		HPYE-C1JM00
zGM	2050 kg	
EZ	25.06.2024	
Kunden-Nr.		0000170229

### Kennzeichen

Auftraggeberbesonderheiten zu  
Berichts-Nr. B071650000386 0 vom  
08.07.2025  
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung noch nicht abgemeldet.
- Das Kennzeichen wurde nicht entgegengenommen und versandt.
- Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurde nicht entgegengenommen und versendet
- Es wurden den Unterzeichner keine Unterlagen vorgelegt.