



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	ESW-MD 182
Berichtsnummer :	0000000925041-DE968		
Referenznummer:	31195154		

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) Trend Mild-Hybrid 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAJD81BGMJ203774	Laufleistung abgelesen:	38692 km
Erstzulassung / Baujahr:	14.06.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	12.06.2026 14:52 37269 Eschwege
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 110 kW (150 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Amazon Grey / MET
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2027 / 06.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	38684 / 10.06.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	235/55/R18/-- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/55/R18/-- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	235/55/R18/-- 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/55/R18/-- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft	✓	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft

Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis

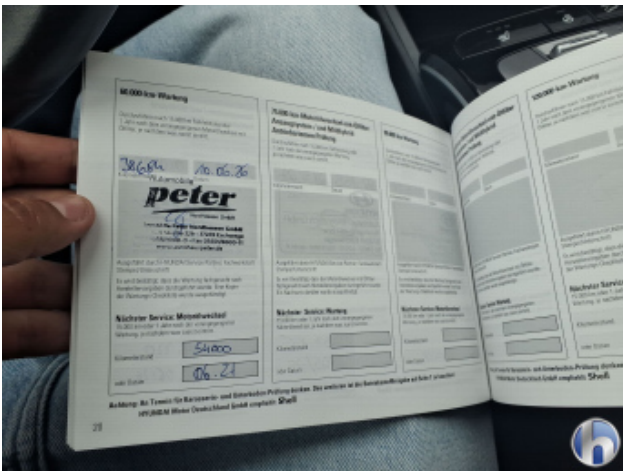

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



1. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

29.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **HYUNDAI Tucson 1.6l Turbo 2WD 6MT Advantage Sports Utility Vehicle 5-türig 1591 ccm 177 PS / 130 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

Amtliches Kennzeichen:	ESW-MD 0182	Fahrgestell-Nummer:	TMAJD81BGMJ203774
Vertrags-Nummer:	7018172	Erstzulassung:	14.06.2022
Internes KZ:	15331734	Kilometer-Stand:	38692
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI Tucson 1.6l Turbo 2WD 6MT Advantage Sports Utility Vehicle 5-türig 1591ccm 177 PS / 130 KW bleifrei 6-Gang Manu

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **0,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 0,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6l Turbo 2WD 6MT Advantage Sports Utility Vehicle5-türig 1591 ccm 177 PS / 130 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2015		
kW / PS:	130 / 177	Hubraum:	1591
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	E6	CO2 (g/km):	204
durchschn. Verbrauch/100 Km:	9,100	Tankinhalt:	62
Max. Km/h:	205	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,200
Leergewicht (kg):	1524	zul. Gewicht (kg):	2120

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 7018172
Amtliches Kennzeichen: ESW-MD 0182
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6I Turbo 2WD 6MT Advantage Sports Utility Vehicle 5-türig 1591 ccm 177 PS / 130 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 7018172
Amtliches Kennzeichen: ESW-MD 0182
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6I Turbo 2WD 6MT Advantage Sports Utility Vehicle5-türig 1591 ccm 177 PS / 130 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer